



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ INGENIERÍA INDUSTRIAL

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

**“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN FIXTURE EN UNA CELDA DE
MANUFACTURA PARA PROCESO DE SOLDADURA MIG, EN EL
ENSAMBLE DE TRES PIEZAS PARA FORMAR LA ESTRUCTURA
DE UN FRENO DE MANO AUTOMOTRIZ”**

**DESARROLLADO POR
HERNÁNDEZ DIESTEL JOSÉ DE JESÚS**

**No. DE CONTROL
08270579**

**ASESOR (ES)
ING. JORGE ARTURO SARMIENTO TORRES**

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 20 de Octubre de 2012



ÍNDICE O CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO 1.....	9
CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO	9
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	10
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	10
1.3 OBJETIVOS.....	11
1.3.1 <i>General</i>	11
1.3.2 <i>Específicos</i>	11
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	11
1.5 DELIMITACIÓN	13
CAPÍTULO 2.	14
CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA	14
2.1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA.....	15
2.2 MICRO LOCALIZACIÓN.....	16
2.3 ANTECEDENTES.....	17
2.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.....	18
2.5 MISIÓN	18
2.6 VISIÓN	18
2.7 OBJETIVO.....	19
2.8 PRODUCTOS O SERVICIOS	19
2.9 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA	19
2.10 GIRO DE LA EMPRESA.....	19
2.11 ORGANIGRAMA	20
2.12 PRINCIPALES CLIENTES	20
2.13 DESCRIPCIÓN DE EQUIPO	21
CAPÍTULO 3.....	22
FUNDAMENTO TEÓRICO.....	22



3.1 DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA	23
3.1.1 <i>Planeación de proceso asistido por computadora</i>	25
3.1.2 <i>Simulación de los procesos y sistemas de manufactura por computadora</i>	26
3.2 SOLIDWORKS.....	27
3.3 MÁQUINAS CONVENCIONALES Y DE CONTROL NUMÉRICO	28
3.4 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES.....	29
3.5 EQUIPOS DE MEDICIÓN	30
3.6 MATERIALES DE FABRICACIÓN.....	31
3.6.1 <i>Acero 4140</i>	31
3.6.1.1 Propiedades mecánicas	31
3.6.2 <i>Acero A36</i>	31
3.6.3 <i>Acero 1018</i>	32
3.7 TRATAMIENTOS TÉRMICOS.....	32
3.7.1 <i>Temple (Endurecimiento)</i>	32
3.7.2 <i>Pavonado</i>	33
3.8 SENSORES	33
3.8.1 <i>Sensores inductivos</i>	34
FIGURA 3.1. SENSOR INDUCTIVO BES01WT	34
3.8.1.1 Características principales del sensor BES01WT	35
3.8.2 <i>Sensor magnético</i>	35
3.8.2.1 ESPECIFICACIONES DEL DETECTOR MAGNÉTICO D-M9N.	36
3.9 SOLDADURA MIG	36
3.9.1 <i>Componente del equipo de soldadura MIG</i>	38
3.10 ROBOT DE SOLDADURA	39
3.11 CELDA DE SOLDADURA	40
3.12 BRAZO DE MEDICIÓN 3D PORTÁTIL (FARO PRIME).....	41
3.13 DIAGRAMA DE ISHIKAWA	42
3.14 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO.....	43
CAPÍTULO 4.....	46



DESARROLLO DEL PROYECTO	46
4.1 PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....	47
4.1.1 <i>Fase 1. Diseño del fixture.</i>	47
4.1.2 <i>Fase 2. Aprobación y mejoras para el diseño del fixture PM7-RH</i>	50
4.1.3 <i>Fase 3. Generación de planos y lista de materiales.</i>	61
4.1.4 <i>Fase 4: Proceso de fabricación del Fixture PM7-RH.</i>	64
4.1.5 <i>Fase 5. Ajustes y Ensamble del Fixture.....</i>	65
4.1.6 <i>Fase 6: Pruebas de calidad y metrología.</i>	67
4.1.7 <i>Fase 7. Cableado del Fixture en la celda.</i>	74
4.1.8 <i>Fase 8. Montadura en la celda.</i>	75
4.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE SE PROPUSIERON.	78
4.3. RESULTADOS OBTENIDOS	83
4.4 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES	88
ANEXOS	92
ANEXO A. PLANOS DIMENSIONALES (REQUERIMIENTOS).....	93
ANEXO B. PLANOS DE SUBENSAMBLES Y PIEZAS QUE CONFORMAN AL FIXTURE PM7RH.	96
ANEXO C. REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA CADA SUBENSAMBLE DEL FIXTURE PM7RH.	134
ANEXO D. TORNILLERÍA POR SUBENSAMBLES DEL FIXTURE.	137
BIBLIOGRAFÍA	141
BIBLIOGRAFÍA DE INTERNET	143



INDICE DE TABLAS:

3.1 Características principales del sensor BES01WT.....	34
3.2. Especificaciones del detector magnético D-M9N.....	35
4.1. Laineo de “Base-Tubo”.....	71
4.2. Laineo de “Brazo-Cam”.....	72
4.3. Laineo de “Brazo-Pistón-Tubo”.....	72



ÍNDICE DE FIGURAS:

2.1. Ubicación del parque industrial Bernardo Quintana.....	14
2.2. Microlocalización de la empresa MA-IN.....	15
2.3. Distribución de planta de la empresa MA-IN.....	17
2.4. Organigrama de la empresa MA-IN.....	19
3.1. Sensor inductivo BES01WT.....	33
3.2. Sensor magnético D-M9N.....	35
3.3. Proceso de soldadura MIG.....	36
3.4. Celda PM7 de soldadura.....	39
3.5. Componentes del Faro PRIME.....	41
4.1. PM7 Cover Plate Sub-Assy con tolerancias especificadas de FNG.....	47
4.2. Diseño de piezas a soldar “Handle”.....	48
4.3. Prototipo de diseño del fixture PM7RH.....	48
4.4. Primer diseño de PM7RH-27.....	49
4.5. PM7RH-27 mejorado.....	50
4.6. Primer diseño de soportes del plato del Handle.....	50
4.7. Implementación de un magneto para soporte del plato.....	51
4.8. Pieza que sujeta al Cam.....	51
4.9. Poka-Yoke sujetador de Cam.....	52
4.10. Primer diseño de portasensor.....	52
4.11. Mejora del portasensor.....	53
4.12. Fixture PM7RH aceptado por Flex N Gate.....	54
4.13. Diseño de montaduras del fixture PM7RH.....	55
4.14. Sub-ensamble llamado “Plato”.....	56
4.15. Sub-ensamble llamado “Base-Tubo”.....	57
4.16. Sub-ensamble llamado “Brazo-Pistón-Tubo”.....	57
4.17. Sub-ensamble llamado “Brazo-Cam”.....	58
4.18. Sub-ensamble llamado “PTR”.....	58
4.19. Sub-ensamble llamado “Link Alpha8”.....	59

4.20. Sub-ensamble llamado “Link Chumacera”	59
4.21. Acotación del Poka-Yoke (PM7RH-50) en el formato MM REV para generación de planos dimensionales de las piezas del fixture.....	60
4.22. Lista de materiales para “Brazo-Cam” y “Brazo-Pistón-Tubo”....	62
4.23. Requisición de compra de tornillería para Sub-Ensamble “Brazo-Cam”.....	63
4.24. Diagrama de flujo para la fabricación de las piezas del fixture PM7RH.....	64
4.25. Fixture PM7RH fabricado.....	65
4.26. Distancia del Cover-plate al inicio del Pipe-Tube y al Cam.....	66
4.27. Equidistancia entre Pipe- Tube y Cam.....	67
4.28. Diámetro coincidente de Pipe-tube y Cover-plate.....	67
4.29. Fixture con pines de vías.....	68
4.30. Fixture sin pines de vías.....	69
4.31. Distancia medida entre pieza 16 y Datum C.....	69
4.32. Línea del sub-ensamble “Base-Tubo”.....	70
4.33. Pieza PM7RH-17.....	70
4.34. Pieza PM7RH-17 rebajada.....	71
4.35. Clasificación de las piezas del sub-ensamble “Base-Tubo”	71
4.36. Clasificación de las piezas del sub-ensamble “Brazo-Cam”	72
4.38. Celda de soldadura PM7.....	72
4.39. Pieza PM7RH-20.....	74
4.40. Modificación de la pieza PM7RH-20.....	75
4.41. Diagrama de Ishikawa para el análisis del problema del proyecto PM7RH.....	76
4.42. Fixture PM7RH terminado.....	81
4.43. Chevrolet® Spin MPV.....	83



INTRODUCCIÓN

El presente proyecto titulado: PM7-RH consistió en diseñar y desarrollar un fixture para el proceso de soldadura MIG de tres piezas para la fabricación de la base de un freno de mano automotriz llamado handle, y nace de la necesidad de sustituir la intervención del trabajo humano por máquinas, para disminuir de igual manera los riesgos laborales que se presentan directamente en la estación de trabajo.

La palabra o denominación “fixture” significa “accesorio” y es un conjunto de piezas individuales que forman subensambles denominados por la función que realizan. La importancia de este proyecto se basa en la optimización de tiempos y reducción de riesgos laborales que se presentan en el proceso de soldadura normal que involucra el esfuerzo humano.

Cabe mencionar que lo interesante de este proyecto es la relación, comunicación y entendimiento de dos empresas importantes como lo son FLEX N GATE, Querétaro, y Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V., para plasmar en un diseño todos y cada uno de los requerimientos que FLEX N GATE necesitaba para el desarrollo de sus productos, el cual se elaboró en un software CAD, llamado SolidWorks, herramienta de mucha utilidad para este tipo de diseños que necesitan un acabado más real y con múltiples opciones para editar, mejorar o rediseñar las partes de cualquier componente.

Para este proyecto se necesitó tener el conocimiento y práctica de máquinas de automatización para que de un trozo de acero, se obtenga una parte importante, moldeada y funcional para el fixture, en conjunto con los conocimientos básicos de procesos de fabricación, para el ensamble de las piezas, requerimiento de materiales para tener dicho material y empezar con la fabricación del fixture, conocimiento básico de tratamientos térmicos, trabajo en equipo e interacción con máquinas pesadas de gran alcance.



CAPÍTULO 1.

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Antecedentes del problema

Debido a las demandas exigidas por el mercado automotriz, la empresa Flex N Gate constantemente requiere nuevas máquinas para la fabricación de partes automotrices, entre ellas los frenos de mano que son producidos con anticipación para el ensamblaje de modelos de autos de nuevo diseño.

El proceso de ensamblaje de frenos de mano se hace posible al proceso de soldadura MIG, lo que manualmente se hace difícil, por lo que se necesita la intervención de robots manipulados y programados por el usuario, logrando que los procesos de ensamblaje de tres piezas se realicen con bajos riesgos laborales y con una productividad superior.

1.2 Descripción del problema

En el ensamblaje del handle estructura base del freno de mano conformado por tres piezas bajo un proceso de soldadura MIG, representa un proceso de alto riesgo laboral en el desarrollo del producto para el trabajador, por mencionar la soldadura puede causar quemaduras severas, daños visuales además de cansancio en el proceso, estos factores repercuten en una producción defectuosa de los productos deseados y no se alcanzarían los rangos estándares de calidad, además de que si se utilizara la fuerza humana el tiempo de proceso sería mayor al automatizado por ello para evitar cada uno de estos factores afecten de manera laboral al trabajador y a la empresa se buscó automatizar el proceso de soldadura MIG, para volver este proceso más confiable.



1.3 Objetivos

1.3.1 General

Diseño y desarrollo de un fixture para proceso de soldadura MIG, en el ensamble de tres piezas del handle para formar la estructura base de un freno de mano automotriz en una celda de manufactura.

1.3.2 Específicos

- Reducir riesgos laborales.
- Reducir tiempos en el proceso de fabricación.
- Reducir los márgenes de error en cada pieza.
- Reducir el esfuerzo humano.
- Obtener productos de calidad en tiempo y forma.

1.4 Justificación del proyecto

Flex-N-Gate se conoce por su habilidad para desarrollar piezas de nuevos conceptos, partes y montajes de vehículos. Los productos de Flex-N-Gate (Ventramex), Querétaro, incluyen:

- Gatos mecánicos.
- Parachoques.
- Bisagras.
- Parrillas.
- Frenos de mano.

Debido a la creciente demanda que presenta esta empresa, surgen nuevas necesidades que son vitales para el crecimiento cauteloso y organizado de la empresa, una de las prioridades para la empresa es la automatización de



procesos por medio de máquinas que permitan realizar el trabajo de manera efectiva, en menos tiempo y costo, y como resultado se espera obtener productos conforme a normas de calidad, en tiempo y forma para satisfacer al cliente.

Dicha prioridad conllevó a la empresa al desarrollo del proyecto de soldadura MIG para el proceso de producción de un “Handle” de tres piezas, para ensamble de un freno de mano automotriz, pretendiendo que esta automatización permita una producción constante de 24 horas, realizando solo cambios de operador por turnos, obteniendo con esto minimizar el margen de error en la fabricación de esta parte automotriz, los tiempos de producción sean continuos y que el riesgo laboral disminuya.

Para que esto se llevara a cabo, se buscó la asistencia técnica de la empresa “Manufactura Integral MAIN S. de R.L. de C.V.”, quienes realizaron un proyecto de diseño y fabricación de un herramiental de soldadura que se implementará en una celda ya preestablecida con un robot Fanuc de soldadura MIG, para la manufactura del Handle bajo normas tipificadas de diseño, fabricación y seguridad industrial de FLEX N GATE, Querétaro.

La celda PM7 ya existente en FLEX N GATE, se encuentra en espera de la introducción del fixture de soldadura PM7RH, el cual contendrá 2 lados para soldadura, soldando un Handle por lado y realizándolo en un promedio de 41.98 s por ciclo (2 Handles), significando así, 146 piezas soldadas por hora, ganando tiempo, utilidades y una producción continua para satisfacer la demanda global del mercado.

Este fixture producirá al año un promedio de mil Handles que constituye el segundo proceso de fabricación, y al mismo tiempo el primer ensamble soldado para la fabricación de frenos de mano automotriz.



1.5 Delimitación

El fixture PM7-RH fue diseñado y desarrollado para la empresa FLEX N GATE, Querétaro, para fabricar Handles de frenos de mano automotriz que serán exportados al continente europeo, representando beneficios para la empresa General Motors, y solo podrá ser utilizado dentro de la empresa FLEX N GATE, Querétaro.



CAPÍTULO 2.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Ubicación de la empresa

La empresa “Manufactura Integral MAIN S. de R.L. de C.V.”, se encuentra ubicada la ciudad el Marqués, Querétaro, dentro del Parque Industrial Bernardo Quintana, sobre la avenida Cantereros N°.19. En la siguiente **figura 2.1** se observa la ubicación del parque industrial Bernardo Quintana en el estado de Querétaro, así mismo como la fachada de dicha empresa.



Figura 2.1. Ubicación del Parque industrial Bernardo Quintana, el Márquez, Querétaro.

2.2 Micro localización

En la siguiente figura se muestra la microlocalización, con líneas rojas punteadas se señala el parque industrial Bernardo Quintana, con un recuadro rojo se muestra a la empresa Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V. que mas abajo mediante una flecha se observa la fachada de dicha empresa, la ubicación interda de la empresa en el parque industrial es Avenida Cantereros N°.19.

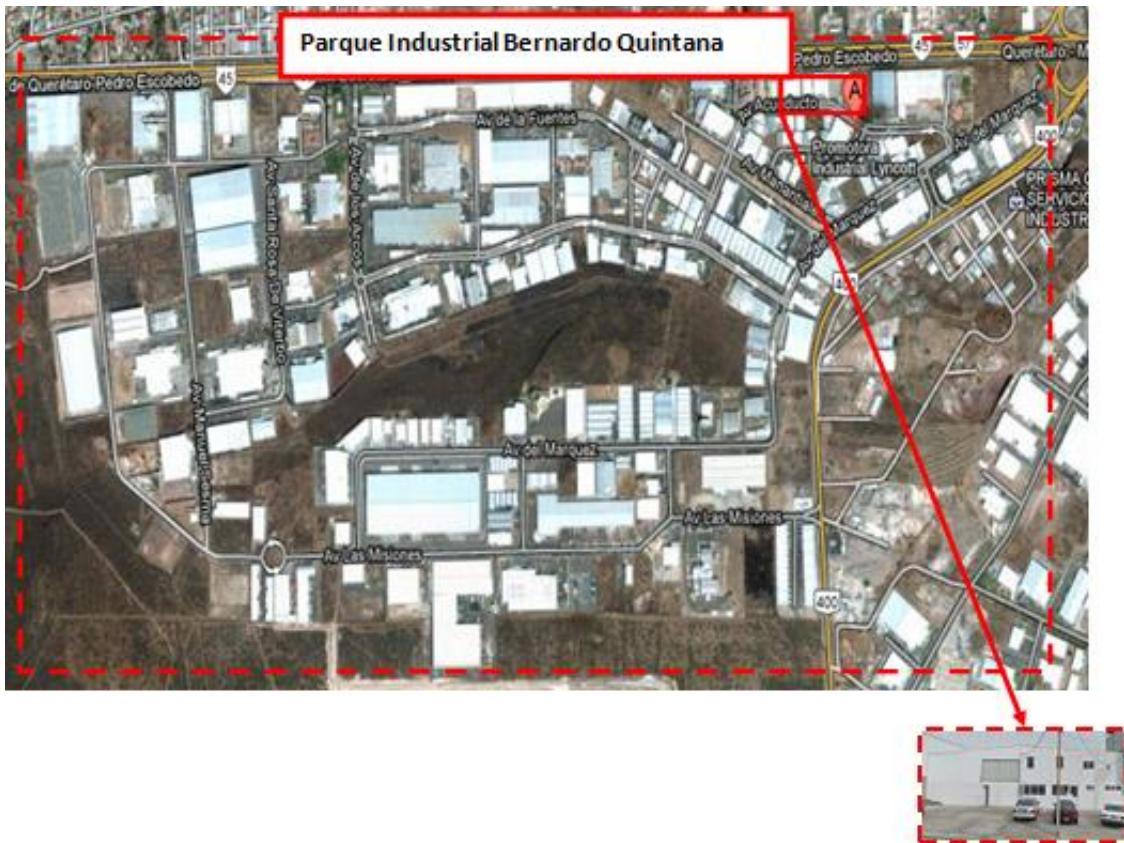


Figura 2.2. Microlocalización de la empresa “Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V.”.



2.3 Antecedentes

En el año de 1979 el ingeniero Martín Hernández Ortiz emigra del Estado de México a la ciudad de Querétaro, para comenzar a desarrollarse como profesionista, comienza involucrándose en el área de producción utilizando equipos como la fresadora y torno, en el año de 1989 comienza a utilizar el torno CNC donde comienza a interesarse en la programación y uso del equipo, más tarde se introduce al área de mantenimiento de las maquinas CNC.

En los siguientes años, en la república mexicana las maquinas CNC comienzan un auge pero dentro este mismo surgen fallas en estos equipos, por lo que comienza a realizar servicios técnicos a las empresas que demandaban un servicio de este rubro.

A través de su desarrollo profesional un día se encuentra en la empresa trabajando y se da cuenta que a partir de un pantógrafo y trigonometría generan soluciones convirtiéndolas en trayectorias para resolver un problema, este hecho trasciende en él y crea una idea clara y definida, crear una empresa de giro industrial que genere ingeniería.

En el año 2009 decide emprender el desarrollo de una empresa con bases sólidas para brindar soluciones de ingeniería real a sus clientes siendo no solo un outsourcing para las empresas si no también siendo parte de ellas, ofreciendo diferentes soluciones optimas a sus problemas, otro principio claro establecido para la generación de su empresa, fue trabajar bajo un diseño conceptual, para posteriormente partir de este, y estudiar sus riesgos y beneficios con un prototipo simulado que no generara altos costos.

La empresa MA-IN en la actualidad realiza soluciones reales de ingeniería con un equipo de trabajo de amplia experiencia, que logra que cada producto o servicio sea de alta calidad y cubra las necesidades y exigencias del mercado.

2.4 Distribución de planta

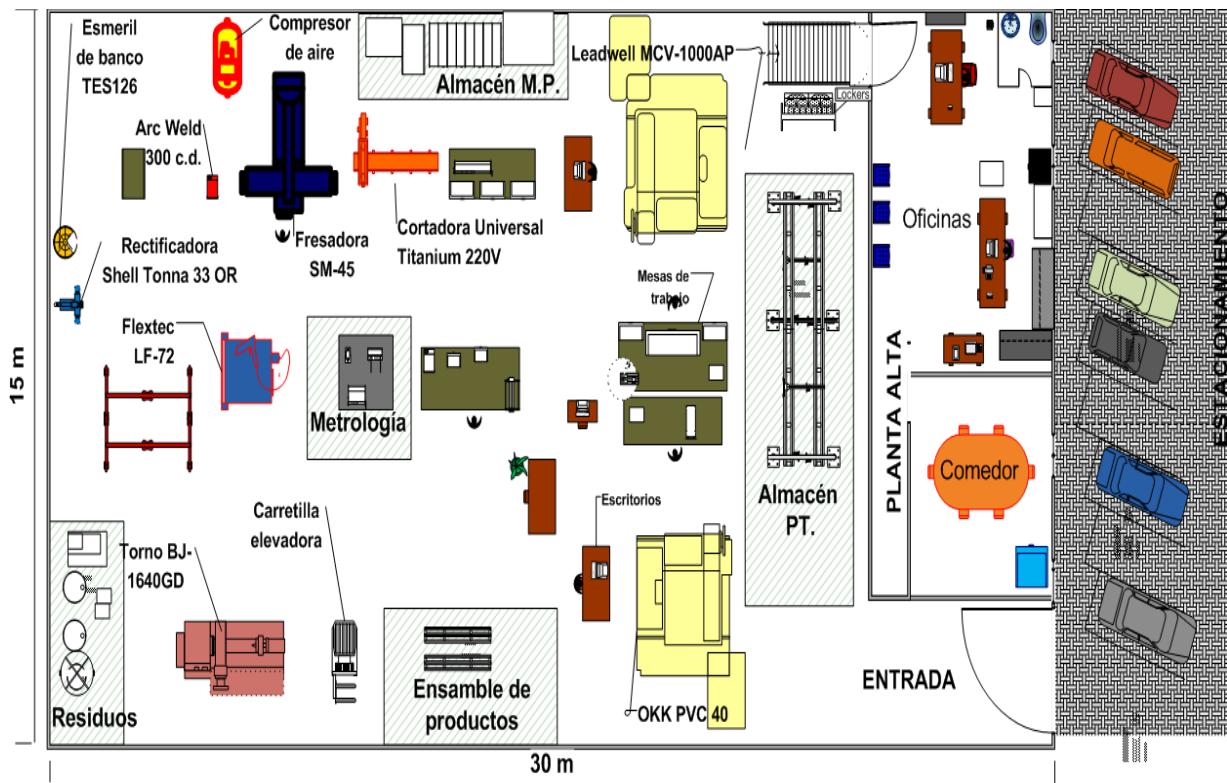


Figura 2.3. Distribución de la planta de la empresa “Manufactura Integral S. de R.L. de C.V.”.

2.5 Misión

“Ofrecer soluciones de calidad a nuestros clientes, empleando los mejores métodos y procesos de fabricación en nuestros servicios para superar las expectativas de nuestros clientes”.

2.6 Visión

“Ser una empresa que proyecte confianza y calidad en el servicio y trabajos realizados, empleando tecnología de vanguardia”.



2.7 Objetivo

“Mejorar día con día nuestros procesos aplicando técnicas de fabricación para mantener un nivel de mejora continua real”.

2.8 Productos o servicios

- Diseño y fabricación de herramientales.
- Automatización.
- Partes para troqueles y moldes de inyección.

2.9 Descripción de la empresa

“Manufactura Integral MAIN R. de S.L. de C.V.”, es una empresa dedicada a la industria metalmecánica teniendo como principal objetivo la satisfacción del cliente, y por ello, su personal cuenta con una experiencia mayor a 10 años en el área de: moldes, troqueles, dispositivos especiales y diseños industriales.

Todo su personal está capacitado en el manejo y programación de CNC, máquinas convencionales y diseño por computadora. Gracias a ello, el compromiso de MA-IN es ofrecer calidad y responsabilidad a sus clientes.

2.10 Giro de la empresa

“Integración y manufactura de equipos industriales.”

2.11 Organigrama

En la siguiente **figura 2.4**, se muestra el organigrama de la empresa: “Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V.”.



Figura 2.4. Organigrama de la empresa “Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V.”.

2.12 Principales clientes

- IN-MEC (INGENIERÍA Y MECATRÓNICA, S.A. DE C.V.)
- KERN-LIEBERS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
- ALKON PRODUCTOS, S.A. DE C.V.
- MADIQ
- TOOLTECK
- LINCOLN ELECTRIC
- FOOD KEEPERS
- TTD
- FLEX N GATE
- CIATEQ



- CIDESI
- MEI QUERÉTARO, S. DE R.L. DE C.V.
- MAQUINADOS Y AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V.

2.13 Descripción de equipo

A continuación se presenta un listado de equipos con los cuales cuenta la empresa “Manufactura Integral MAIN S. de R.L. de C.V.”, para realizar sus proyectos de manera exitosa:

- Centro de maquinado Leadwell
- Fresadora Marca Micrón
- Fresadora Convencional SM-45
- Torno Convencional TITANIUM
- Taladro Fresadora VM-135°
- Taladro de Banco Azmetal
- Erosionadora de hilo Mitsubishi CX2
- Erosionadora de penetración SUREFIRST
- Rectificadora de superficies planas
- Cortador de metal universal
- Afiladora universal
- Esmeril



CAPÍTULO 3.

FUNDAMENTO TEÓRICO

3.1 Diseño asistido por computadora

Dygdon, et al. (2002); afirmaron que el proceso de diseño comienza con el desarrollo del concepto de un producto original, para que este sea exitoso es deseable, e incluso esencial, un enfoque innovador. El ingeniero de diseño o diseñador del producto debe tener conocimiento de las relaciones entre los materiales, el diseño y la manufactura, así como de los aspectos económicos globales de la operación.

El diseño asistido por computadora permite al diseñador conceptualizar los objetos con más facilidad y sin necesidad de hacer ilustraciones, modelos o prototipos costosos. Actualmente, estos sistemas son capaces de analizar rápidamente diseños completos, desde una simple ménsula hasta grandes estructuras complejas y su simulación.

En la actualidad, mediante el uso de ingeniería asistida por computadora es posible simular, analizar y probar con más eficiencia, precisión y rapidez, el desempeño de las estructuras sujetas a fuerzas estáticas o dinámicas y temperaturas diversas, la información obtenida es posible almacenarla, recuperarla, desplegarla, imprimirla y transferirla a cualquier parte de la organización, y de ser necesario, es posible optimizar y modificar el diseño fácil y directamente en cualquier momento.

Kalpakjian y Shmid (2002) mencionan que el diseño asistido por computadora suele asociarse con gráficas interactivas en computadora, y se conoce como sistema CAD (Computer-Aided Design), estos sistemas son medios poderosos que se usan en el diseño mecánico y el modelado geométrico de productos y componentes.



La ingeniería asistida por computadora, simplifica la creación de la base de datos, al permitir que diversas aplicaciones comparten la información de esa base. Entre esas aplicaciones están, por ejemplo,

- a) El análisis de elementos finitos para esfuerzos, deformaciones, deflexiones, distribución de temperatura en estructuras y miembros de carga mediante rodamientos.
- b) La generación, almacenamiento y recuperación de datos de control numérico (CN).
- c) El diseño de circuitos integrados y otros dispositivos electrónicos.

En el diseño CAD, se sustituye al restirador por dispositivos electrónicos de entrada y salida, un graficador y una tabla de datos, que se divide en secciones. Cada sección representa una función geométrica definida matemáticamente que se llama elemento de menú (Menu Item).

El usuario cuenta con la posibilidad de generar secciones de un dibujo a partir del menú mediante un ratón, palanca o tabla digitalizada. El diseño se muestra en forma continua en la pantalla. El plano final se imprime o grafica en componentes adecuados conectados con la computadora.

Al usar un sistema CAD el diseñador conceptualiza el objeto a diseñar, con más facilidad en la pantalla de gráficos, y considera diseños alternativos, o modificar con rapidez determinado diseño, para cumplir con los requisitos o cambios necesarios. Después somete el diseño a una variedad de análisis técnicos, e identifica problemas potenciales, como, demasiada carga o flexión.

El sistema CAD produce en forma rápida y exacta los modelos de definición para productos y sus componentes. Uno de los resultados de este sistema es la generación de planos para fabricación (blue prints) que en general tienen más alta calidad y mejor consistencia que los producidos con el dibujo



manual tradicional. Los dibujos se reproducen en cualquier cantidad de veces y a distintos niveles de reducción y ampliación.

Además de las propiedades geométricas y dimensionales del diseño, en la base de datos del CAD, se guarda otra información, como una lista de materiales, especificaciones e instrucciones de manufactura. Al usar esa información, el diseñador analiza entonces la economía de diseños alternos.

Gracias a la versatilidad del ambiente CAD para plasmar y crear diseños en diferentes dimensiones y asociarlos a diferentes propiedades e información, se utiliza para realizar distintos diseños y proyectos complejos en vez de crear costosos prototipos.

3.1.1 Planeación de proceso asistido por computadora

Kalpakjian y Shmid (2002) para que una operación de manufactura sea eficiente, se deben planear todas sus diversas actividades. Esto lo han hecho en forma tradicional los planeadores de proceso. La planeación de proceso se ocupa de la selección de métodos de producción, herramientas, soportes, maquinarias, secuencia de operaciones y ensamble.

La secuencia de los procesos y las operaciones que serán desarrollados, las maquinas que serán usadas, el tiempo establecido para cada operación y demás información similar se documentan en una hoja de ruta. Cuando se hacen de forma manual, esta tarea requieren de una labor muy intensa, y un gran consumo de tiempo, se basa mucho en la experiencia del planeador de proceso. Una tendencia actual en las hojas de ruta es guardar los datos importantes en computadoras y asignar un código de barras u otra identificación a la pieza. Después se revisan los datos de producción por medio de una estación de monitores.



La planeación de proceso asistida por computadora logra esta compleja tarea de planeación al considerar toda la operación como un sistema integrado, de tal modo que las operaciones y pasos individuales que intervienen en la fabricación de cada pieza se coordinan con otras y se efectúan en forma eficiente y confiable. Así, la planeación de proceso ayudada por computadora es un apéndice importante al CAD y CAM.

Esto fue de gran utilidad en la planeación de procesos, métodos, herramientas y maquinaria utilizados en la elaboración de cada una de los componentes del fixture.

3.1.2 Simulación de los procesos y sistemas de manufactura por computadora.

Kalpakjian y Shmid (2002) con el creciente desarrollo de los componentes y programas de cómputo, un área que ha crecido con rapidez es la simulación por computadora de los procesos y de los sistemas de manufactura. La simulación del proceso toma dos formas básicas:

- a) Es un modelo de operación específica que pretende determinar la viabilidad de un proceso o de optimizar o mejorar su desempeño.
- b) Modela varios procesos y sus interacciones, ayuda a los planeadores de proceso y diseñadores de planta a distribuir maquinaria e instalaciones.
- c) Se han modelado procesos individuales usando diversos esquemas matemáticos. Cada vez se ha aplicado el análisis de elementos finitos en paquetes de programas (simulación del proceso) asequibles en el comercio, y poco costosos.

Entre los problemas característicos que se atacan están la viabilidad del proceso (como por ejemplo, la facilidad de conformar lámina metálica en cierto dado) y la optimización de proceso (por ejemplo, la fluencia del material para



determinado dado, con el fin de identificar defectos potenciales, o diseñar moldes en fundición para eliminar puntos calientes, con objeto de promover el enfriamiento uniforme y para minimizar defectos).

La simulación de todo un sistema de manufactura que implique varios procesos y equipos ayuda a los ingenieros de planta a organizar la maquinaria e identificar elementos críticos de ella. Además, esos modelos ayudan a los ingenieros de manufactura, con la calendarización y determinación de rutas mediante simulación de eventos discretos. Los paquetes comerciales de programa se usan con frecuencia para estas simulaciones, pero no es raro tener paquetes dedicados de programas, escritos para determinada empresa.

3.2 SolidWorks

SolidWorks es un programa de automatización de diseño mecánico usado para crear piezas, ensambles y dibujos que aprovecha la conocida interfaz gráfica de Microsoft Windows. Es una herramienta fácil para aprender a diseñar, el cual hace posible diseños rápidos en planos 2D y 3D, que funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con sistemas CAD, como otro tipo de información necesaria para la producción.

El proceso de diseño consiste en traspasar la idea de sus diseñadores al sistema CAD, “construyendo virtualmente” el conjunto de piezas y subensambles para posteriormente formar un ensamble total.

Las principales características que hicieron de SolidWorks® una herramienta versátil y precisa para el diseño en 3D, es su capacidad de ser asociativo, variacional y paramétrico de forma bidireccional con todas sus aplicaciones.

3.3 Máquinas convencionales y de control numérico

Actualmente se utilizan en la industria del mecanizado varios tipos de tornos, controles numéricos, maquinas, etc., cuya aplicación depende de la cantidad de piezas a mecanizar, de la complejidad y de la envergadura de las piezas.

- Torno convencional: Según Dileep, R.; (2001) el torneado es un proceso por el cual la pieza de trabajo gira contra una herramienta fija. El torno es la maquina más común para esta operación, en el cual se arrancan las virutas para producir una forma simétrica tal que la sección transversal en cualquier punto del eje es un circulo.
- Centro de maquinado de control numérico: Uno de los grandes beneficios de la maquina NC es la precisión con la que pueden producirse las piezas. Complejas piezas geométricas pueden producirse repetidamente con las mismas muy estrechas tolerancias. La máquina NC puede admitir fácilmente cambios de diseño, tan solo con el cambio del programa.
- Fresadora Convencional SM-45: El fresado es un método de amplio uso para maquinar, en el que el metal se elimina colocando la pieza de trabajo contra una cortadora rotativa. Sus casi ilimitadas aplicaciones van del acabado maquinado a la talla de engranajes, el ranurado y el estriado.
- Rectificadora tangencial plana: Para DeGarmo, et al;(2002) está dotada de una mesa oscilante y un husillo horizontal y suele conocerse como rectificadora tangencial oscilante. La mesa puede moverse en vaivén longitudinal, bien mediante un volante de mano, bien mediante una trasmisión hidráulica, el avance radial en estas rectificadoras lo controla un volante de mando que hace descender la muela sobre la pieza.



- Cortadora de metal universal: La cortadora universal es utilizada para cortar material mediante una cegueta oscilante y su funcionamiento es a través de energía eléctrica.
- Esmeril: El esmeril es usado principalmente para rebajar superficies mediante una piedra tratada para cada tipo de material.

3.4 Herramientas industriales

Dentro del proceso de manufactura de toda pieza maquinada se utilizan las siguientes herramientas para obtener una mejor detallada del producto final.

- Avellanador: Nutsch, W; (2000) redactó que los avellanadores o escariadores tienen una punta cónica con múltiples filos. Se emplean para el escariado o achaflanado de agujeros para espigas y tornillos.
- Berbiquí: Consta de un codo redondo de acero en cuyo extremo superior hay para sujetarlo o presionar un puño giratorio (puño frontal o del pecho). La empuñadura ovalada que se encuentra en el centro del codo sirve para girar el berbiquí. En el extremo inferior y como dispositivo de sujeción va un mandril de garras, que puede ser de dos o cuatro garras.
- Lima plana: Para Manzazo Orrego; (2008) sirve para el rebaje de superficies planas de materiales metálicos.
- Rebabeador: Diseñado especialmente para retirar las rebabas dejadas al momento de abrir las perforaciones.
- Machuelos: Para Kalpakjian Schmid es una herramienta de roscar, que produce virutas, con dos, tres o cuatro canales.

3.5 Equipos de medición

La dimensionalidad en las piezas manufacturadas es de gran importancia para su aceptación por lo que se producen bajo normas y estándares o requerimientos definidos por el cliente, que dan origen a la creación de las piezas, partes o productos finales, por ello es adecuado siempre rectificar la dimensionalidad para su funcionamiento adecuado de cada una de ellas, para estos casos se utilizan algunos equipos de metrología como los que a continuación se mencionan:

- Micrómetro de exteriores: También llamados Palmer por Comesaña, Pablo; (2004), y se utiliza para la realización de medidas exteriores, sobre todo, diámetros.
- Micrómetro de profundidades: El micrómetro de profundidades, también conocido como sonda, según Ginjaume y Torre;(2005) se utiliza para medir con precisión la profundidad de agujeros, ranuras, resaltes y cajeras.
- Calibradores de alturas: El medidor de alturas fue diseñado realizar mediciones de alturas o diferencias de alturas entre planos de diferentes niveles. El medidor de alturas está conformado por una escala principal y un vernier, lo que agiliza y da exactitud a la medición.
- Calibrador Vernier: Instrumento de medición que sirve para determinar longitudes internas, externas, de profundidad y de resalto o escalones.
- Goniómetro: El goniómetro es un trasportador de ángulos de dibujo al que se le ha agregado un mecanismo para soportar la pieza cuyo ángulo se quiere determinar. Esto se hace soportando los lados del ángulo a medir entre dos topes rectilíneos que marcan los lados inicial y final del ángulo. El



transportador lleva marcada una escala en grados, por lo que la apreciación de estos instrumentos es de 1/10 grado.

3.6 Materiales de fabricación

Los diferentes tipos de materiales metálicos de fabricación ayudan al planeador a realizar un análisis sobre la elección del material a usar para el mejor funcionamiento y en aspectos económicos, para la fabricación o desarrollo de la pieza, parte o maquina a fabricar.

3.6.1 Acero 4140

El acero 4140 es uno de los aceros de baja aleación más populares por el espectro amplio de propiedades útiles en piezas que se someten a esfuerzo, con relación a su bajo costo. Al templarlo se logra muy buena dureza con una gran penetración de la misma, teniendo además un comportamiento muy homogéneo.

3.6.1.1 Propiedades mecánicas

- Dureza 275-320 HB (29-34 HRc)
- Esfuerzo a la fluencia: 690 Mpa (100 KSI)
- Elongación mínima 12%
- Reducción de área mínima 50%

3.6.2 Acero A36

Es una aleación de acero al carbono de propósito general muy comúnmente usado en E.U.A., su denominación “A36” fue establecida por la ASTM (American Society for Testing and Materials).



El acero A36, tiene una densidad de 7850 kg/m^3 (0.28 lb/in^3), cuenta con un espesor menor a 8 plg lo que permite un límite de fluencia y un límite de rotura mínimo.

3.6.3 Acero 1018

El acero 1018 es el resultado del calentado por 75 minutos a 900°C y enfriado en el horno (Recocido), atacado con Nital al 2%. Cuenta con similitudes al acero A36, pero este acero es más económico, lo que hace más común su uso.

3.7 Tratamientos térmicos

DeGarmo, et al;(2002) sostienen que un tratamiento térmico es todo proceso de calentamiento y enfriamiento controlados al que se somete un metal con el propósito de variar alguna o algunas de sus propiedades. Dado que un tratamiento térmico permite alterar notablemente las propiedades físicas y mecánicas, estos procesos son de gran importancia industrial y se recurre frecuentemente a ellos en todos los ámbitos de la metalurgia, a la que deparan un procedimiento, habitualmente sencillo y barato, para conseguir unas características preestablecidas.

3.7.1 Temple (Endurecimiento).

El temple es un tratamiento con calor regulado de tres etapas. La primera operación es un calentamiento al objeto de que el material adquiera una estructura de solución sólida monofásica, este calentamiento no debe traspasar la temperatura eutéctica para evitar la fusión y formación de una estructura con núcleo heterogéneo.

Tras mantener el metal a la temperatura de tratamiento el tiempo suficiente para conseguir una monofase uniforme, se enfria rápidamente por



inmersión en un líquido, habitualmente agua, de modo que no haya tiempo para la difusión atómica y se reduzca la solución sobresaturada.

En este estado las piezas presenta una buena maleabilidad, quizá superior a la del mismo metal en un estado recocido, se vuelven más resistentes al desgaste.

3.7.2 Pavonado

Morral, et al;(2004) escribieron que el pavonado es una operación de protección, que tiene por objeto producir la oxidación superficial del componente metálico por calentamiento en atmósfera oxidante. El pavonado produce un recubrimiento de magnetita óxido ferrosoferrico de color negro, que forma una capa impermeable y adherente al metal base, con un coeficiente de dilatación muy parecido al del acero.

El procedimiento más corriente para pavonar piezas pulvimetallúrgicas consiste en inyectar vapor de agua sobreelentado (550° C) en un tanque que contenga las piezas que se quiere proteger.

3.8 Sensores

La finalidad de un sensor es dar una salida eléctrica que se corresponda con una determinada magnitud aplicada a su “entrada”. En consecuencia, un primer grupo de características se refiere a la descripción de dicha correspondencia. Dado que en las condiciones normales de utilización la magnitud de entrada varía lentamente, se distingue entre el comportamiento del sensor frente a entradas de valor constante, características “estáticas” y su comportamiento frente a entradas variables, características “dinámicas”.

Un sensor es un dispositivo que produce una señal en respuesta a su detección o medida de una propiedad, como posición, fuerza, torque, presión, temperatura, humedad, velocidad, aceleración o vibración. En forma tradicional, los sensores, los actuadores y los interruptores se han usado para establecer límites de funcionamiento de las máquinas.

3.8.1 Sensores inductivos.

Los sensores inductivos sirven para detectar materiales metálicos ferrosos, son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto: detección de paso, de atasco, de codificación y de conteo.

Balcells y Rumeral (1997) mencionan en su libro que este tipo de detectores sirven para detectar la proximidad de piezas metálicas en un rango de distancia que va desde 1mm a unos 30 mm, con una posible resolución del orden de decimas de milímetro. La ejecución mecánica y eléctrica está normalizada a nivel europeo por CENELEC. Un ejemplo de sensor inductivo se muestra a continuación en la **figura 3.1**.



Figura 3.1. Sensor inductivo BES01WT.

(Fuente: www.balluff.com).

3.8.1.1 Características principales del sensor BES01WT

Conexión.	Cable, 5m, TPU
Distancia de funcionamiento nominal.	3 mm
Salida de conmutación/función.	PNP/ Normalmente abierto
Condición Instalación mecánica.	Flash (apantallado)
Tamaño.	10x30x6 mm
Tensión de trabajo	10...30 V DC

Tabla 3.1. Características principales del sensor BES01WT.

(Fuente: www.balluff.com)

3.8.2 Sensor magnético.

Los sensores magnéticos detectan una variación en el campo magnético en respuesta a la variación de alguna magnitud física. Están basados en el efecto Hall, por lo que se conocen como sensores de efecto Hall, y estos producen su propia señal. En esencia es como un pequeño generador. Según Mandy Concepción, en su libro “Sensores Automotrices y Análisis de ondas de Osciloscopio” afirma en las páginas 17-19 que, una pequeña bobina dentro del sensor capta las fluctuaciones magnéticas del volante o polea del frente, y por lo regular, un volante de dientes o relector al frente o detrás del motor induce la onda que se ve en el osciloscopio.



Figura 3.2. Sensor magnético D-M9N.

(Fuente: <http://www.smctech.com>)

3.8.2.1 Especificaciones del detector magnético D-M9N.

Entrada de dirección	Lineal
Tipo de cableado	3 cables
Tipo de salida	NPN
Carga aplicable	Circuito IC, Relay, PLC
Fuente de alimentación	5, 12, 24 VDC (4.5 a 28 V)
Consumo de corriente	10 mA o menos
Carga de voltaje	28 VDC o menos
Carga de corriente	40 mA o menos
Caida de voltaje interna	0.8 V o menos
Corriente de fuga	100µA o menos, hasta 24 VDC
Indicador de operación	Luces rojas LED cuando está activa

Tabla 3.2. Especificaciones del detector magnético D-M9N.

(Fuente: <http://www.smctech.com>)

3.9 Soldadura MIG

Pires, et al (2006), escribieron que el nombre de la soldadura MIG (Metal Inert Gas), se debe al gas inerte de protección que utiliza el calor de un arco

eléctrico para fundir el alambre del electrodo consumible y los componentes metálicos a soldar. La fusión se lleva a cabo bajo la protección de un gas inerte (argón, helio o mezcla de ambos), con el fin de evitar la contaminación con algunos gases de la atmósfera.

En la soldadura MIG, el calor necesario para la fusión del electrodo y los bordes de la pieza se genera por medio de un arco voltaico que funde el metal. La protección del arco se consigue gracias al gas protector suministrado de forma externa y regulada. En la **figura 3.3**, se muestra el principio de soldadura MIG.

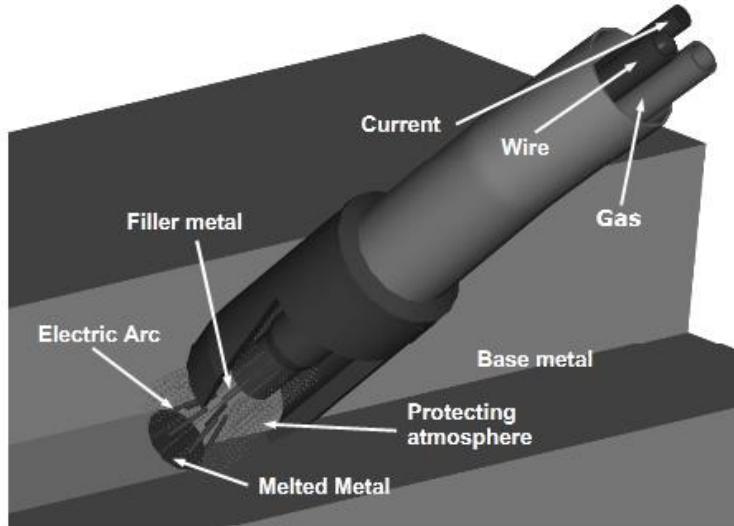


Figura 3.3. Proceso de soldadura MIG

(Fuente: J. Norberto Pires, et al; “Welding Robots Technology, System Issues and Applications”; (2005); p. 5).

Domínguez y Ferrer (2009) sostienen que este tipo de soldadura es intrínsecamente más productiva que otro tipo de soldadura, donde se pierde productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo consumido, puesto que utiliza como electrodo un alambre que es alimentado mediante un sistema de alimentación e impulsado de forma automática y a una velocidad regulada hacia el baño de fusión. El uso de este tipo de hilo ha



aumentado la eficiencia de este tipo de soldadura hasta un 80%. El gas protector necesario para soldar se suministra desde una botella que dispone el equipo.

La soldadura MIG no produce escoria en el cordón, lo que facilita las soldaduras de poco espesor sin calentar en exceso las piezas y dependiendo del gas utilizado, permite soldar en una u otra posición.

3.9.1 Componente del equipo de soldadura MIG

El sistema MIG está formado por los siguientes componentes:

- Fuente de alimentación: Se conecta a la tensión de red que es de 230 a 400 V, consiste en un transformador-rectificador de corriente continua y tensión regulable, cuya intensidad oscila entre los 60 y 500 A, dependiendo del equipo. La fuente de alimentación debe suministrar en cada momento la potencia necesaria para realizar la soldadura y fundir el hilo que sale de la pistola de soldadura.
- Mecanismo de alimentación del alambre-electrodo: El mecanismo de alimentación del alambre-electrodo suele estar integrado en la máquina o ser independiente.
- Manorreductor y caudalímetro.
- Pistola de soldar: Las pistolas de soldadura tiene la misión de dirigir el hilo de aportación, el gas protector y la corriente, hacia la zona de soldadura, disponen de un gatillo (o pulsador), que controla el sistema de alimentación de alambre, la corriente de soldadura, la circulación del gas protector y la del agua de refrigeración

- Botella de gas de protección: En los procedimientos de soldadura por arco con protección gaseosa, el gas protector puede tener una gran influencia sobre las propiedades del metal depositado. Por tanto, es necesario que la soldadura se verifique en una atmósfera controlada.

3.10 Robot de Soldadura

La robótica proviene desde hace mucho tiempo, pasando por aportaciones de Nicola Tesla, utilizando trabajos de Henrich Hertz y James Clerk Maxwell para crear el primer control remoto, y quizá en esa época se desconocía el término y no se daban cuenta de lo que se estaba logrando, y es que en el año 270 a.c., no se contaba con la tecnología capaz de impulsar al máximo los descubrimientos, pero hoy en día, la industria robótica ha seguido crecido notablemente gracias a las múltiples aplicaciones que estos representan.

Un robot de soldadura, como su nombre bien lo indica, es un robot programado que se encarga de realizar el proceso de soldadura para la unión de piezas metálicas, sustituyendo así, la intervención humana.

Las industrias que más utilizan los robots de soldadura, es obviamente las industrias metálicas, principalmente la automotriz porque en la gran mayoría de las piezas que conforman un carro son unidas mediante un proceso de soldadura. Algunos de los beneficios que esta tecnología ofrece son:

- Disminución del riesgo laboral.
- Entrega de piezas en tiempo y forma.
- Reducción del margen de error.
- Aumento de la productividad.
- Mayor calidad en los productos.

3.11 Celda de soldadura

Una celda de soldadura, adopta muchos términos generales, pero con el objetivo de enfocarse en una celda de soldadura, y con fines de este proyecto, se determinará como un conjunto de procesos, circuitos, máquinas, operadores y piezas a soldar con el único fin de obtener unidades de producción en secuencia y de buena calidad.

Groover (1997) cita en su libro titulado “Fundamentos de Manufactura Moderna”, que en la soldadura robótica se usa un robot industrial o un manipulador programable que controla en forma automática el movimiento de la cabeza para soldar con respecto al trabajo, y éste generalmente necesita o se encuentra dentro de una celda de soldadura que consta de dos instalaciones para soldadura y un ajustador humano u operario para cargar y descargar partes mientras dicho robot efectúa la soldadura.

A continuación se presenta un ejemplo conceptual de una celda de soldadura MIG en la **figura 3.4**.

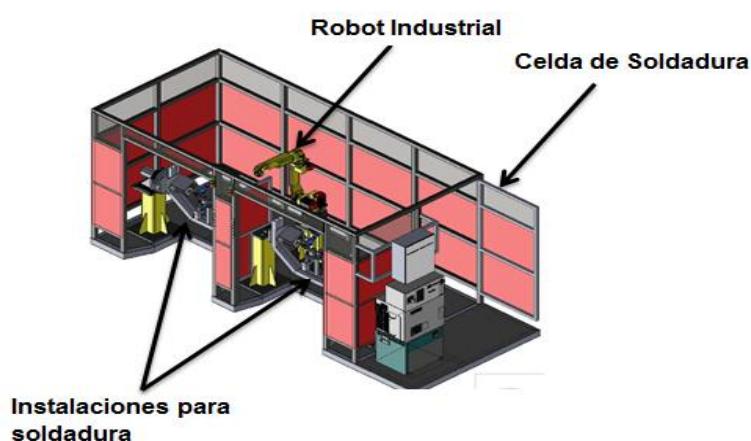


Figura 3.4. Celda PM7 de soldadura.

(Fuente: MA-IN; Creado por: Ing. René Rodríguez Ramírez).



3.12 Brazo de medición 3D portátil (Faro PRIME)

El faro Prime es hoy la última y más precisa adición de la gama del FaroArm. Este equipo portátil de medición con seis ejes da la más alta precisión y con una calidad increíble de medición por contacto de alta precisión para la inspección diaria y las rutinas de control de calidad. Está equipado con la tecnología Bluetooth, lo cual elimina la necesidad de conectar el equipo a un portátil.

Aplicaciones más comunes:

- Aeroespacial: Certificación de alineación, mecanizado y moldeado, inspección de piezas.
- Automoción: Construcción de herramientas y certificación, alineación, inspección de piezas.
- Forjado de metales: OMI, inspección de primer artículo, inspección periódica de piezas.
- Moldeado y matrizería: Inspección de moldes y troqueles.

Beneficios:

- Repetitividad a partir de 0.019 mm.
- Disponibilidad exclusiva de 6 ejes.
- Flexibilidad de rotación infinita.
- Tecnología de medición 3-D adaptable.
- Estructura de materiales compuestos.

En la siguiente **figura 3.5** se muestra un ejemplo del faro Prime utilizado para la medición de alta precisión y calidad.



Figura 3.5. Componentes del Faro PRIME.

(Fuente: www.faro.com)

3.13 Diagrama de Ishikawa

Escalante Vázquez; (2008), escribió que el diagrama de Ishikawa es un esquema que muestra la posible causa clasificadas de un problema y que el objetivo de este tipo de diagrama es encontrar las posibles causas de un problema.

En un proceso productivo (manufactura), el diagrama de Ishikawa puede estar relacionado con uno o más de los factores que intervienen en cualquier proceso de fabricación:



1. Métodos: Procedimientos por usar en la realización de actividades.
2. Mano de obra: La gente que realiza las actividades.
3. Materia prima: El material que se usa para producir.
4. Medio: Las condiciones del lugar de trabajo.
5. Maquinaria y equipo: Los equipos y periféricos usados para producir.

Este diagrama se basa en un proceso de generación de ideas llamado “Lluvia de ideas”, que se realiza de la siguiente manera:

1. Cada miembro del equipo asignado al análisis de algún problema genera una sola idea cada vuelta, de manera ágil, ordenada y sin discusiones. Un miembro del equipo, asignado como secretario, toma nota numerando cada una de las ideas expresadas.
2. Una vez finalizada la lluvia de ideas se procede a descartar las ideas repetidas.
3. Se verifica que las ideas restantes tengan relación con el problema por analizar.
4. Se clasifican las ideas resultantes en el diagrama de Ishikawa.

Una manera más directa de hacer el diagrama es realizar una lluvia de ideas para cada una de las diferentes ramas y colocar las ideas resultantes ahí.

Al diagrama de Ishikawa también se le conoce como diagrama de Causa-Efecto y diagrama de pescado.

3.14 Diagrama de flujo de proceso

Según Everett E. Adam, et al, en su libro “Administración de la producción y las operaciones: Conceptos, modelos y funcionamiento”, escribieron que los diagramas de flujo del proceso describen las actividades entre estaciones de trabajo, en un intento por representar los flujos del proceso de producción total.

Para captar este flujo, los analistas clasifican cada movimiento del producto a través del proceso de conversión en una de las cinco categorías normales. Operación, transporte, almacenamiento, inspección o demora.

Los diagramas de flujo de los procesos son adecuados para visualizar las etapas consecutivas de los procesos de conversión. Estos diagramas ayudan a descubrir los movimientos de producto innecesarios o la duplicidad de esfuerzos, cuya eliminación permitirá mejorar la eficiencia.

Los diagramas de flujo del proceso proporcionan un nivel de análisis más amplio que el de los métodos anteriores; permite examinar muchos puestos de trabajo, aunque ninguno en detalle. Las cinco categorías de movimientos de producto son:

- Operación  : El trabajo realizado en la elaboración del producto; asignado por lo común a una sola estación de trabajo.
- Transporte  : Cualquier movimiento del producto, o cualquiera de sus partes, entre distintos sitios en el proceso de producción.
- Almacenamiento  : intervalos durante los cuales el producto, o cualquiera de sus partes, espera o está inmóvil. A menudo se pone una *T* dentro del triángulo para indicar un almacenamiento temporal, cuando el producto se almacena brevemente, antes de completar el proceso de conversión. Una *P* dentro del triángulo indicará almacenamiento permanente, cuando el producto terminado permanece en un depósito de almacenamiento durante más de uno o dos días.
- Inspección  : Todas las actividades que se realizan para verificar que el producto satisface los requerimientos mecánicos, dimensionales y funcionamiento.

- Demora  : Almacenamiento temporal antes o después de una operación de producción: Al emplear el símbolo de almacenamiento temporal, a menudo se omite esta categoría.



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1 Procedimientos y descripción de las actividades realizadas.

La empresa “MA-IN es uno de los muchos proveedores, que se encarga del diseño y desarrollo de los fixtures utilizados por Flex-N-Gate, Querétaro, para la fabricación de sus productos.

El fixture llamado: “PM7-RH” es el proyecto más actual adquirido por “MA-IN”, y se requiere que éste trabaje en conjunto a un brazo robótico de soldadura MIG, para la línea de producción de frenos de mano automotriz para el modelo 2014 de GM.

Este fixture dará posición y dirección a las 3 piezas a soldar, para formar con ayuda del robot Fanuc, el “Handle” que es la base para el ensamblaje total del freno de mano. Para realizar este proyecto se llevaron a cabo las siguientes fases:

4.1.1 Fase 1. Diseño del fixture.

Para el comienzo de esta primera fase, se recibieron los parámetros para la realización del diseño del fixture, a continuación presentados:

1. Los requerimientos, también llamados: “Datum”, los cuales se deben tomar en cuenta para el diseño de cada una de las piezas que conforman el fixture y cumplir con las distancias especificadas en este archivo (**Figura 4.1**), así como las medidas y dimensiones de las piezas a soldar (Anexo A) en cada uno de estos planos se encuentran las tolerancias del ensamblaje final.

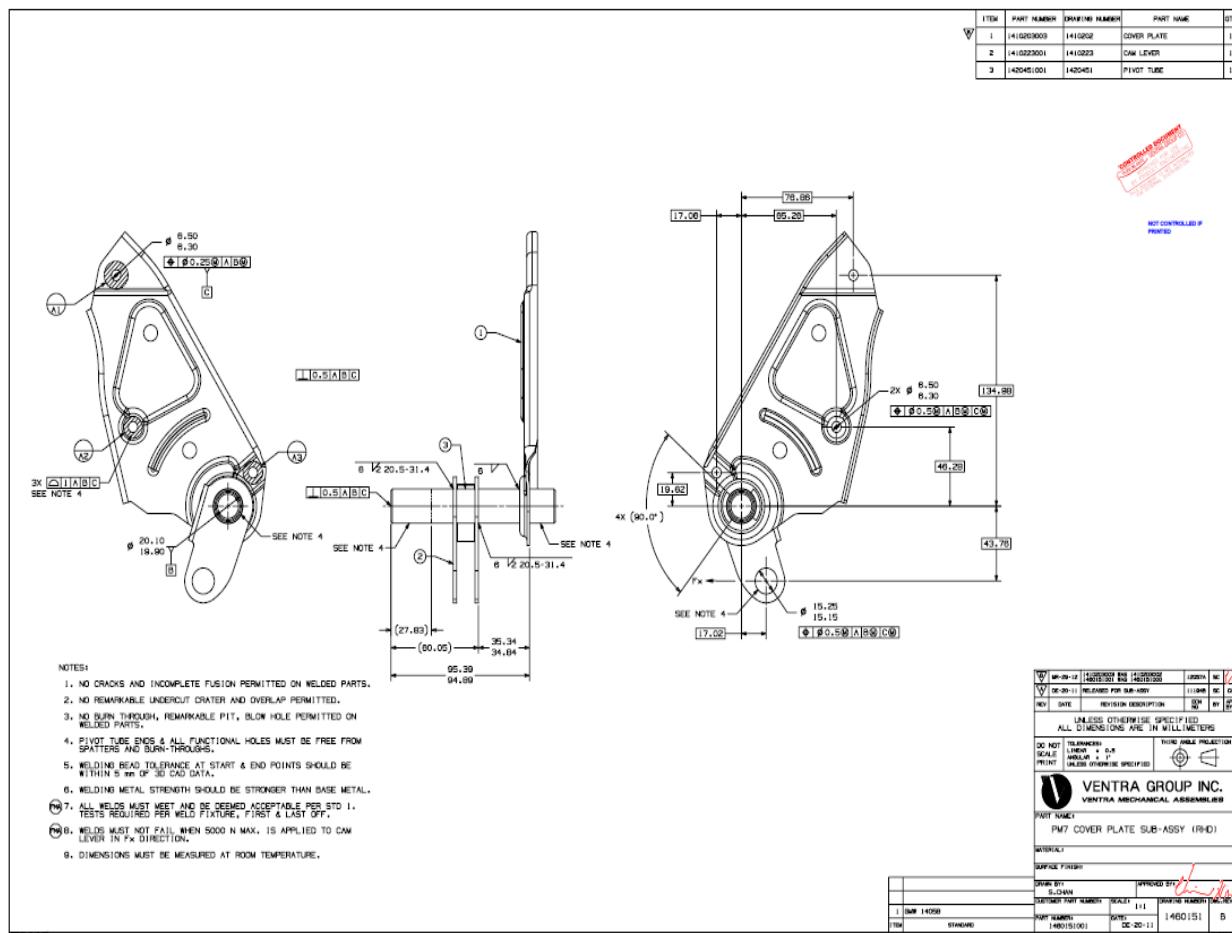


Figura 4.1. PM7 COVER PLATE SUB-ASSY con tolerancias especificadas de FNG.

(Fuente: Ventra Group Inc. Ventra mechanical Assemblies, dibujado por:
S. Chan)

2. Las normas establecidas para el diseño, desarrollo y aceptación de este proyecto de Flex N Gate, Querétaro, véase anexo B.
3. El modelo 3D en archivo SolidWorks del “Handle” a soldar se muestra a continuación en la **figura 4.2.**

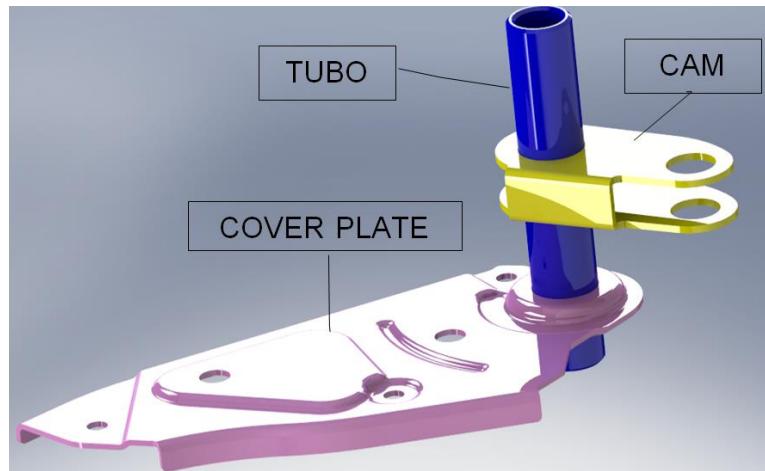


Figura 4.2. Diseño de piezas a soldar “Handle”.
(Fuente: Ventra Group Inc. Ventra mechanical Assemblies).

De esta manera, y trabajando en conjunto con los interesados, se logró el primer prototipo del fixture, utilizando el software de diseño CAD llamado SolidWorks, el diseño se observa en la **figura 4.3**.

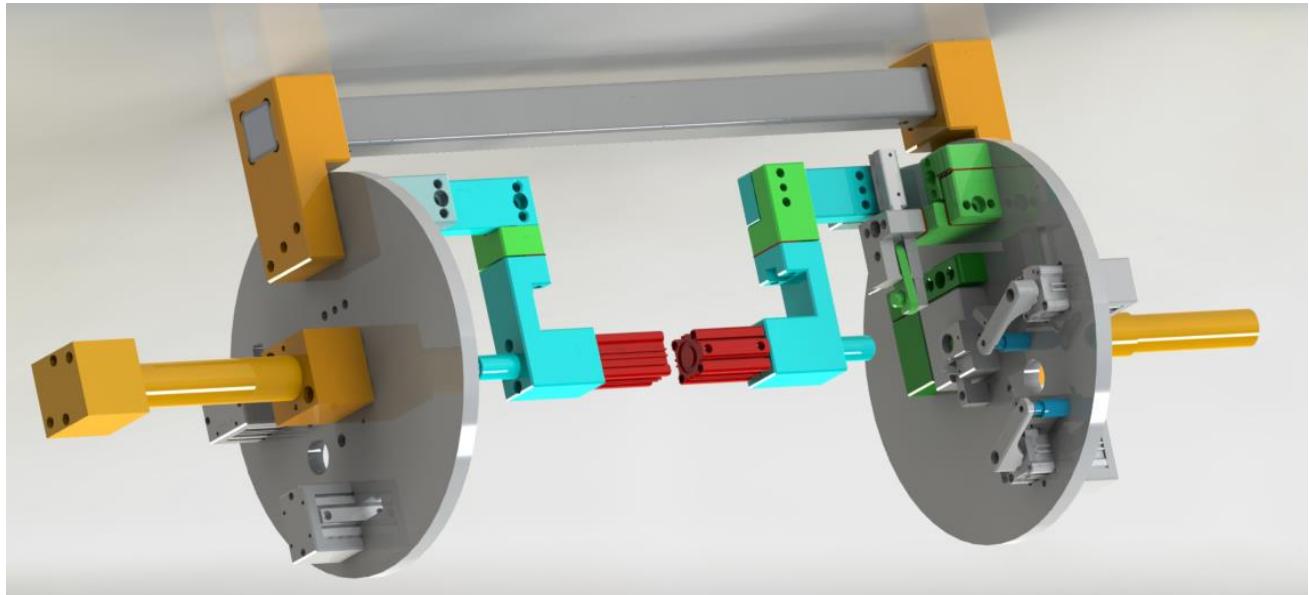


Figura 4.3. Prototipo de diseño del fixture PM7–RH.

4.1.2 Fase 2. Aprobación y mejoras para el diseño del fixture PM7-RH

Se envió a los directivos encargados del proyecto de FLEX N GATE, Querétaro, el primer prototipo diseñado.

Se convocó a una reunión con los directivos encargados del proyecto para tratar asuntos relacionados con el diseño actual del fixture, en la cual sugirieron mejoras en los diseños de algunas piezas del fixture, las que se mencionan a continuación:

1. La posición y agarre del tubo:

El tubo del Handle a soldar (Pivot tube), presenta rebabas por su proceso de fabricación anterior y esto podría causar un mal posicionamiento de dicho tubo y no pasar los estándares de calidad. Para esto se rediseño la pieza que sostiene al tubo del Handle con un chaflán que permitiera que el tubo tuviera un mejor desplazamiento dentro de él y por ende, mejor posición.

ANTES:



Figura 4.4. Diseño original de la pieza PM7RH-27 que sostiene al tubo del Handle.

DESPUES:



Figura 4.5. Diseño mejorado de la pieza PM7RH-27.

2. Mejorar el agarre del Cover Plate para evitar la caída del mismo en el proceso.

Se implementó una pieza nueva con el nombre de “Portamagneto”, el cual contiene un imán sobresaliente para adherir el plato del handle al fixture.

ANTES:

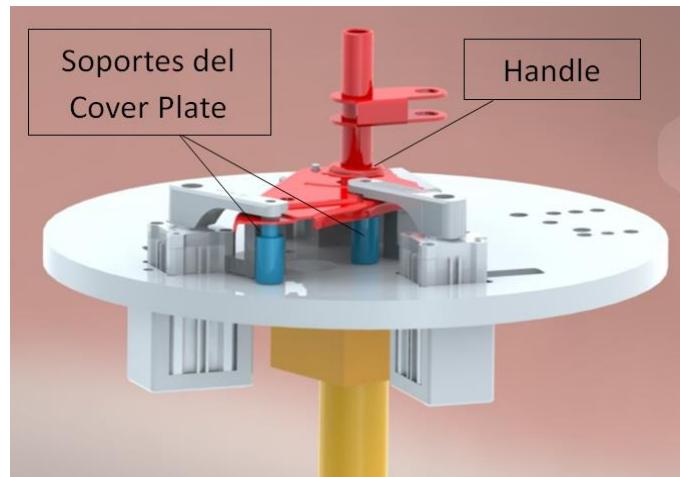


Figura 4.6. Primer diseño de soportes del “Cover – plate” del handle.

DESPUES:

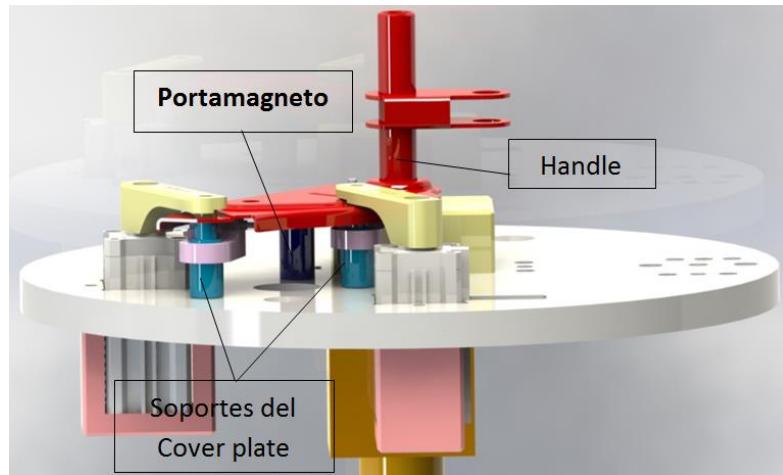


Figura 4.7. Implementación de un magneto para soporte del “Cover–plate” del handle .

3. Mejorar la posición del CAM.

Se implementó un Poka-Yoke sustituyendo a la pieza 33 que sujeta al CAM, para eliminar la existencia posicionamiento erróneo del CAM por parte del operador.

ANTES:

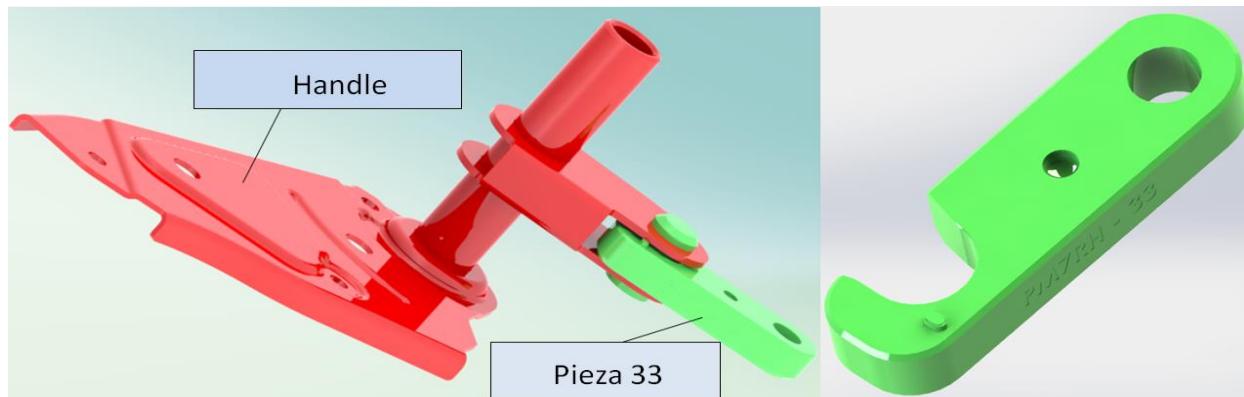


Figura 4.8. Pieza PM7RH – 33, sujetador de CAM.

DESPUES:

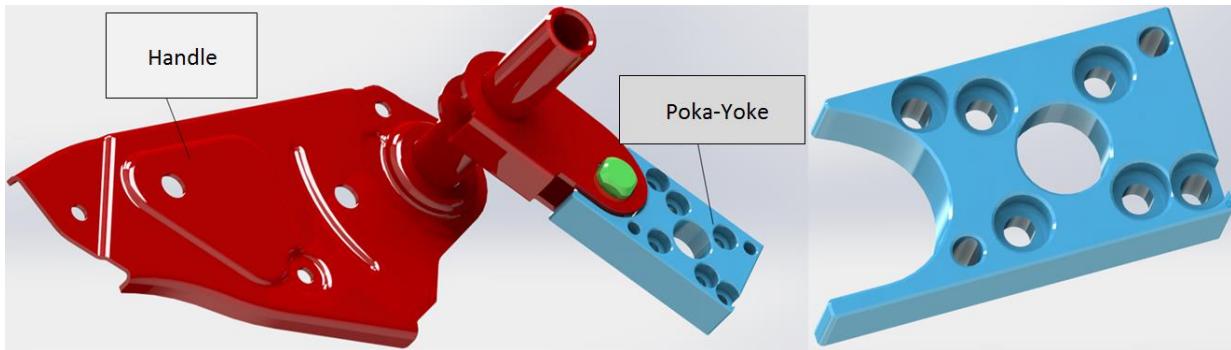


Figura 4.9. Pieza PM7RH – 31 Nuevo (Poka–Yoke), sujetador y posicionador de CAM.

4. Rediseño de porta-sensores.

El portasensor es una parte importante en el fixture, debido a que manda las señales de arranque al PLC, para dar comienzo al proceso de soldadura, y el primer diseño de porta sensor, el sensor se localizaba de manera fija y no permitía ajustar la altura de sensado y esto podría causar problemas en el proceso, por lo que se sugirió mejorar el porta sensor por uno de ajuste.

ANTES:

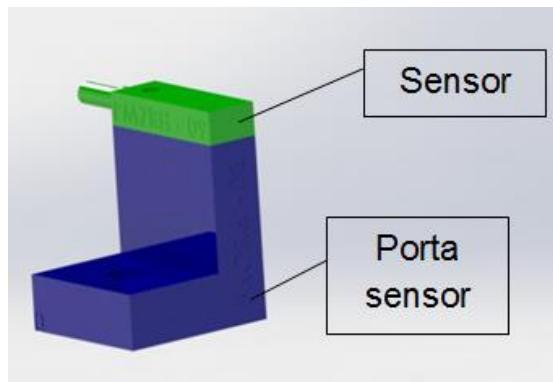


Figura 4.10. Diseño fijo del Portasensor.

DESPUES:

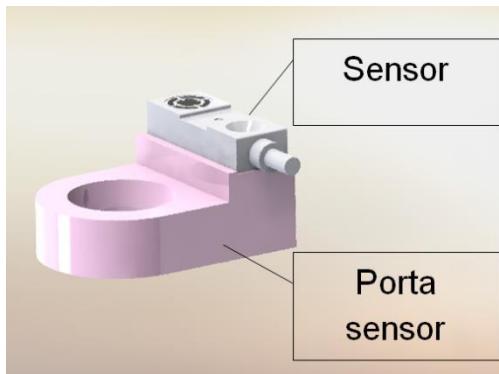


Figura 4.11. Mejora de diseño del Portasensor ajustable.

Luego de rediseñar las piezas mencionadas con anterioridad, se enviaron las mejoras vía e-mail a los directivos encargados del proyecto en Flex N Gate, Querétaro, logrando así, la aceptación del diseño del fixture.

En la siguiente **Figura 4.12** se muestra el diseño aceptado, después de cada una las mejoras técnicas desarrolladas en el diseño del fixture PM7RH, para obtener un funcionamiento adecuado que permitiera satisfacer las necesidades demandadas por la empresa de FLEX N GATE, Querétaro.

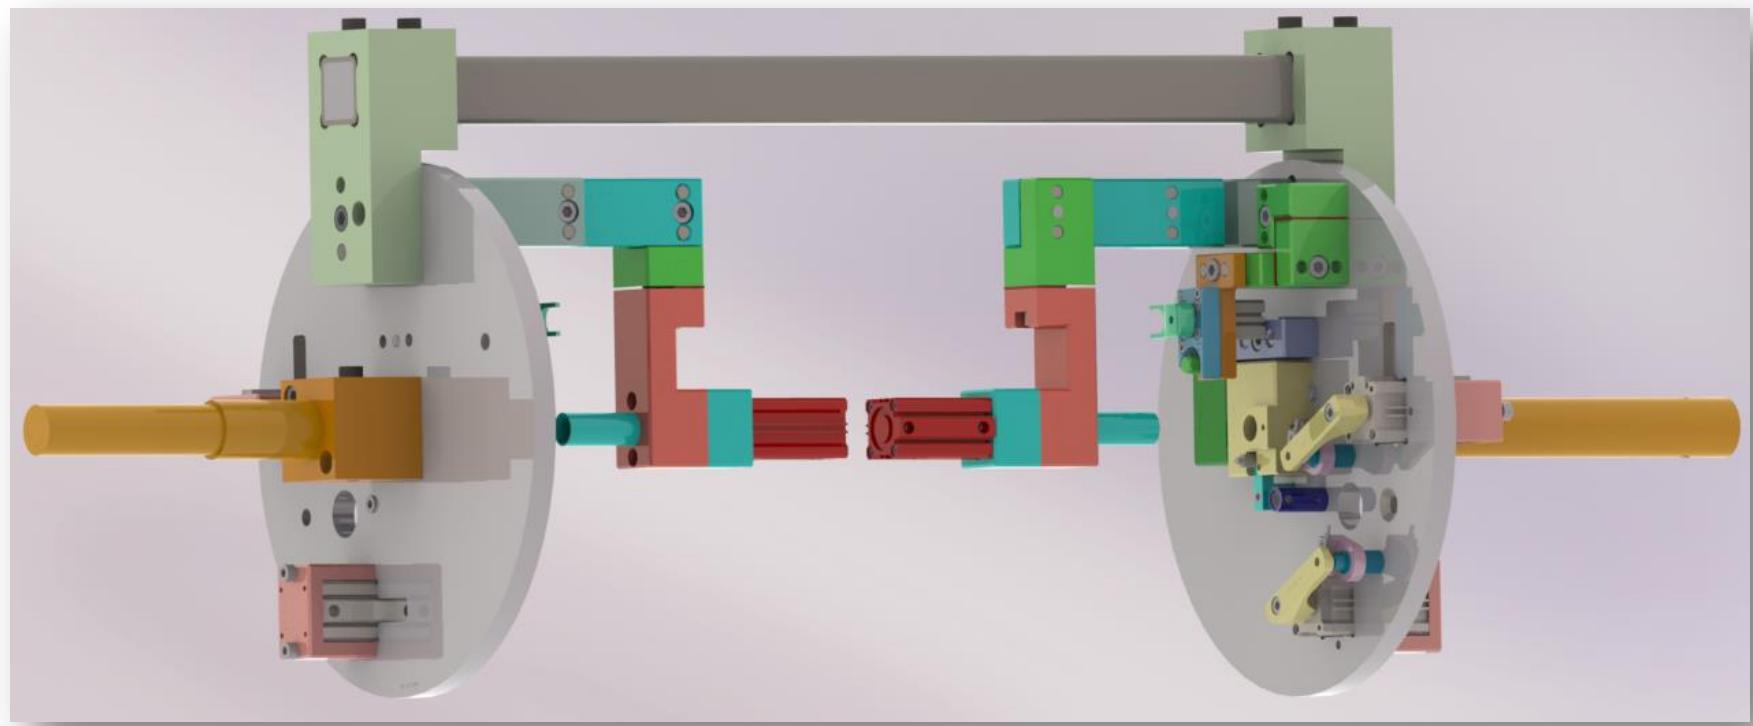


Figura 4.12. Diseño de fixture PM7RH aceptado por FLEX N GATE, Querétaro.

El fixture es un dispositivo compuesto de 2 montaduras con características idénticas en cuanto a diseño y a cantidad de piezas, y su ensamble se ha realizado en una reflexión simulando un espejismo de 1 de las montaduras.

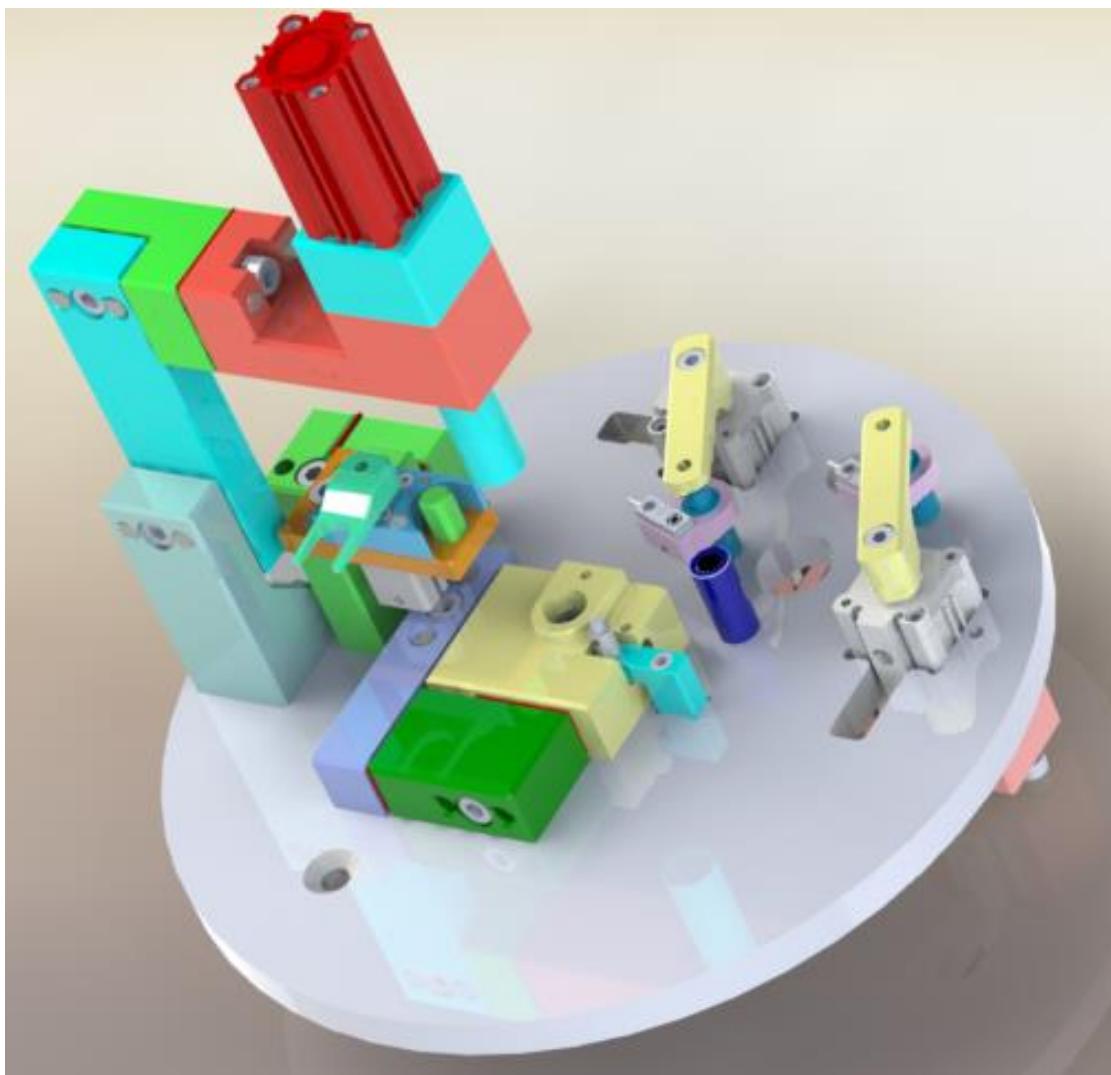


Figura 4.13. Diseño de Montadura del fixture PM7RH.

El ensamble final del dispositivo del fixture está conformado por 7 sub-ensambles, de los cuales, los primeros 4 sub-ensambles, que son: Plato, Base-tubo, Brazo-Pistón-tubo y Brazo-Cam, conforman las 2 montaduras principales del fixture, los otros 3 subensambles que son: PTR, Link Alpha8 y Link Chumacera, conforman la parte exterior del fixture y permiten la unión de los 2 principales subensambles para el funcionamiento del dispositivo.

1. Plato: Este Sub-ensamble es el encargado de sustentar todas las piezas que componen el Fixture PM7RH, su función general se basa en localizar, sostener, posicionar y detectar las piezas a soldar por medio de sensores, para posteriormente ser clampeadas e iniciar el proceso de soldadura.

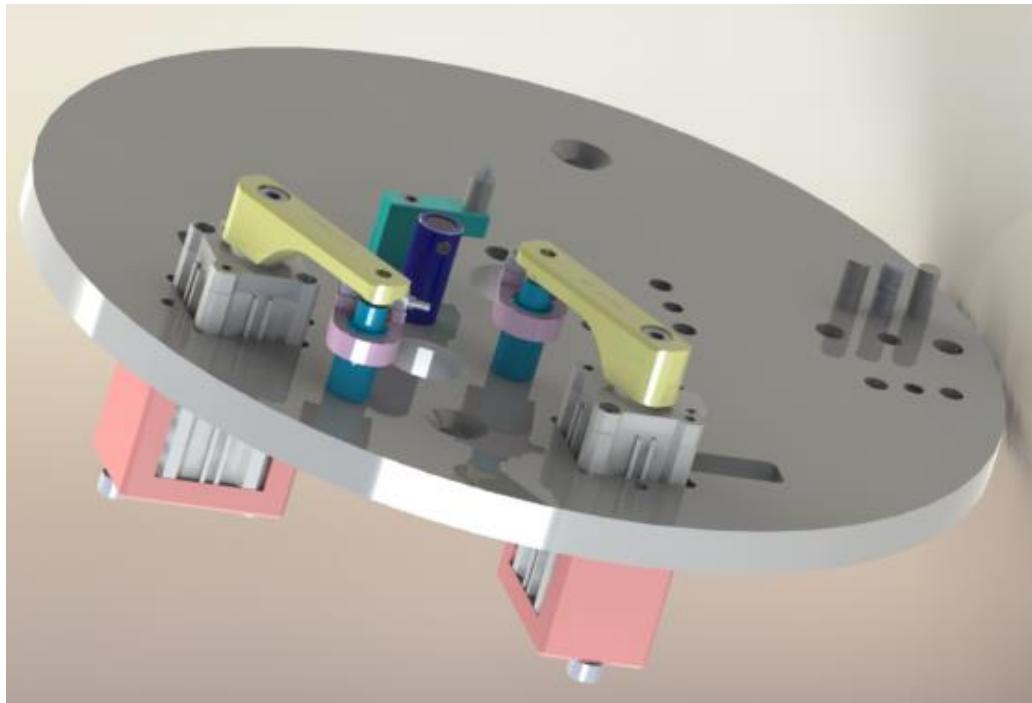


Figura 4.14. Sub-ensamble “Plato”.

2. Base-Tubo: Se denomina de esta manera, por constituir una base sólida donde asienta el tubo que se suelda al CAM y al Cover-plate. Este sub-ensamble tiene una base con resorte para ajustar automáticamente la altura del tubo con respecto a los otros componentes del handle, este ajuste se realizó ya que los tubos poseen un margen de error y este ajuste permite que el tubo no tenga problemas al momento de entrar al ensamblaje.

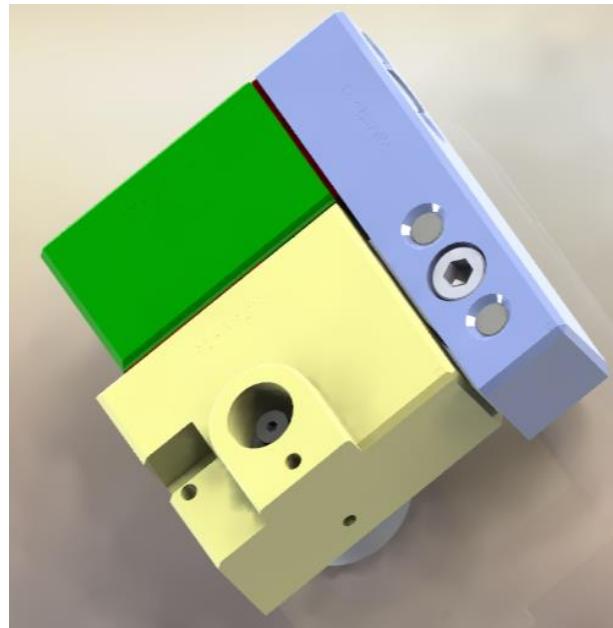


Figura 4.15. Sub-ensamble “Base-Tubo”.

3. Brazo-Pistón-Tubo: Este Subensamble Trabaja en conjunto con el Subensamble “Base-Tubo”, juntos, le brinda altura y concentricidad del tubo, en especial, este sub-ensamble le proporciona sujeción por medio del pistón que avienta el tubo (Pieza PM7RH- 27) del fixture que sostiene al Pipe-tube para realizar el proceso de soldadura.

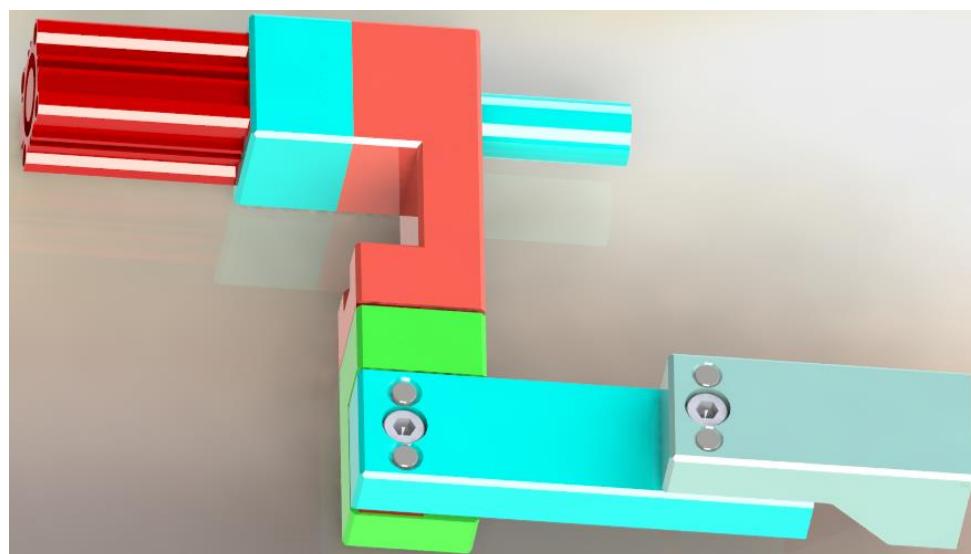


Figura 4.16. Subensamble “Brazo-Pistón-Tubo”.

4. Brazo-Cam: En este complemento se implementó un sistema Poka-Yoke, para evitar un posicionamiento erróneo del CAM, y no representar un problema al operador durante el proceso de soldadura. Posteriormente se activa el clampeo del CAM por medio de un pistón giratorio, para mantener el posicionamiento del este durante el proceso de soldadura, y es este subensamble quien se encarga de darle altura al CAM con respecto al Cover-plate y le brinda posición con respecto al Pipe-tube.

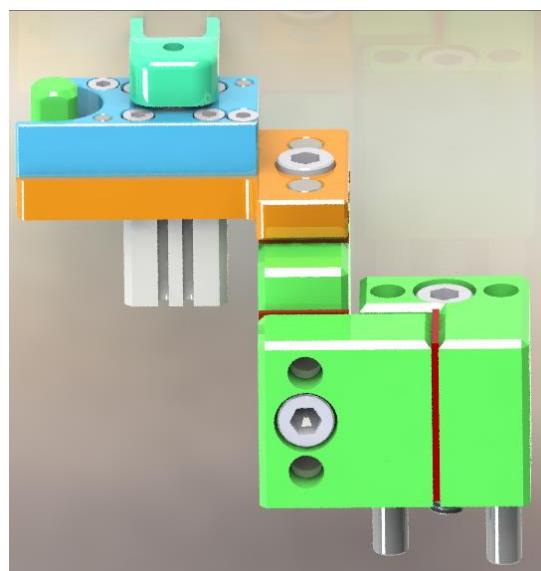


Figura 4.17. Subensamble “Brazo-Cam”.

5. PTR: Este constituye la unión de las 2 montaduras que conforman al fixture, en otras palabras, es el que le da forma al prototipo.

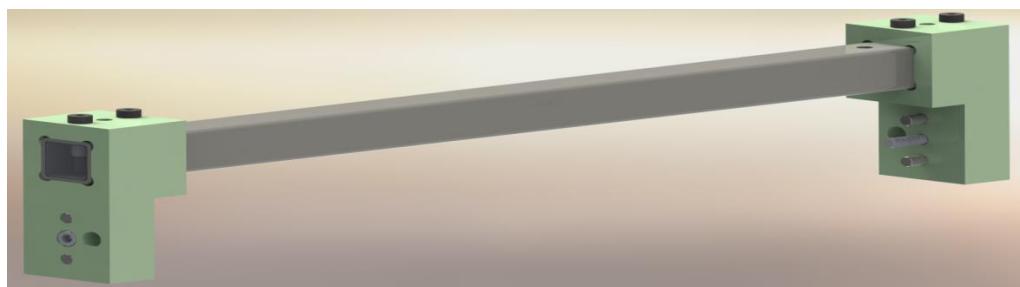


Figura 4.18. Subensamble “PTR”.

6. Link Alpha8: Este Link va atornillado a la Montadura 1 (Lado derecho) del fixture que a su vez es la unión al plato del servomotor que se encuentra en la celda de soldadura, fundamentalmente este Subensamble proporciona un eje de rotación al fixture durante el proceso de soldadura del handle.

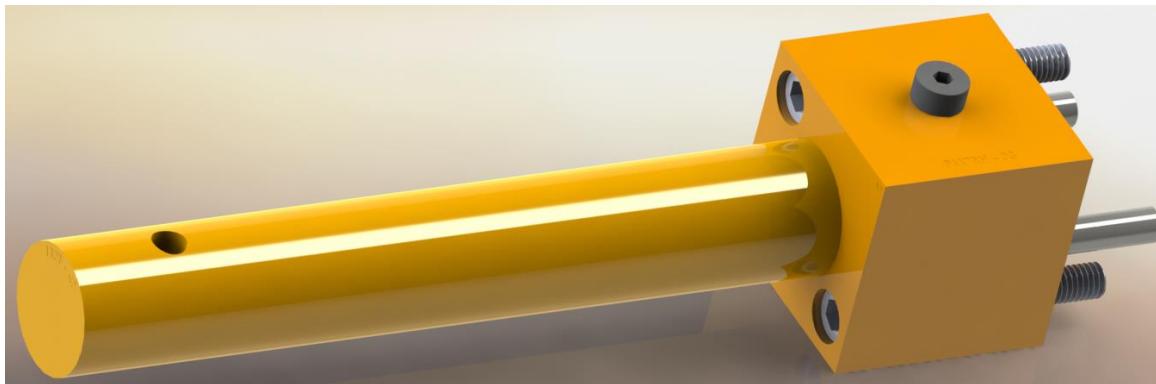


Figura 4.19. Subensamble “Link Alpha8”.

7. Link Chumacera: Subensamble ubicado en la parte izquierda del fixture y denominado así porque es el eje de unión entre la chumacera y el fixture, proporciona que el fixture PM7RH siga una rotación sin problemas.

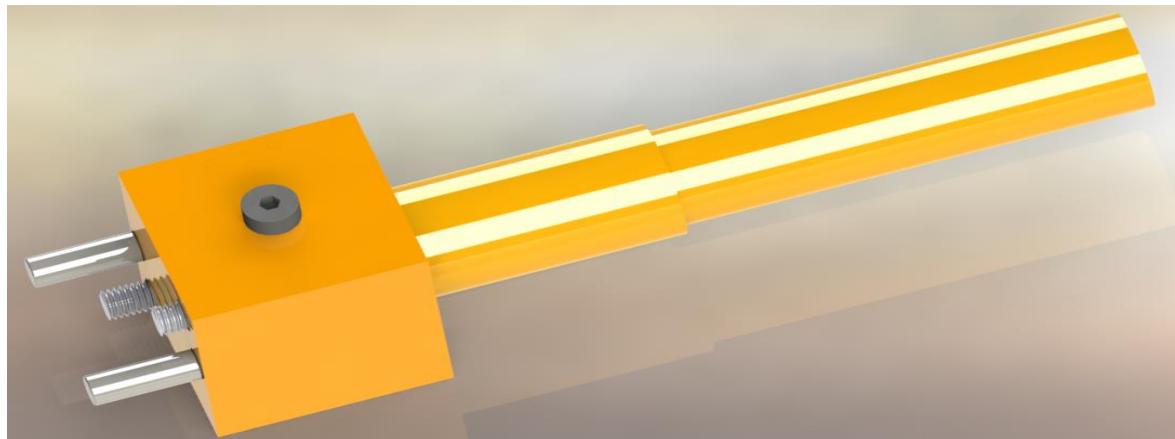


Figura 4.20. Sub-ensamble “Link Chumacera”.

4.1.3 Fase 3. Generación de planos y lista de materiales.

En esta fase se generaron los planos dimensionales de cada una de las piezas que componen a los subensambles (véase Anexo D), con la ayuda de un formato establecido, llamado MM REV con el que cuenta la empresa “Manufactura Integral MAIN S. de R.L. de C.V.”, como se muestra en la siguiente figura:

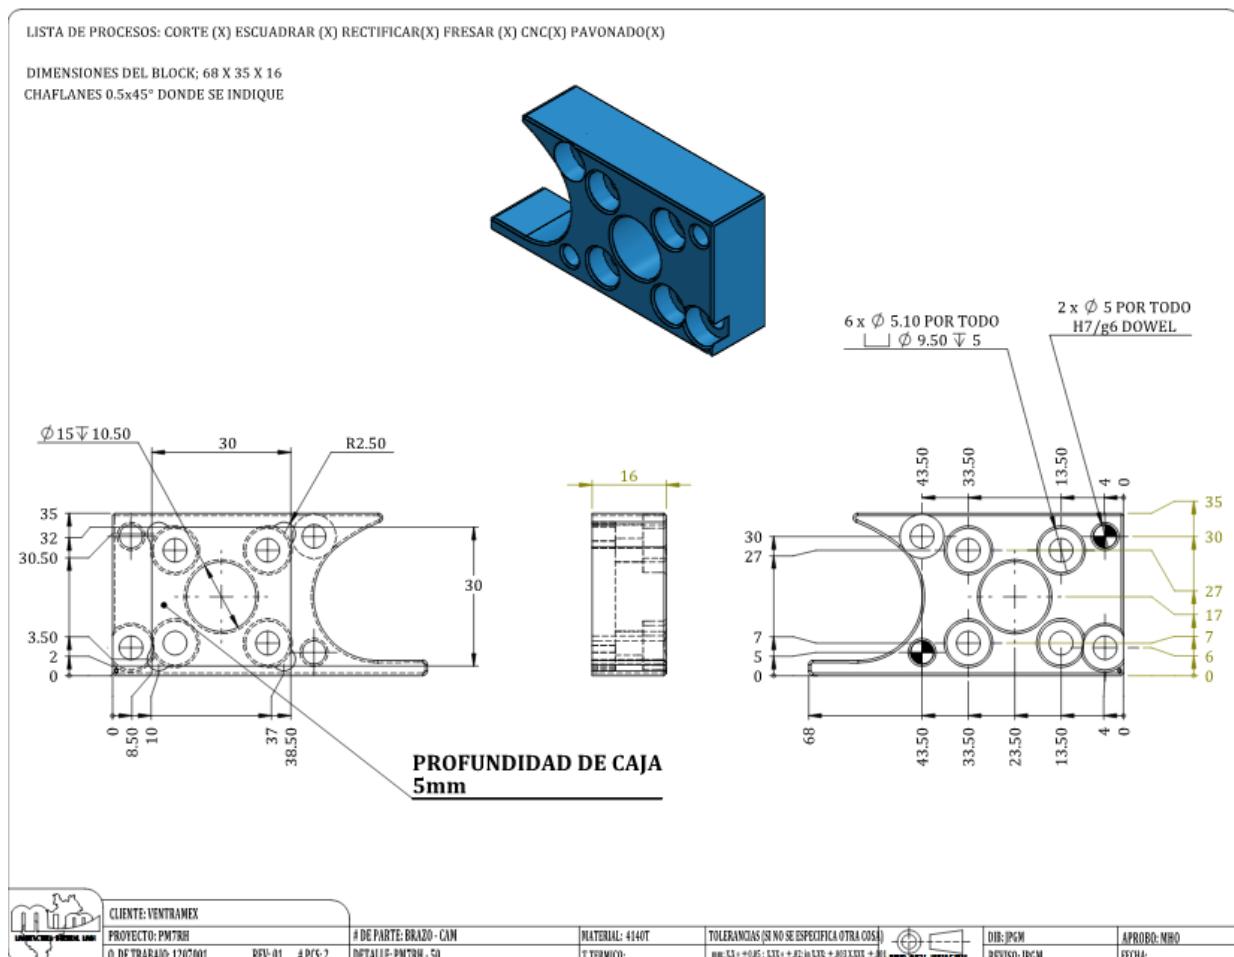


Figura 4.21. Acotación del Poka-Yoke (PM7RH-50) en el formato MM REV para generación de planos dimensionales de las piezas del fixture.

(Fuente: MA-IN; Creado por: Ing. Juan Pablo García).

Al termino del dimensionamiento de las piezas, se continuo con la generación de una lista de materiales, se examinó que materiales se encontraban



en existencia en el almacén de M.P para iniciar el proceso de fabricación de los componentes del fixture, los materiales inexistentes fueron requeridos para su compra con un margen de sobre material de 0.5 mm de cada lado, esto debido al rectificado de la M.P. antes de iniciar su proceso de fabricación.

A continuación se presenta la lista de material usados en los ensambles: “Brazo-Cam” y “Brazo-Pistón-Tubo”, en la **figura 4.22**, la lista de material de los demás subensambles se encuentran en el Anexo E.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA #
FECHA DE SOLICITUD
O. DE TRABAJO

1208002
9 /AGOSTO / 2012
1207001

PROYECTO

HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM #	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

SUB TOTAL #REF!

ITEM #	DESCRIPCION	CANTIDAD	X	Y	Z	Ø Diam	UND/DES EN MUELA	MATERIAL	PROVEEDOR
13	BRAZO CAM								
14	PM7RH-31	1	7 3/4"	2 3/4"	2"		IN	4140T	PIBASA
15									
16	BRAZO PISTON TUBO								
17	PM7RH-23	1	2 1/4"	1 1/4"	14 3/8"		IN	4140T	PIBASA
18	PM7RH-26	1	4 7/8"	2 1/4"	1 3/4"		IN	4140T	PIBASA
19	PM7RH-25	1	10 7/8"	2 1/4"	2 1/4"		IN	4140T	PIBASA
20	PM7RH-24	1	6 5/8"	2 1/4"	2 1/4"		IN	4140T	PIBASA
21	PM7RH-22	1	2 1/4"	2 1/4"	9 5/8"		IN	4140T	PIBASA
22									
23									
24									
25									
26									

ITEM #	COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
13	LAS MEDIDAS YA CUENTAN CON SOBREMATERIAL	10/AGOSTO/2012		IMPORTANTE
A	FAVOR DE IDENTIFICAR CADA PIEZA CON EL NUMERO FINAL			
21	DE CADA DETALLE			

Figura 4.22. Lista de materiales requeridos para su compra de “Brazo-Cam” y “Brazo-Pistón-Tubo”.

(Fuente: MA-IN; Creado por: Ing. Juan Pablo García)

El siguiente proceso para la fabricación del fixture fue la generación de la lista de tornillería, y se basó en el diseño original con tornillería para la notificación de la cantidad de tornillos y pernos de diferentes diámetros y longitudes que conforman la unión entre cada pieza, subensamble y el ensamble en su totalidad, esta lista se elaboró para una de las dos montaduras principal y se requirió el doble de cada tornillo o perno solicitado para ambas montaduras (véase anexo F), en la **Figura 4.23** se muestra un hoja de requisición de compra de tornillería.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA #	1209004
FECHA DE SOLICITUD	10 de Septiembre de 2012
O. DE TRABAJO	1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
	BRAZO CAM						
1	PERNO DOWEL ø10 mm x 50mm LONG	4	PZS		TORNILLEROS		
2	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 35 LONG	2					
3	PERNO DOWEL ø10 mm x 45mm LONG	4					
4	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 40 LONG	2					
5	PERNO DOWEL ø10mm x 35 mm LONG	4					
6	PERNO DOWEL ø10mm x 65 mm LONG	4					
7	PERNO DOWEL M10 x 55 LONG	2					
8	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M5x 20 LONG	4					
9	PERNO DOWEL ø5mm x 28mm LONG	4					
10	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M8x20mm LONG	2					
11	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M5 x 10mm LONG	2					
12	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M5 x 45mm LONG	6					

COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, contenido un Sub-Ensamble "Brazo-Cam" c/u.	Finales de Septiembre	01 de Octubre de 2012	

Figura 4.23. Requisición de compra de tornillería para Subensamble “Brazo-Cam”.

(Fuente: MA-IN; Creado por: Ing. Juan Pablo García).

4.1.4 Fase 4: Proceso de fabricación del Fixture PM7-RH.

El proceso de fabricación es diferente para cada una de las piezas, y por ello se elaboró un diagrama de flujo en el cual se consideran todos los procesos posibles que siguieron las piezas o no, en base a sus especificaciones requeridas,

en la presente **figura 4.24** se observa el diagrama de flujo para la generación de piezas del fixture PM7RH.:

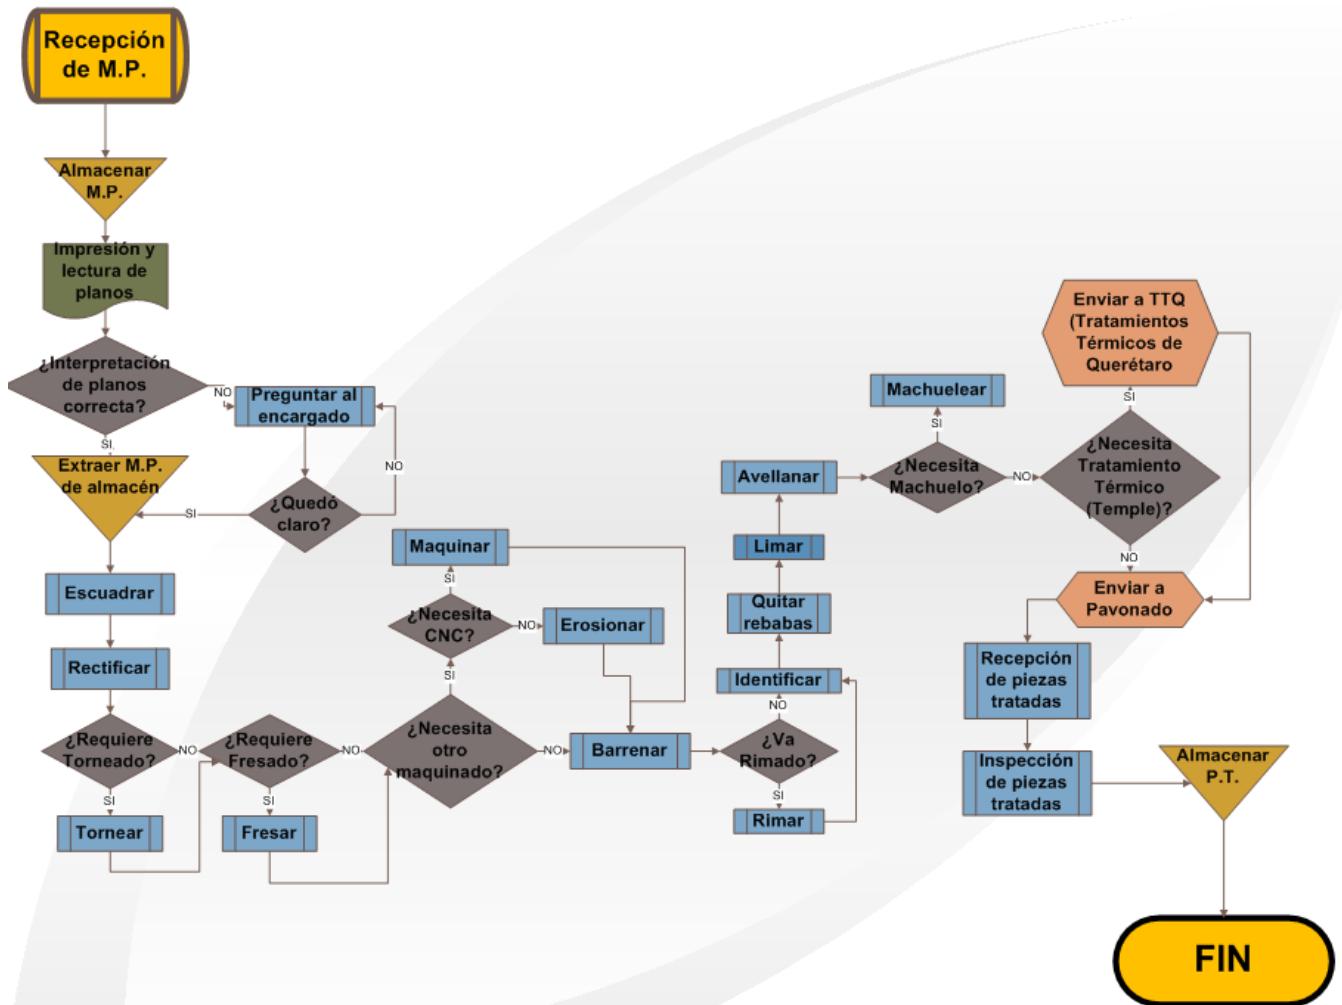


Figura 4.24. Diagrama de flujo para la fabricación de las piezas del fixture PM7RH.

4.1.5 Fase 5. Ajustes y Ensamble del Fixture.

Concluyendo la fabricación, sus respectivos tratamientos térmicos de los componentes del fixture, y contando con la existencia de tornillería, se realizaron ajustes en los barrenos de las piezas del fixture PM7RH con la ayuda de un taladro y una rima de diámetro requerida por el barreno, con la finalidad de obtener un acceso holgado para la unión de las piezas, debido a que el recubrimiento que

le brindan los tratamientos, redujo el paso de la pernos dowel.

En ocasiones, fue necesario pasarles de nuevo el machuelo que les corresponde para que la tornilleria no tuviera problemas en su barreno.

Este ejercicio se realizó principalmente para comprobar que todas las piezas, barrenos y machuelos coincidieran con las piezas en donde se sujetaron, y no compliquen o varíen la soldadura de las piezas.

Esto se llevó a cabo, con la observación y posicionamiento de cada una de las piezas que conforma cada subensamble del fixture PM7RH, con el apoyo de planos dimensionales y con las vistas 3D en Solidworks. Se inició la unión de las piezas para 3 de los 4 subensambles principales llamados “Base-Tubo”, “Brazo-Pistón-Tubo” y “Brazo-Cam”, para posteriormente continua con el ensamble del “Plato”, “PTR” y finalmente con los “Links Alpha8 y Chumacera”.

Luego del ensamble del fixture, este se montó en un carro elaborado principalmente para su transporte, esto para colocarle los sensores, pistones, cableado, mangueras neumáticas y para realizarle pruebas de aire y posicionamiento, en la **Figura 4.25** se observa el fixture PM7RH ya fabricado.



Figura 4.25. Fixture PM7RH fabricado.

4.1.6 Fase 6: Pruebas de calidad y metrología.

Al termino del ensamble en su totalidad del fixture, este dispositivo fue llevado al departamento de calidad, medición y metrología de la empresa Flex N Gate, Queretaro.

Los parametros para las pruebas fueron 4 dimensiones estandares fundamentales, para aprobar el adecuado funcionamiento del dispositivo de soldadura fixture PM7RH en cuanto a la soldadura del handle, estas son:

1. Distancia de abajo del “Cover-plate” al “Cam”.
2. Distancia de abajo del “Cover-plate” al inicio del “Pive-tube”.

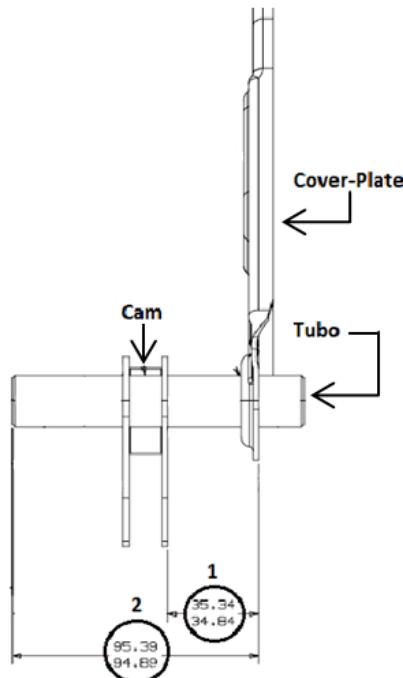


Figura 4.26. Distancias del “Cover-plate” al inicio del “Pive-tube” y al “CAM”.

(Fuente: Ventra Group Inc. Ventra mechanical Assemblies; Creado por: S. Chan)

3. Concentricidad del pive tube contra los ejes X y Z con respecto a la pieza PM7RH-16.

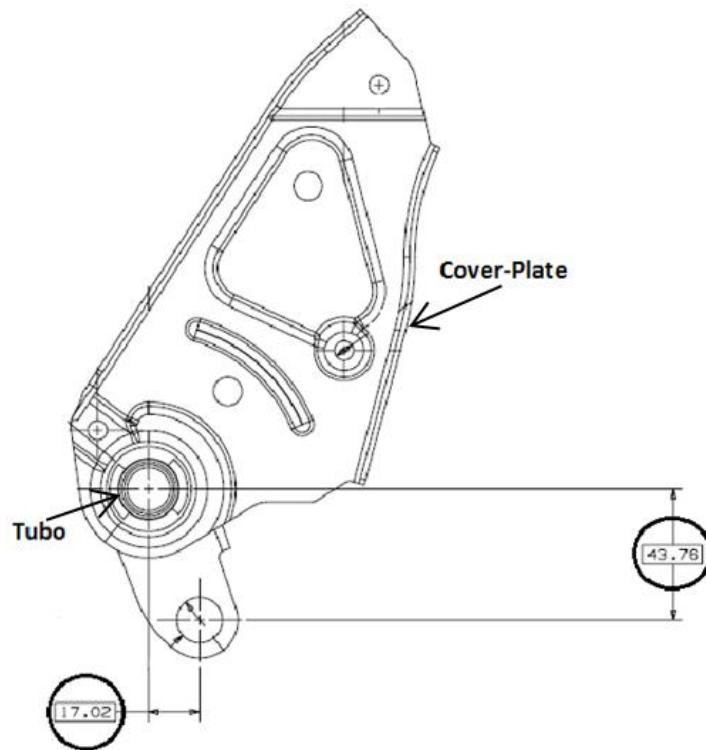


Figura 4.27. Equidistancia entre “Pive-tube” y “CAM”.

(Fuente: Ventra Group Inc. Ventra mechanical Assemblies; Creado por: S. Chan)

4. Perpendicularidad del “Pive-tube” con respecto al “Cover-plate” del handle.

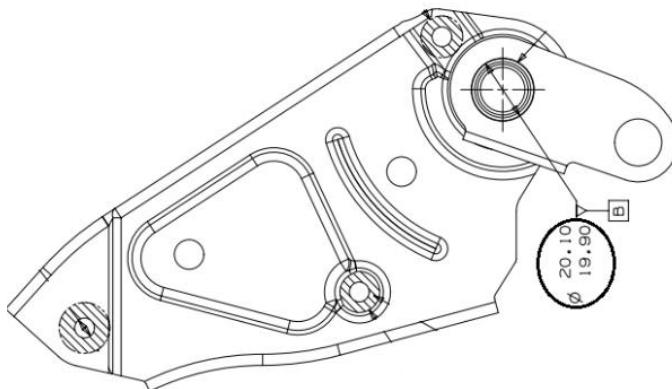


Imagen 4.28. Concentricidad del diametro del “Pive-tube” y “Cover-plate”.

(Fuente: Ventra Group Inc. Ventra mechanical Assemblies; Creado por: S. Chan)

Estas dimensiones se midieron en las piezas del fixture que otorgan dichas especificaciones establecidas en el diseño del fixture. El dimensionamiento de estos parámetros fueron realizados con la ayuda del aparato de medición Faro Prime con el que cuenta el departamento de metrología y calidad de Flex N Gate, Querétaro.

El dimensionamiento de cada punto anteriormente mencionado se realizó con la finalidad de obtener un “Punto cero” establecido del fixture que permita apartir de este, realizar ajustes cuando se requiera, el punto cero no es más que lograr que las distancias se encuentren dentro del rango de aceptación nominal, para tener la certeza de un nivel alto de calidad y aceptación del handle soldado.

Durante dicha medición se encontró lo siguiente::

Montadura Izquierda:

1. El pin de dos vías y el pin #1 de 4 vías que localizaban al “Cover-plate”, en ambas montaduras, “jalaban” a este de cierta forma que le daba mala posición tanto al “Pivot-tube” como al “CAM”, y fue necesario quitarlos porque era imposible moverlos.

ANTES:

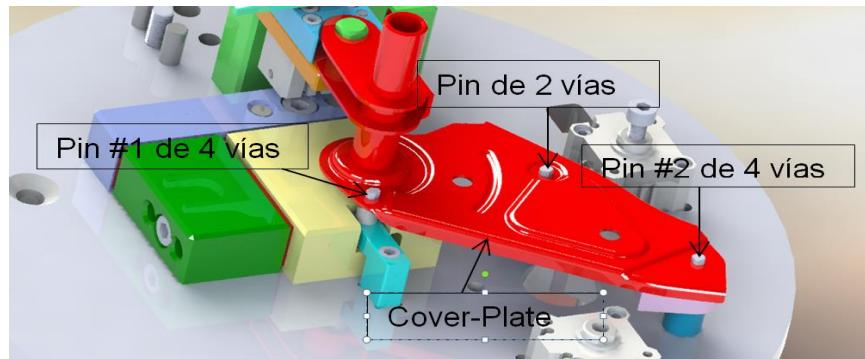


Figura 4.29. Fixture con pines de 2 vías.

DESPUES:

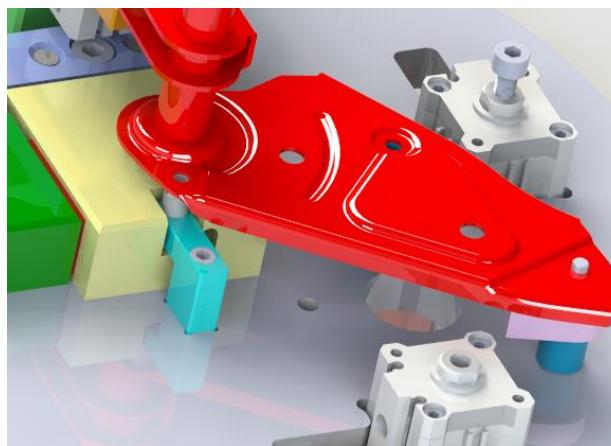


Figura 4.30. Fixture sin pines de 2 vías.

2. Se midió la distancia existente entre el datum C y el diámetro de la pieza PM7RH-16 donde entra el tubo a soldar, la cuál rebasaba el límite superior del estándar, por lo que fue necesario rebajar el diámetro de la pieza PM7RH-17 para linearizar el área y lograr el desplazamiento de 1.5 mm en el eje Z de la base del tubo, porque se encontraba en una cavidad restringida y no permitía moverla.

ANTES:

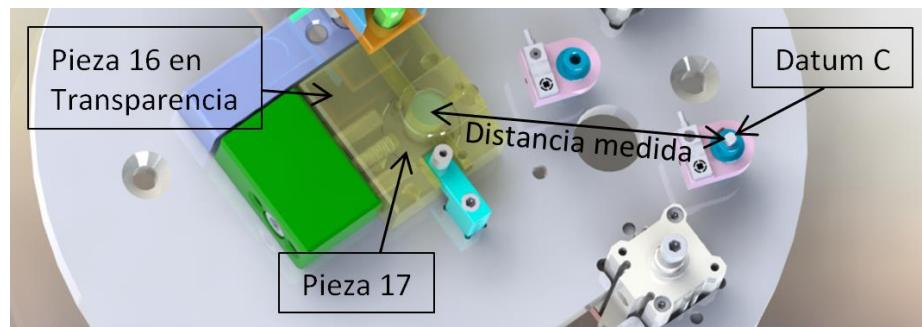


Figura 4.31. Distancia medida entre pieza 16 y Datum C.

DESPUES:

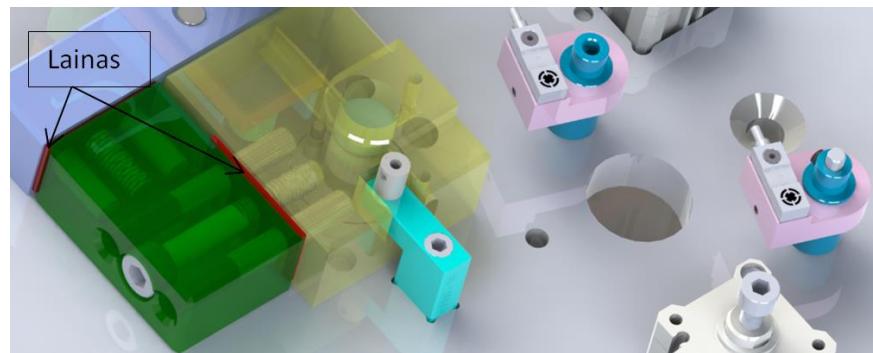


Figura 4.32. Laineo del sub-ensamble: “Base-Tubo”.

ANTES:

DESPUES:

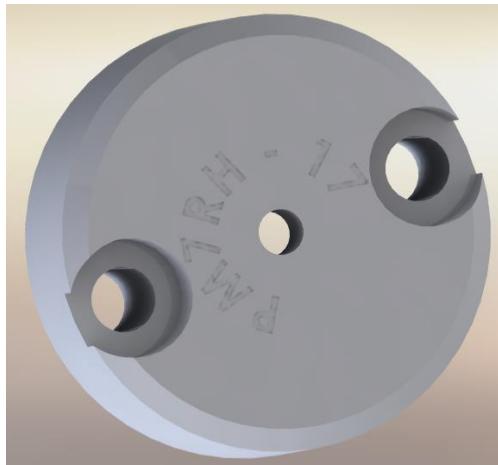


Figura 4.33. Pieza PM7RH-17.



Figura 4.34. Pieza PM7RH-17 rebajada.

3. Los ajustes del “Pive-tube” y “CAM”, se realizaron colocando las piezas a soldar en su lugar y comprobando manualmente el acceso holgado de cada una de estas partes.

A continuacion se muestra el Chequeo Final del día Martes 23 de Octubre de 2012 del punto cero del Fixture PM7RH con pieza no soldada montada, obtenida con laineo entre piezas.

Base-Tubo:

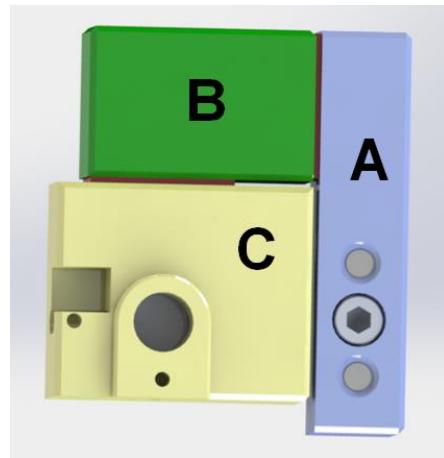


Figura 4.35. Clasificacion de las piezas del sub-ensamble “Base-Tubo.”

Base-Tubo													
Lado Izquierdo	Lainas					Total	Lado Derecho	Lainas					Total
	.1 mm	.15 mm	.25 mm	.5 mm	1 mm			.1 mm	.15 mm	.25 mm	.5 mm	1 mm	
Pieza A vs Pieza B			1	1	1	1.75 mm	Pieza A vs Pieza B	2					0.20 mm
Pieza B vs Pieza C	2			1	1	1.70 mm	Pieza B vs Pieza C	1			1		3 3.35 mm

Tabla 4.1. Laineo de Base-Tubo.

Brazo-Cam:

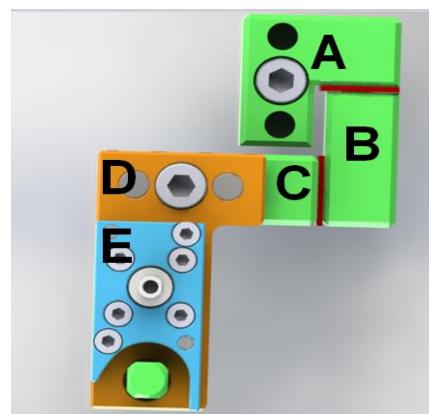


Figura 4.36. Clasificación de las piezas del sub-ensamble “Brazo-Cam”.

Brazo-Cam													
Lado Izquierdo	Lainas					Total	Lado Derecho	Lainas					Total
	.1 mm	.15 mm	.25 mm	.5 mm	1 mm			.1 mm	.15 mm	.25 mm	.5 mm	1 mm	
Pieza A vs Pieza B			1	2	1	2.5 mm	Pieza A vs Pieza B	2		1	1		.75 mm
Pieza B vs Pieza C			1	2	5	6.25 mm	Pieza B vs Pieza C				2	1	2 mm
Pieza C vs Pieza D			2	1	2 mm	Pieza C vs Pieza D				2	1	2 mm	

Tabla 4.2. Laineo de Brazo-Cam.

Brazo-Piston-Tubo:

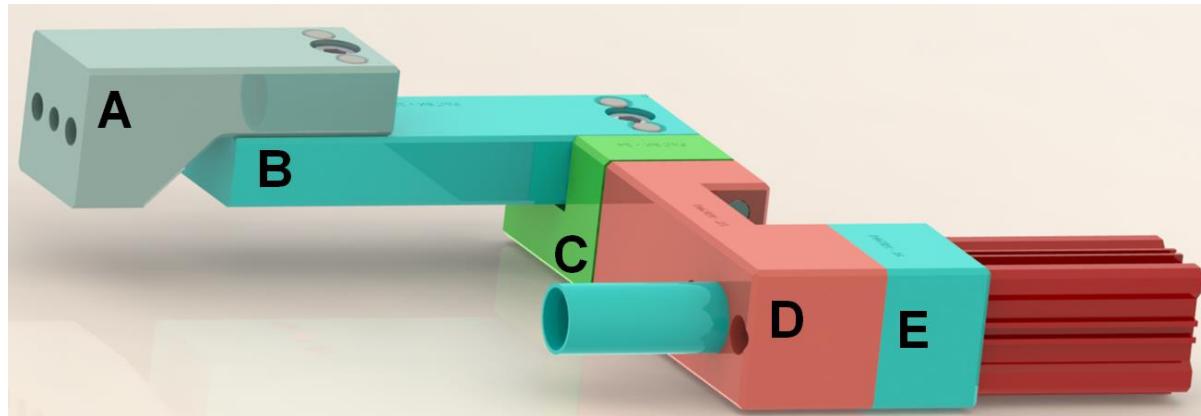


Figura 4.37. Clasificación de las piezas del sub-ensamble “Base-Tubo”.

Brazo-Pistón-Tubo													
Lado Izquierdo	Lainas					Total	Lado Derecho	Lainas					Total
	.1 mm	.15 mm	.25 mm	.5 mm	1 mm			.1 mm	.15 mm	.25 mm	.5 mm		
Pieza A vs Pieza B						No hay laina	Pieza A vs Pieza B	2				No hay laina	
Pieza B vs Pieza C				3	3	4.5 mm	Pieza B vs Pieza C				2	2 mm	
Pieza C vs Pieza D			1	2	1	2.25 mm	Pieza C vs Pieza D			2	1	1 mm	

Tabla 4.3. Laineo Brazo-Pistón-Tubo.

4.1.7 Fase 7. Cableado del Fixture en la celda.

Luego de obtener el punto cero del Fixture se inicio con el cableado neumatico y electronico de este dispositivo, y para realizar este trabajo fue necesario utilizar los siguientes elementos:

- Conector Macho Balluf: El conector balluf de 4 pines fueron conectados hacia los cables de los sensores de los pistones.
- Conector Hembra Balluf: Este conector es el que encaja con el conector macho de cuatro pines y permite la conexión hacia las señales del PLC.
- Conectores neumaticos en T para manguera de 6mm con recubrimiento de 8mm.: Estos conectores fueron utilizados en la

union de las mangueras de 6mm y que se conecta a la fuente neumatica para que los pistones realicen su funcion adecuadamente.

- Conector en T BCC089P Ballufft 1207CN: Estas conexion fue el enlace entre los conectores Balluf que permitio que estos se unieran al conector de IP67.
- Conector M8 IP67 – C04AEQ00VY050M
- SMC FR- TUBE TRB0604 (6X4)
- Cincho de plastico negro 203 x 4.6 mm (SURTEK): Estos cinchos fueron utilizados para sostener los cables y mangueras hacia el dispositivo.
- Cincho de plastico 300 x 4.6mm (SURTEK)
- Cincho de plastico 100 x 2,6 mm (SURTEK)
- Manguera Transparente flexible-antichispa: Sirvió para el recubrimiento de todo el cableado y evitar la quema de estos por las chispas resultantes del proceso de soldadura.

4.1.8 Fase 8. Montadura en la celda.

Al termino del cableado, se montó el fixture a la ventanilla # 1 de la celda de soldadura donde se encuentra su montadura compuesta por una chumacera, que le da holgura para girar, y un servomotor que le provee realizar su funcion de rotación, con el apoyo de un brazo robotico FANUC.

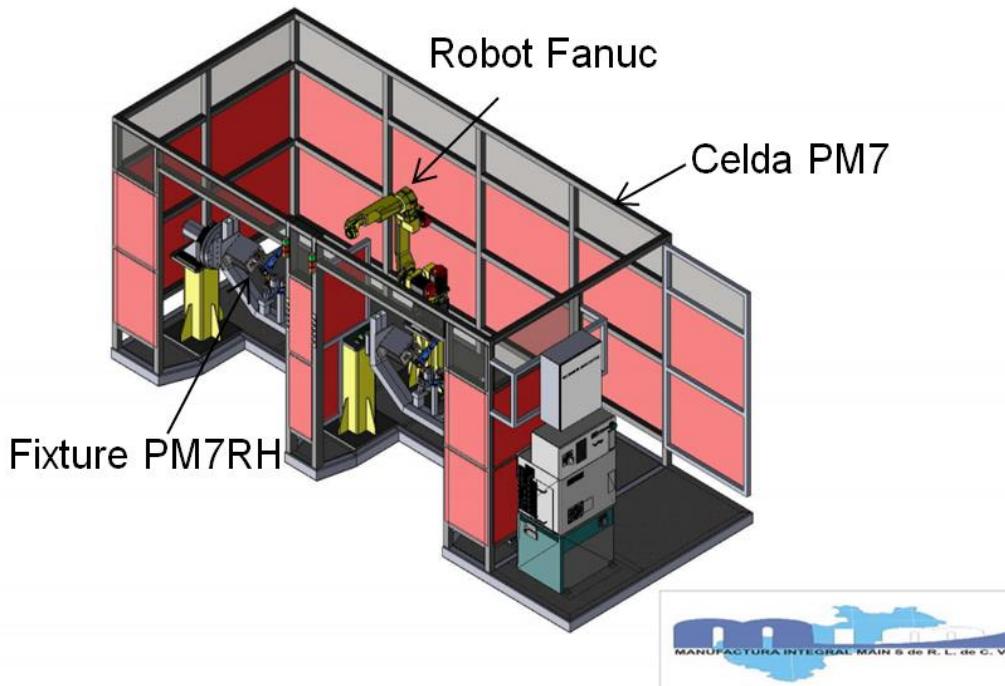


Figura 4.38. Celda de soldadura PM7.

(Fuente: Ma-In, Creado por: Ing. René Rodríguez Ramírez).

Para que dicho brazo robótico realizara sin problemas su trayectoria de soldadura, fue necesario rebajarle a la pieza PM7RH-20 que se encuentra en la “Base-tubo”, la cuál interrumpía el recorrido del cordon de soldadura en las pruebas.

En las siguientes **figuras 4.39 y 4.40** se muestran el antes y el despues de la pieza PM7RH – 20 para permitir un proceso de soldadura sin problemas.

ANTES:

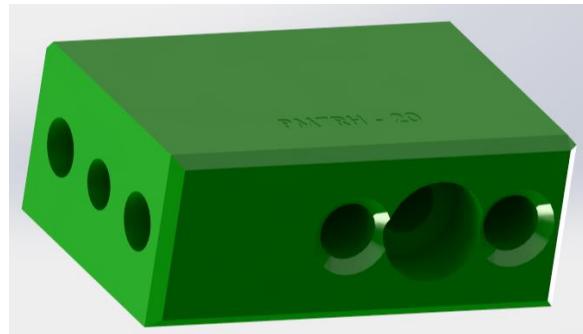


Figura 4.39. Pieza PM7RH-20.

DESPUES:

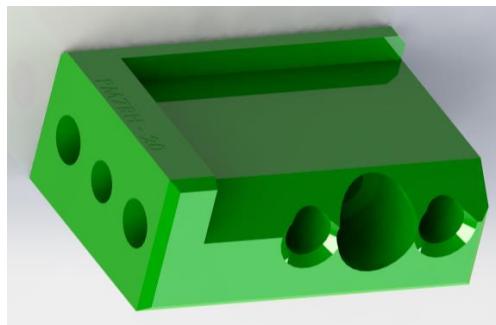


Figura 4.40. Modificación de la pieza PM7RH-20.

Actualmente se producen 2 Handles cada 42 s. en promedio, significando de 146 a 148 piezas por hora. Este fixture estará en constante desmontamiento, llamado cambios rápidos para ello es utilizado el denominado carrito PM7, puesto que solo se necesitan fabricar mil piezas al año, y la ventanilla donde se ubica actualmente se utiliza para otros fixtures.

4.2. Análisis del problema y alternativas de solución que se propusieron.

Para el análisis del problema, se utilizó la herramienta de calidad llamada diagrama de Ishikawa, y fue necesario reunir al equipo de trabajo del proyecto, para llevar a cabo una lluvia de ideas respecto a los factores que causaron un efecto en el diseño y desarrollo del fixture PM7RH, y para dicho análisis se persuadieron los siguientes factores que son:

- Mano de obra.
- Maquinaria y herramientas.
- Materiales.
- Métodos.

A continuación, en la **figura 4.41.** se presenta el resultado obtenido del análisis con cada una de las características predominantes que afectaron el desarrollo del proyecto.

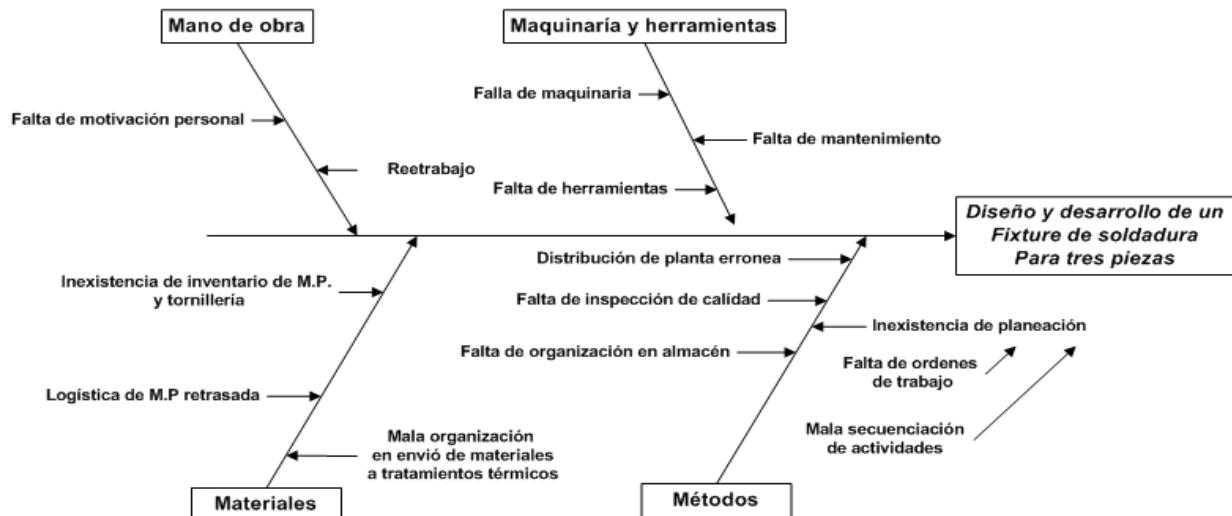


Figura 4.41. Diagrama de Ishikawa para el análisis del problema del proyecto PM7RH.

Cada uno de los factores es explicado a continuación por categorías:

1. Maquinaria y herramienta:

- Falla de maquinaria: El fallo de la máquina Leadwell MCV-1000AP, causó un retraso en la fabricación de las piezas del fixture.
- Falta de mantenimiento: La falta de esta importante acción, causó que en ocasiones, la maquinaria se viera afectada y causara dificultades para realizar de manera óptima el trabajo.
- Falta de herramientas: Debido a que no existe un inventario de herramientas actual y un almacén para cada una de estas en el desarrollo de las piezas surgió la necesidad de algunas herramientas.

2. Mano de obra:

- Falta de motivación personal: Incentivos monetarios y morales para los empleados para que realicen de manera eficiente y eficaz su trabajo.
- Retrabajo: Surge por inexistencia de una orden de trabajo escrita, o bien de una planeación, ya que en el proceso de fabricación de algunas piezas del fixture PM7RH, se abandonaba el proyecto para fabricar otras piezas de un proyecto diferente, y por este motivo, al operador le causaba retrabajo al volver con el desarrollo del maquinado de las piezas del fixture.

3. Materiales.

- Inexistencia de inventario de M.P. y tornillería: Debido a la inexistencia del stock de M.P. y tornillería, el operador tenía que ir en búsqueda de materiales y tornillos a utilizar en el proyecto, lo que generaba una pérdida de tiempo y costo al no ser identificados con facilidad.
- Mala organización en el envío de piezas terminadas a tratamiento

térmico: Este factor está ligado a la falta de planeación y el retrabajo existente en la empresa, debido a que al final del día, algunas piezas se encontraban terminadas, y a otras les faltaba algún proceso (machueleado, rimado, erosionado, etc), y esto provocaba que las piezas del fixture se enviaran a tratamiento por poquitos, generando pérdida de costo, tiempo y esfuerzo.

4. Métodos:

- Distribución inadecuada de la planta. La ubicación de algunos equipos de trabajo, herramientas, materiales, entre otros, provocan cruce de trayectorias, y en ocasiones, el operador realiza trayectos innecesarios, lo que generan las llamadas “mudas” de tiempo.
- Falta de inspección de calidad: Debido a que no se cuenta con un departamento o un encargado destinado al proceso de aprobación de la calidad de cada una de las piezas fabricadas bajo las características especificadas, algunas piezas se encontraron fuera de sus especificaciones.
- Falta de organización en almacén: La desorganización del almacén produce que los materiales no se ubiquen de manera ágil, que en ocasiones no se encuentren y que se requiera de más material, generando costos.
- Inexistencia de planeación. La falta de planeación es el factor clave que genera más causas debido a que conlleva a pérdidas de tiempo, trabajo desorganizado, realización de trabajos de manera precipitada, control inadecuado para la elaboración de las actividades, retrabajo, etc.

Los factores anteriormente analizados y descritos causaron que el desarrollo del proyecto contuviera algunas demoras que fueron superadas y se concluyó notoria e integralmente.

Despues del analisis minucioso de algunos factores que predominaron en el desarrollo del fixture PM7RH y para evitar que se repitan en futuros proyectos, se rponen las siguientes alternativas de solucion:

1. Para disminuir el paro y/o falla de maquinaria, se necesita realizar un mantenimiento preventivo con sus respectivas hojas de control que permitan observar las fechas de cada operación de mantenimiento realizada anteriormente a cada una de las maquinas.
2. Para que los trabajadores realicen sus labores con eficiencia, crear programas de incentivos morales; dentro de esta categoría podrían incluir:
 - El empleado del mes.
 - Un día más de descanso mensual al empleado con mayor eficiencia evaluando factores laborales.
 - Reconocimiento ante los demás compañeros laborales como estereotipo a seguir.
 - Pagar horas extras laboradas y días de descanso trabajados.

Todo esto, con el afán de comprometer a los empleados a mejorar continuamente no solo en el aspecto laboral, si no tambien en su vida cotidiana, incentivandolos a ser mejores personas.

3. Implementar una estructura organizacional mediante programas de desarrollo organizacional con el fin de consolidar aun mas la empresa a una organización mas fortificada y que tenga un mejor funcionamiento con bases sólidas.
4. Realizar diagramas de recorrido para observar el flujo de movimientos que realiza un trabajador y buscar la mejor ubicación para cada factor realizando la reubicación de algunos equipos de trabajo, materiales y herramienta con el fin de evitar el cruce de actividades, la pérdida de

tiempos, los movimientos inadecuados de los operadores y realizar el trabajo de manera efectiva.

5. Reorganizar el almacén de M.P., tornillería, herramientas y llevar un control ya sea escrito o electrónico del stock existente de los factores ya mencionados, ayudando a agilizar la búsqueda de cada componente cuando sea requerido y a su vez, disminuir costos por existencia de material estancado. Adquirir nuevos estantes con separadores, organizarlos por tipos de materiales con distintivos que permitan un acceso rápido a la ubicación de cada componente buscado, y asignar un encargado de almacén para llevar el control de este, mediante vales de almacén, logrando hacer mas facil el control de los materiales, herramientas y componentes.
6. Para disminuir el factor mas importante que es la falta de planeacion, se propone implementar semanalmente una pizarra de actividades generales a realizar, especificando nombre del proyecto, actividades a realizar, tiempo esperado de culminación y colocarla a la vista de los trabajadores, al mismo tiempo entregar una orden de trabajo diaria a cada trabajador, en donde se mencione el trabajo a realizar y el avance esperado para dicha jornada; que cada proyecto tenga consecutividad en sus operaciones para realizarlo de manera exitosa, elaborando representaciones del proyecto mediante redes de actividades, calculando la ruta critica para optimizar dicho proyecto y diseña diagramas de flujo general para su buen desarrollo, y llevando un control mensual de stock de herramientas en existencia; aplicar la metodología de las 5 S's desde el nivel empresarial hasta el personal, para el mejor funcionamiento de la empresa
7. Crear un departamento o encargado de calidad para que al final del desarrollo de cada proyecto, éste pase por una serie de pasos que acrediten su adecuado funcionamiento.
8. Generar platicas constantes para concientizar a los empleados de la importancia que conlleva realizar sus trabajos en tiempo y forma,

presentarle los avances que se han obtenido hasta la fecha y hacerlos participe de cada uno de los logros gracias a la participacion de todos, mostrarles los productos finales que se logran por el dispositivo o fixture elaborado en la empresa.

4.3. Resultados obtenidos

Los resultados obtenidos de la estancia en “Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V.” fué la fabricación exitosa del fixture PM7RH para soldadura MIG en una celda de General Motors, ubicada en la empresa Flex N Gate, Querétaro para el ensamble de 3 piezas por medio de cordones de soldadura de Handles, que constituyen la base para frenos de mano automotriz izquierdos, que serán enviados a Sao Caetano so Sul, Brazil para su ensamble al auto Chevrolet® Spin MPV que será lanzado en Bekasi, Indonesia en el continente Europeo a mediados del año 2013.



Figura 4.42. Fixture PM7RH terminado.

En conclusion los resultados obtenidos generalmente fueron:

La obtencion de un dispositivo que automatizara el proceso de soldadura de tres piezas llamado handle para la estructura de freno de mano automotriz, el cual beneficia en seguridad, tiempo y calidad durante el proceso, el uso de este

dispositivo es accesible y dinamico para los operadores de este, ademas cuenta con una dinamico sistema que permite realizar ajustes de acuerdo a los ejes X y Z para ajustar las posiciones de las piezas y permitir un proceso factible en la produccion de handles.

Dentro de todo esto cabe mensionar que el handle conforta la estructura de freno de mano para GM, este freno de mano es portado por el automovil Chevrolet® Spin MPV a continuacion se detalla un poco mas sobre este auto, se trata de un monovolumen familiar con capacidad para 5 ó 7 pasajeros, disponible en dos niveles de equipamiento (LT y LTZ), con caja manual o automatica, siempre con motor naftero 1.8 de 105 caballos.

La gama del Spin comprende en total 4 versiones, que se detallan a continuacion con sus precios vigentes al momento del lanzamiento:

- 5 asientos- LT Manual \$90,800
- 6 asientos-LTZ Manual \$101,400
- 7 asientos-LTZ Manual \$106,800
- 7 asientos- LTZ Automático \$112,600

Fabricado en Brasil, el Spin contará con el baúl mas grande de su categoría, con 710 litros en la configuracion de 5 asientos y hasta 1,068 litros con las butacas traseras rebatidas, hasta el borde de los asientos delanteros. Por su parte, las versiones de 7 asientos ofrecen un espacio de carg de 162 litros con 7 pasajeros sentados, y hasta 952 litros con los asientos de la segunda y la tercera filas rebatidos, hasta el borde de los asientos delanteros. El Spin mide 4.36 metros de largo, con 1.73 metros de ancho (sin espejos), 1.66 metros de alto y 2.62 metros de distancia entre ejes.

En seguridad, dispone de serie de doble airbag frontal y frenos ABS con distribucion electrónica (EBD), entre lo mas destacado. La versión LTZ agrega

luces antiniebla delanteras y trasera. En cambio, no ofrece, en ninguna versión ni tampoco como opcional, control de traccion o de estabilidad (ESP), o mayor cantidad de airbags.

En confort, la versión LTZ, la mas equipada, incluye volante revestido de cuero, tapizado de tela con detalles símil cuero, espejo exteriores electricos y calefaccionados, regulacion interna de altura de luces, sensores de estacionamiento trasero, columna de direccion regulable en altura y computadora de abordo. Ademas, la version con caja automatica suma control de velocidad crucero.

De serie y desde la version LT, dispone de aire acondicionado, cierre centralizado de puertas y automatico en velocidad, levantavidrios electricos delanteros, asiento del conductor regulable en altura, y sistema de audio con CD, entrada auxiliar, puerto USB, MP3 y Bluetooth. El Spin se ofrece con garantia de 2 años sin limite de kilometraje y estará disponible en 8 colores: Blanco Summit, Negro Global, Plata Polaris, Azul Macaw, Beige Deset, Gris Mond, Gris Rusk y Verde Lotus.



Figura 4.43. Chevrolet® Spin MPV; otorgado por Manuel Ramos,

Ventramex, Queretaro.

4.4. Mejoras técnicas alcanzadas.

Las mejoras técnicas que se le atribuye a la realización exitosa de este proyecto, es entre otras cosas:

- La reducción de tiempo en la unión de las piezas que conforman al handle, puesto que gracias al fixture, este proceso se logra en menos de un minuto, al contrario que si se soldara manualmente serían un tiempo de ciclo de alrededor de 3 a 5 minutos solo una pieza.
- Obtener productos de calidad en tiempo y forma para su requerimiento, esto es debido al ahorro de tiempo, a lo dinámico del dispositivo que permite ajustar nuestro proceso, esto como consecuencia nos da 2 piezas en 41.9 segundos durante todo el ciclo de soldadura.
- Un margen de error reducido en las tolerancias de cada pieza, esto se debe a que el fixture permite ser ajustando en los ejes X y Z para absorber los márgenes de error de las partes del Handle y realizar un proceso factible esto aunado a la ayuda de un brazo robot que puede ser controlado y permite ajusta los cordones de soldadura para que al finalizar el proceso los Handles se encuentre dentro de un rango de calidad elevada.
- Reducción del esfuerzo humano, ya que el proceso es un ciclo sencillo desde poner las piezas dentro del dispositivo, apretar las botoneras de comienzo de ciclo y esperar que el dispositivo y el robot hayan soldado el handle, y como término checar las piezas visualmente y depositarlas en una bandeja de ensamble terminado.
- Menor riesgo laboral, ya que la celda de soldadura cuenta con una venta anti chispas de soldadura y polarizada que no permite que el destello llegue a los

ojos del operador, además que cuenta con una botonera de paro de emergencia, todo esto para mejorar la seguridad industrial dentro del proceso de soldadura MIG.

- Implementación de un Poka-Yoke para el posicionamiento correcto del CAM, esta mejora beneficia al operador ya que no permite equivocarse al momento de colocarlo en el dispositivo, lo que ayuda a reducir tiempo por error, la ventaja de este Poka-Yoke es que asegura la posición del CAM.
- Implementación de portasensores deslizables, estos permiten el ajuste de sensado de cada uno de los sensores, lo que permite que existan menos problemas en la detección de procesos, significando una disminución en el cambio de sensores por daño ya que se encuentran a tope con el material a censar.

4.4 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

En Mexico la industria automotriz ha sostenido a la economia mexicana, grandes ensambladoras internacionales de autos han decidido invertirle debido a que se a demostrado su amplia capacidad para desarrollarse en este giro comercial, por sus condiciones como ubicación geografica impresindible, mano de obra barata, bajos costos de operación y niveles competitivos a nivel de India, Brasil, China y Corea del Sur.

Debido al gran crecimiento que Mexico presenta, muchas empresas productoras de autopartes como FLEX N GATE, Queretaro presentan una demanda alta, tal que sus requerimientos hoy en dia son exigentes y buscan cubrir cada uno de ellos.

El presente proyecto fue desarrollado y producido bajo minuciosos cuidados, dentro de su desarrollo se manejaron diferentes tecnicas, herramientas, maquinas, materiales y un software de diseño llamado SolidWorks 2012, para proponer una solucion de ingenieria real al problema que la empresa Flex N Gate, Queretaro, demandó en su momento a la empresa Manufactura Integral MA-IN S. de R.L. de C.V, por ello fue necesario que apartir de los requerimientos establecidos por la empresa cliente, se realizara un diseño conceptual para estudiar y analizar el prototipo a desarrollar brindando una solucion de calidad y factible a las necesidades demandadas.

Para ello fue necesario realizar un diseño de un dispositivo que cumpliera con nuestro objetivo general: “Diseño y desarrollo de un fixture en una celdad de manufactura para proceso de soldadura MIG, en el ensamble de tres piezas para formar la estructura de un freno de mano automotriz”, durante el diseño se analizo y se estudio su funcionamiento para generar las piezas adecuadas que finalmente



permitieran realizar el proceso de produccion de la estructura del freno de mano llamado handle.

En primera instancia se genero el diseño prototipo, apartir de este se generaron mejoras de funcionamiento y diseño con el apoyo del grupo de ideas de la empresa cliente y empresa proveedora ya antes mencionadas, una vez que este prototipo fue analizado, se comenzo con la planeacion de manufactura del dispositivo fixture PM7RH, para ello se generaron listas de materiales, de tornilleria y componentes, para realizar su ensamble final de manera factible.

En lo personal concluimos que la experiencia recibida durante el desarrollo de nuestro proyecto de residencia, es un factor muy importante para la formacion como profesionistas, el clima real laboral difiere de nuestro paradigma de como nosotros nos le hemos planteamos, la realidad es que en las empresas surgen problemas que son solucionados mediante factores como metodologias, tecnicas, herramientas y maquinas, cuyo valor permite solucionar los problemas y seguir dia a dia con la mejora continua de la empresa para lograr un prestigio de calidad en sus productos y servicios.

Durante el desarrollo del proyecto como residentes, percibimos la importancia de un desarrollo organizacional que encamine a cada uno de los niveles a preservar su funcion, aunado a una planeación factible, que permita que las herramientas, materiales y actividades se encuentre en tiempo y forma para cuando sean requeridas.

La planeacion es otro punto importante para el buen desarrollo de un proyecto, ya sea semanal, quincenal o mensual, es relevante y brinda múltiples beneficios, como la disminucion de tiempos perdidos y que las actividades se realicen de manera mas fluida en ciclos de tiempo mas concretos, ya que cada trabajador realizará sus actividades marcadas diariamente para ser entregados justo a tiempo.



Otra aspecto actual de relevancia es el aprovechamiento de la utilización de la tecnología como softwares que permite desarrollar los proyectos sin costos elevados en la generación de prototipos simulados por computadora y de un modelo conceptual que permite partir de este para generar nuestra realidad y conocer sus riesgos y beneficios.

En conjunto cada uno de los factores de mejora continua y calidad día con día hacen que la empresa camine rumbo al éxito bajo una organización estructurada y una planeación funcional que da como resultado una calidad adecuada percibida por el cliente y utilidades elevadas a las empresas.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones principales para que la empresa presente un mejor desarrollo funcional y un proceso de mejora continua día con día y consolidar su estructura organizacional sólida son las siguientes:

- Realizar periódicamente inventario de almacén de materia prima y herramientas, para que se encuentren físicamente cuando sean requeridos.
- Aplicar la metodología 5S's dentro del almacén, bancos de trabajo y oficinas, para que el ambiente de trabajo mejore e impulse al trabajador a realizar sus actividades con el principio de ser mejor día con día.
- Realizar una planeación estratégica de cada una de las actividades que se tienen, para coordinar los tiempos de cada una y terminar en tiempo y forma siempre las demandas exigidas por los clientes.
- Realizar una lluvia de ideas periódicamente de todos los niveles jerárquicos para escuchar inconformidades y oportunidades de crecimiento que todos observan, esto con el afán de mantener una comunicación más propia con todos los trabajadores y motivar a seguir creciendo día con día y ayudar a la empresa a solidificar sus bases.
- Generar incentivos morales o económicos para los trabajadores, invitándolos a realizar de manera más amena su trabajo.




Anexos


Anexo A. Requerimientos

Se anexan los planos dimensionales de las piezas que conforman el handle a soldar, en los planos se observan los márgenes de tolerancia especificados por la empresa Flex N Gate, Querétaro de cada una de las piezas, las cuales sirvieron a la empresa Manufactura Integral MAIN S. de R.L. de C.V. como referencia principal para la realización del diseño del fixture PM7RH.

Plano dimensional con tolerancias de la pieza llamada CAM que conforma al handle a soldar.

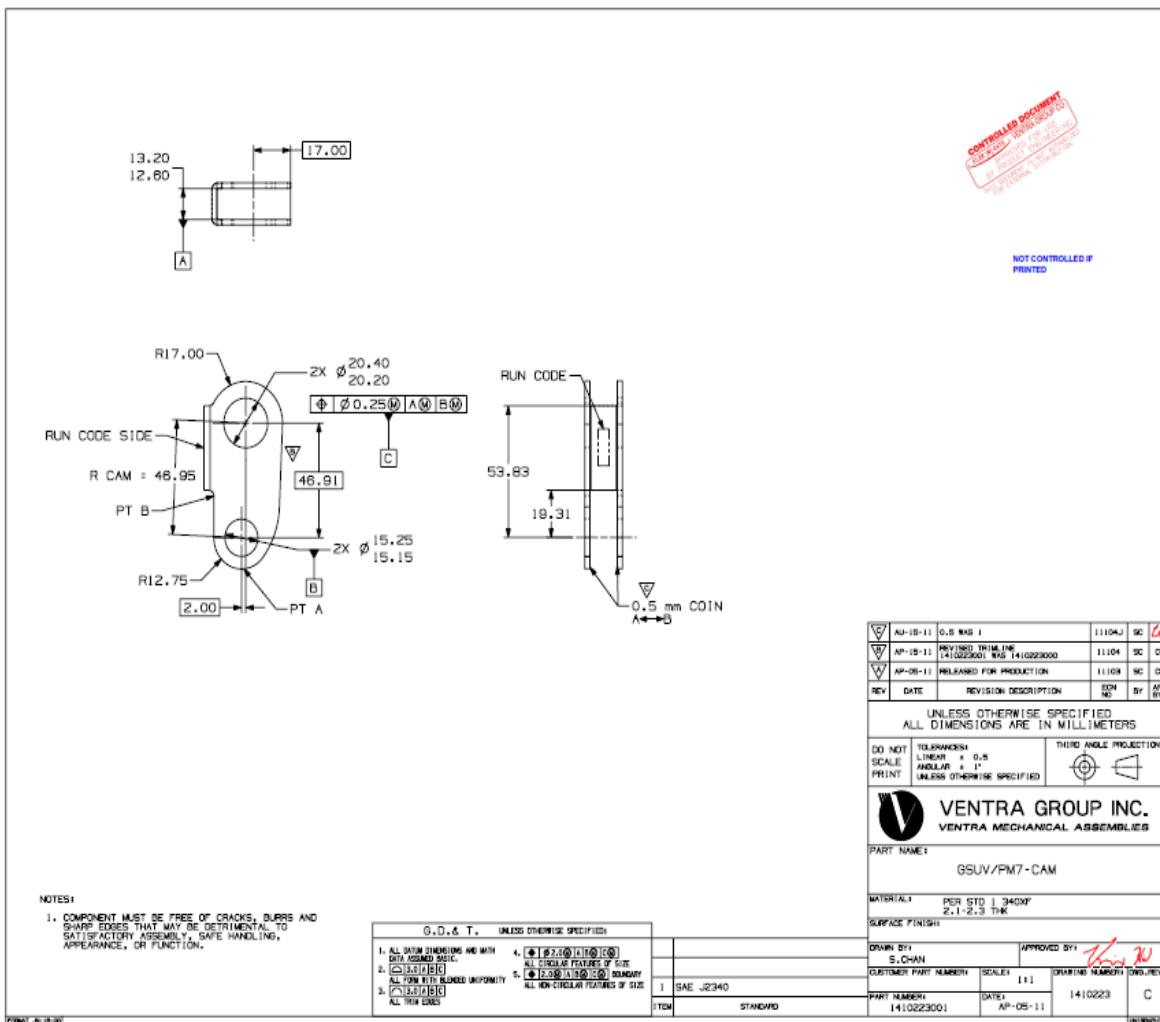

Plano dimensional con tolerancias de la pieza PIVOT-TUBE que integra el ensamble del handle a soldar.

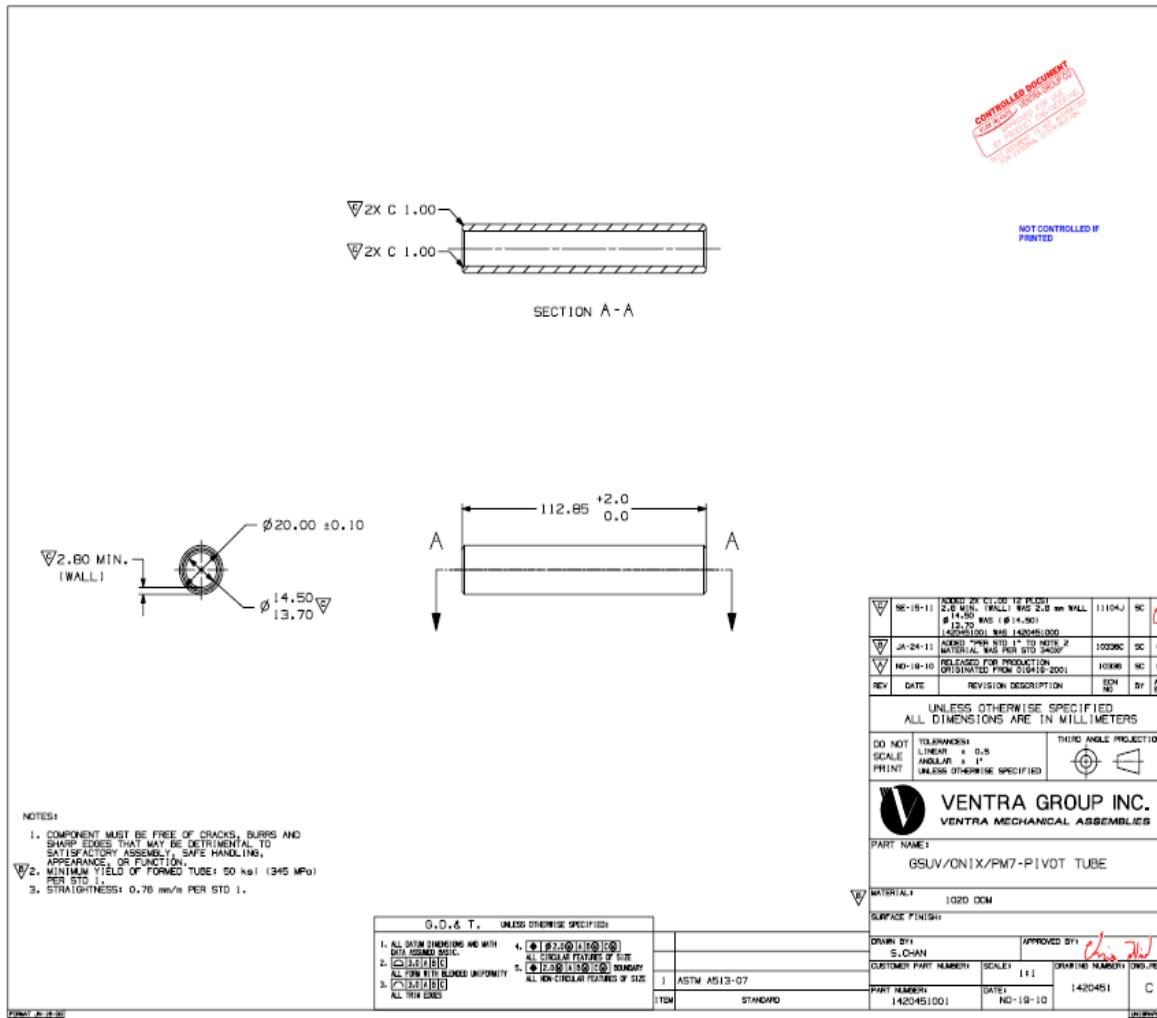

Como complemento para los requerimientos a satisfacer se anexan las siguientes normas que establece FLEX N GATE, Querétaro, para el diseño del dispositivo de soldadura llamado PM7RH.



FLEX N GATE

**FLEX N GATE
GENERAL EQUIPMENT
SPECIFICATIONS**

REV LEVEL: 17
DATE: February 23, 2011

REVISIONS NOTED IN BLUE:

THE FOLLOWING INFORMATION IS PROPRIETARY TO FLEX N GATE. ANY REPRODUCTION WITHOUT PRIOR WRITTEN CONSENT IS STRICTLY PROHIBITED.

**GENERAL EQUIPMENT SPECIFICATIONS
TABLE OF CONTENTS**

INTRODUCTION	3
CHAPTER 1 – QUOTE INFORMATION REQUIRED	4
CHAPTER 2 – TIMING / PROGRESS REPORTS	5
CHAPTER 3 – QUALITY REQUIREMENTS	6
CHAPTER 4 – GENERAL STANDARDS	7
CHAPTER 5 – ERGONOMICS	8
CHAPTER 6 – MECHANICAL DESIGN	9
CHAPTER 7 – ELECTRICAL DESIGN	11
CHAPTER 8 – REGULATORY APPROVING	15
CHAPTER 9 – PNEUMATIC & COOLANT DESIGN	17
CHAPTER 10 – HYDRAULIC DESIGN	19
CHAPTER 11 – ROBOT & SUPPORT EQUIPMENT DESIGN	20
CHAPTER 12 – OPERATOR & GENERAL SAFETY GUIDELINES	21
CHAPTER 13 – PROGRAMMING, DIAGNOSTICS, & TROUBLESHOOTING	23
CHAPTER 14 – DRAWINGS, DIAGRAMS AND MANUFACTURERS MANUALS	25
CHAPTER 15 – PROJECT MANAGEMENT	26
CHAPTER 16 (a) – MACHINE ACCEPTANCE – Vendor's Shop Floor	27
CHAPTER 16 (b) – MACHINE ACCEPTANCE – Flex N Gate's Shop Floor	28
CHAPTER 17 – WARRANTY AND TRAINING	29
CHAPTER 18 – PAYMENT TERMS & INVOICING	30
APPENDIX 'A'	31
Machinery Standards Agreement	31
APPENDIX 'B'	32
Final Machine Machinery Standards Deviation Approval	32
APPENDIX 'C'	33
Component Specifications	33
APPENDIX 'D'	38
Mechanical Design Approval Form	38
APPENDIX 'E'	39
Electrical Design Approval Form	39
APPENDIX 'F'	40
Request of Long Lead Items	40
APPENDIX 'G'	41
Build Complete Approval Form	41
APPENDIX 'H'	42
Approval to Ship Form	42
APPENDIX 'I'	43
Final Acceptance Form	43
APPENDIX 'J'	44
Machine Dry Cycle Acceptance Form	44
APPENDIX 'Z'	45
Revision Log	45

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 2 of 45

INTRODUCTION

This rider describes the specifications and approval processes pertaining to the purchase of equipment by Flex N Gate.

Any deviation from the materials standards and specifications of this rider requires the prior written approval of Flex N Gate Engineering Department. (See Appendix B)

1. All preliminary diagrams, drawings, and data must be formally approved by Flex N Gate Engineering prior to commencement of project.
2. Acceptance of design by Flex N Gate does not in any way alleviate vendor from full responsibility for the function, performance, and dependability of equipment being supplied.

Flex N Gate reserves the right to send engineering, operators, maintenance or any other authorized representative to the vendor's facility to evaluate progress at any stage of the project (i.e. build stage, run-off stage, and machine acceptance stage).

Flex N Gate reserves the right to substitute components or parts in good working order of its own choice and/or design at its own cost.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 3 of 45

CHAPTER 1 – QUOTE INFORMATION REQUIRED

- 1.1. The Flex N Gate Quote Summary must be completed and submitted with each quote prior to the machine being awarded.
- 1.2. The vendor quote must include the supply, design, fabrication, assembly, debug, and turnkey installation as required for a completely operational machine meeting all Flex N Gate supplied specifications.
- 1.3. A signed copy of Appendix A of this standard noting any deviations/exceptions to this standard.
- 1.4. Refer to Appendix 'C' for the list of components to use for quoting purposes (unless otherwise directed).
- 1.5. The quotation must include a complete breakdown of operations including, cycle times, number of operators, process flow, and machine capacity per hour (floor to floor basis).
- 1.6. Process layout to be provided in ACAD. Layout must portray an accurate concept of how the machine will function (including all material handling bins at each station.)
- 1.7. List of all robots including all required options.
- 1.8. Capital vs. Tooling Breakdown per station.
- 1.9. Vendor to include cost of shipping, and complete installation at Flex N Gate Facility in the quote.
- 1.10. All plant details must be specified in all quotes:
 - Machine Size (Length & Width)
 - Ceiling Height Requirements
 - Floor Requirements (i.e. Special footings, thickness, etc)

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 4 of 45



CHAPTER 2 – TIMING / PROGRESS REPORTS

- 2.1. Timing shall be discussed during the quoting stage and the vendor is expected to adhere to all timing becoming an integral part of this specification. A detailed timing schedule shall be issued with purchase order and will become an integral part of this specification.
- 2.2. The vendor is to issue progress reports at all main milestones indicated on the detailed timing schedule. Timing schedule is to be updated at a minimum bi-weekly during the project and sent via e-mail to the appropriate Flex N Gate personnel.
- 2.3. If the vendor falls behind the project timing they are expected to take all measures needed to get back on schedule, including, but not limited to increased manpower, overtime, weekend work, resourcing, etc. All costs associated with maintaining the agreed project timing is the responsibility of the vendor.

CHAPTER 3 – QUALITY REQUIREMENTS

- 3.1. The equipment must be process capable (minimum PP/PPK 1.67) of producing parts to print. The key characteristics will be defined by Flex N Gate quality engineer. Report must be provided documenting all fixtures to be dimensionally certified prior to first part produced. Each datum must be within 0.15mm of nominal. The final shims at each location should consist of 5mm loose and appropriate sized solid shim block. EG if 9.75mm of shim is required to set datum to nominal location, there should be 5mm of loose shim and 4.75mm of solid shim.
- 3.3. Vendor is responsible to perform a 10 piece Tool Repeatability studies (static and dynamic) on all geo stations and provide reports. Acceptance criteria must be met as per 0.25% variation. If a problem is found the problem must be documented with corrective actions, and the study re-run. This process must be repeated until it is successful.
- 3.4. All Part GD&T must be followed in the design of the machine unless approved in writing by Flex N Gate.
- 3.5. All Flex N Gate customer testing and validation requirements for the final components must be completed by the integrator. This testing must be performed at both the integrators shop floor and again at Flex N Gate after installation is complete. i.e. weld integrity testing, pull, push force testing, cut & etch, etc.
- 3.6. Integrator will be responsible to verify the weld integrity of all welds to ensure they meet or exceed the required specification. Welds to be tested must be consecutive and not consecutive 10 piece capability study to be conducted on vendor's shop floor. All welds must meet set-up requirements. If a disrepair weld is found the study must be restarted. This study must be completed for every path of every machine on every product. Welds are to be validated against the welding specifications supplied on the assembly print. Weld integrity to be verified via a destructive test. No sonic testing allowed. This testing to be performed by the vendor. This test must be reconstructed on Flex N Gate's floor after installation is complete. (Vendor to supply necessary equipment and personnel for both locations).

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 5 of 45

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 6 of 45

CHAPTER 4 – GENERAL STANDARDS

- 4.1. This equipment must meet all safety requirements as required by the Ontario Department of Labor and/or the local authority governing machine safety in the final plant destination. These standard include, but are not limited to:
 - CSA Standard Z432-94, safeguarding of machinery
 - CSA Standard Z742-02 code for Power Press operation: Health, Safety, and Guarding Requirements
 - CSA Standard Z434-02 Industrial Robots and Robot Systems – General Safety Requirements.
- 4.2. All equipment must meet PSSR (Pre Start-up Safety Review) requirements for all Canadian destined equipment. It is the vendor's responsibility to complete the safety review at the appropriate Flex N Gate local supplier's machine shop at their cost. Integrator will be responsible to go to the Flex N Gate stamp PSSR approval for a designated third party engineer, stating that the line has met all sections of the PSSR requirements.
- 4.3. All Pneumatic piping shall meet all TSSA standards requirements or equivalent.
- 4.4. Any deviation from the materials standards and specifications of this rider **MUST** have prior written approval of Flex N Gate Engineering Department.
- 4.5. All preliminary diagrams, drawings, and data must be formally approved by Flex N Gate Engineering Department prior to start of installation.
- 4.6. Any sub-contractors used in the manufacturing or design of the equipment must receive prior approval of Flex N Gate Engineering.
- 4.7. Builder must recognize any patent violations, be it Flex N Gate design or anyone else, and must notify Flex N Gate of possible violations immediately.
- 4.8. Preference must be given to Flex N Gate local suppliers. They must have the opportunity to quote and bid on the job. Then Flex N Gate must be notified.
- 4.9. All equipment, both supplied and furnished, must be installed according to manufacturer's recommendations. Failure to do so will result in the possible replacement of the equipment in question at the integrator's expense. Documentation is required from each manufacturer which indicates that the equipment was installed and applied correctly. This documentation must be completed before the equipment is shipped to Flex N Gate and included in the witness book.
- 4.10. All components which include dual path and / or dual geometry must have a unique identifying mark at each common station for lot traceability. The method of identification must be reviewed and approved by a Flex N Gate Engineer.
- 4.11. All operator cycle times must be approved in writing by Flex N Gate.
- 4.12. The integrator must supply an accurate calculation of all service requirement (power, air, water, cfm, etc) no later than the final design review. These calculations must include maximum as well as average values.

CHAPTER 5 – ERGONOMICS

- 5.1. Work height to be between 36" to 42" from floor. Work height is defined as the maximum height of the operators reach to load the machines.
- 5.2. All operator stations are to be designed to prevent motion behind the operator, and minimize part reaches (maximum 18").
- 5.3. Consideration must be taken for component weight and size when designing fixtures. Heavier and larger components should be presented to and placed by the operator as close to their Front Ready Center as possible.
- 5.4. Where people are interacting with the machine the required movements and grip forces shall remain within the safe range as established by ergonomic principles.
- 5.5. Personal fans must be installed at all manual stations. One personal fan per operator.
- 5.6. Operator is not to climb from floor level during cycle to cycle operation.
- 5.7. Automatic feeders and handling systems should not exceed 40" from floor.
- 5.8. Where permanent assemblies are over 25 lbs in weight or are very bulky in nature, automatic load and unload assist systems should be quoted as optional equipment. When stacked and machine efficiencies may pose a problem in meeting annual volumes a power and free accumulating conveyor should be used.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 7 of 45

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 8 of 45



CHAPTER 6 – MECHANICAL DESIGN

- 6.1. Acceleration or deceleration of pneumatically or hydraulically controlled mechanisms shall be done with hydraulic shock absorbers or with a deceleration valve on hydraulic circuits. This is not necessary for any stroke longer than 4" in either direction.
- 6.2. All metal guides shall have a hardened surface.
- 6.3. Pull pin dowels must be used.
- 6.4. All fasteners to be, at a minimum, installed with removable thread locking material (no thread locking material permitted at the head), torque applied, and part marked to the required specifications.
- 6.5. All fasteners must be grade 8 or better and no smaller than 8mm thread size.
- 6.6. Fasteners that are used for robot end effectors or subject to vibration must be wire-tied for security.
- 6.7. Setscrews (i.e. compressive force) shall not be used to secure part location pins in tooling.
- 6.8. Paint Code to be supplied in writing by Flex N Gate before painting begins.
- 6.9. All fixtures to be designed with 10mm N/AZM standard shims. Shims are interchangeable.
- 6.10. Specified shims must be 9.75mm thick, 5mm standard and 5mm standard slot shim packs. When fixture certification is complete, each location should consist of 5mm loose and appropriate sized solid shim block. (e.g. if 9.75mm of shim is required to set datum to nominal location, there should be 5mm of shim and a 4.75mm slot shim pack).
- 6.11. Specification of 5% of the overall shims used in the line must be provided upon machine delivery. All style of shims used must be included.
- 6.12. All fixture location pins should have shimming in 2 directions (4 way & 2 way).
- 6.13. All back-up blocks and clamp fingers require shimming in the control direction. When blocks contact an angled surface greater than 15 degrees, shimming is required in 2 directions.
- 6.14. All back-up blocks and clamp fingers must be hardened and coated with black oxide.
- 6.15. All clamping should be automatic, manual clamping should not be used without Flex N Gate Engineering approval. All clamps should have the clamp arm mounted directly to the cylinder body. No intermediate cylinder or cylinder rod assembly or flow control on both ends mounted to the cylinder unless authorized by Flex N Gate. If parts are removed from the clamping station automatically, both open and closed status must be sensed for each clamp. If parts are manually removed, only the closed position of the clamps needs to be sensed unless the clamp open detection is required to prevent machine damage.
- 6.16. Mezzanine access stairs must be via permanently attached stairs. All stairs to be certified and approved to all relevant safety codes.
- 6.17. Programmable electing production run (date) stamp equipment to be quoted as optional equipment, (i.e. Telesis Technifor). This stamp must have the capabilities to mark the part number, production date, lot number, serial number, and time on each part produced.
- 6.18. Weld controls and any other devices needed for the normal operation of the machine will be situated outside of the machine guard area.
- 6.19. Components requiring regular maintenance or inspection, such as air cylinders, transformers, valves, weld gun units, lubricators, and relays, shall be readily accessible.
- 6.20. All components and sub-assemblies (I/O) must be labeled. All labels should be mounted in such a fashion that if the device, hoses, wires, etc. are removed, the label remains.
- 6.21. Lubrication points must be brought to a manifold no higher than eye level and easily accessible for proper lubrication maintenance. One manifold per station. Lube lines must be identified.
- 6.22. Equipment must have lift truck pockets for clearance. The fork clearances must be a minimum of 12" opening, 3" center to center of opening.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 9 of 45

- 6.23. All scrap from parts must be cleared from underside of equipment and away from areas of mechanically moving parts. Scrap material shall not build up or interfere with production and will be easily accessible or automatically removed.
- 6.24. Machine wiring and plumbing routing must be included in the layout and approved by Flex N Gate before the work has begun.
- 6.25. Tools must not be embedded into tooling. Tooling must have a clearance hole.
- 6.26. Wherever possible, part ejectors to be used to increase operator productivity.
- 6.27. Parts must be positively retained during the entire transfer, load and work cycles.
- 6.28. Machine damping and/or isolation shall be sufficient to permit operation at quoted speed and tolerances without vibration. Vibration must not be transferred from station to station.
- 6.29. All machine components must be accessible with standard hand tools without requiring the removal of adjacent components / tooling.
- 6.30. Tooling to incorporate quick-change principles and pre – set techniques. Acceptable change over time is five minutes or less. All change over tooling must be sensed in all positions and color-coded.
- 6.31. Tooling to incorporate mistake proof principles. Tooling must be able to prevent incorrect part from being loaded, or correct part loaded incorrectly.
- 6.32. Any special tools or equipment required to set-up or operate the machine must be supplied with the machine.
- 6.33. All tooling slides/cumps must be verified with the use of sensors. These sensors must detect the position of the tooling, not the actuator. These sensors must not be larger than 12mm in diameter in order to insure accurate position of the slide.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 10 of 45

CHAPTER 7 – ELECTRICAL DESIGN

- 7.1. WIRING COLOR CODE
 - Black -575 vac or 460 vac
 - Red -AC control or AC Inputs
 - Orange -AC outputs
 - Blue -DC control or DC Inputs
 - Yellow -Externally sourced voltage
 - White -Neutral
 - Green -Equipment Grounding Only (as per electrical standards)
- 7.2. All power distribution to be performed using breakers. Fusible disconnects not permitted unless approved by a Flex N Gate Advanced Engineer.
- 7.3. All equipment shall meet the standards of the Joint Industrial Counsel. All electrical equipment and wiring shall meet the code requirements of the Electrical Safety Authority, and all panels shall have Electrical Safety Approval Approval stickers in the case of Canadian-based equipment. In the case of American-designed equipment, this equipment must meet all requirements set forth by OSHA and NFPA.
- 7.4. All 575 and 460 vac Wiring and control wiring must be run in a separate wireway or in a common wireway separated with a metal divider. All wireways must be raised off of the floor by a minimum of 3". All wireways must be covered. Covers on the floor must be capable of supporting a person's weight without deflection.
- 7.5. All wires in wireways must pass directly from one wireway to the next without the wire being exposed.
- 7.6. Wires must not exit the wireway more than 2 feet from the device which it is connected to.
- 7.7. Every cell (mainline or sub-assembly) must have its own main electrical disconnect supplied by the integrator clearly labeled "MAIN DISCONNECT." The main disconnect should remove power from all electrically powered items in the machine except PLC power, lighting and emergency power. There must be a separate disconnect clearly labeled "MACHINE LIGHTING AND SERVICE DISCONNECT."
- 7.8. A UPS power supply must be included and wired to the PLC in the main line(s). The UPS must maintain power to the PLC during a power outage for a minimum of ½ hour.
- 7.9. Any push button box or enclosure must be NEMA 4 or better and should have a drain hole.
- 7.10. All wiring connections must meet a minimum rating of IP65 based on International IP Code.
- 7.11. Control power lines shall be terminated directly to all cabinetry containing electronic equipment unless the cable is coated. All transforms to be sized 25% larger than required for the machine to accommodate future expansion.
- 7.12. Magnetic Reed switches used on cylinders with magnetic pistons shall not have a supply voltage exceeding 24v ac/dc.
- 7.13. A circuit breaker of appropriate current-interrupting capability with an electrical shunt trip feature is required on all weld control panels supplying 575 or 460 vac resistance weld controls.
- 7.14. All single-phase transformers shall have grounded neutral if power from the transformer leaves the cabinet in which the transformer is located.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 11 of 45

- 7.15. Wire identification shall be completed with sleeve type markers, which shall be oil and moisture resistant. Tape/wire markers are acceptable for use inside control panels and in push button boxes if water or oil will not be in contact with the markers.
- 7.16. All operator stations must have fluorescent lighting powered by a source other than the supply for the machine. Machine lighting shall be no less than (40) foot-candles of light at work level. In the case of conveyor style assembly lines, overhead fluorescent lighting to be provided continuously above the entire conveyor perimeter.
- 7.17. Duplex receptacles capable of supplying 110 vac at 15 amps shall be mounted below each operator interface panel. Receptacles must be located so as to not interfere with any other components or equipment. A maximum of four duplex receptacles per breaker. In the case of conveyor style assembly lines, receptacles are to be provided at 15-foot intervals along the perimeter of the line.
- 7.18. All operator interface panels should have external access to the program port.
- 7.19. The main control cabinet should have an internal 110 vac duplex.
- 7.20. Electronic equipment shall be supplied by a step-down or an isolation transformer, capable of voltage limiting and noise filtering (i.e. SOLA).
- 7.21. Control cabinets must be capable of operating with the panel door closed at an ambient temperature of 120°F. All pertinent I.D. tags must be shown on control cabinet.
- 7.22. Wiring from the PLC to the user terminals on robot controls will include no less than 8 spare inputs and 5 spare outputs.
- 7.23. All conductors shall be copper, and the minimum gauge shall be #18.
- 7.24. One wire from each terminal, used on all limit switches, push buttons and other devices, shall be returned to the main control panel or multi-port device block. All wires returned to the main control panel must be terminated with crimp strips. No series wiring of any devices is allowed unless written approval from Flex N Gate.
- 7.25. All field I/O devices must terminate to a multi-port block.
- 7.26. For each control panel, spare wires equal to 10% of the total in use, with a minimum of two, shall be provided.
- 7.27. The main control panel for each machine shall have an ID Tag (oil and heat resistant, non-fading, engraved black lettering on white background) with the following information:
 - Manufacturer
 - Date of Manufacture
 - Model #
 - Address
 - Telephone number
 - Machine model #
 - Machine serial #
 - Flex N Gate machine # (to be provided by Flex N Gate)
 - Electrical
 - Volts (including Interrupting Capacity)
 - Amperage Phase
 - Cycles
 - Horse power (total of all motors)
 - Air Pressure

No other company advertising is allowed on the machine.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 12 of 45



- 7.27. All limit switches (relays, push buttons, fuse blocks, motors, etc.), solenoid valve coils and control actuators shall be provided with the oil and heat resistant, non-fading, engraved nameplates. Such nameplates shall contain black lettering on a white background, and the wording thereon shall be identical to the wording used on the elementary (schematic) diagram.
- 7.28. Spare terminals shall be provided on all control panels. The number of spare terminals shall be 10% of the total in use on each panel, subject to a minimum of 8 spare terminals for control conductors and 3 for power conductors. Multiple layers of terminal block arrangements will not be allowed.
- 7.29. For all AC control panels having a surface area less than 9 square feet, at least 30% of actual surface area must be left clear (to provide for future addition of control devices). For AC panels having a surface area greater than 9 square feet, at least 25% of actual surface area must be left clear.
- 7.30. Operator Control Stations and Devices:
- a. Shall utilize the following push button color code:
Red (Mushroom Head) -Emergency stop
White -Control Power ON
 - c. Shall be equipped with Palm Style Opto-Touch style cycle start button and used in conjunction with light curtains
 - d. Auto/Manual, Weld/No Weld, Step Forward, Cycle ready indicator, error messages, part counter, etc. must be active and displayed on the main screen of the Panel View
- 7.31. Fault finding panels shall be provided (HMI) at each operator station. Unless approved in writing by a Flex N Gate Advanced Engineer.
- 7.32. A disconnecting means shall be provided for all interlock control circuits energized from external sources.
- 7.33. For programmable controls, each input and output shall have a single dedicated terminal on the input and/or output board. Spare terminals equal to 10% of the total in use shall be provided on the I/O boards.
- 7.34. Electrical equipment shall be equipped with parts counter-mounted at eye level.
- 7.35. Any 600 or 480 volt distribution or fuse blocks within the panel must be supplied with a clear Lexan cover to prevent accidental contact with this block. 1/2" holes must be provided for required troubleshooting of wires and fuses.
- 7.36. Control enclosures and devices must be located so as to ensure adequate space is available for maintenance activity.
- 7.37. Small termination boxes must have ample room for termination of wires. At least 2" between terminal and side or box.
- 7.38. All motors shall have the following power supply characteristics:
- | | | |
|------------------|--------------|---------------------|
| 120 / 575 Volts, | 1 or 3 Phase | 60 Hertz (Canadian) |
| 120 / 460 Volts, | 1 or 3 Phase | 60 Hertz (US) |
- 7.39. AC motors larger than 1/2HP, shall be 3 phase.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 13 of 45

- 7.40. AC motors up to and including 100 HP. (1800 R.P.M.) shall be enclosed and fan-cooled (except for motors smaller than frame size 184 which need not be fan cooled).
- 7.41. AC motors up to 30 HP shall be totally enclosed. Large DC motors shall be drip-proof guarded with provision for external air pressurization.
- 7.42. Any AC motors that repeatedly start and stop (i.e. indexing conveyors) must be 3 phase.
- 7.43. The electrical system must meet the required interrupting capacity for the Flex N Gate plant.
- 7.44. For all Ethernet Networks an industrial rated line speed switch must be used. No Hubs allowed.
- 7.45. The utility drops for each machine (power, air, water, etc.) must be located at a common location along the guarding unless expressed written consent is provided by and authorized Flex N Gate Advanced Engineer.
- 7.46. All PLC programs must be certified with the aid of a device net monitor and / or chart recorder before the machine leaves the integrator and again after the machine has been installed at Flex N Gate. A report must be supplied with documents the results.
- 7.47. All device net EDS files must be supplied with the machine.
- 7.48. All machines must have unique IP addresses so the equipment can be connected to plant networks.
- 7.49. All fiber optic cables shall be cut to appropriate length, secured and guarded against physical damage.
- 7.50. All fiber optic amplifiers shall be mounted together in a single bank in every stand alone machine or assembly line station. Each amplifier will be clearly labeled as to its function.
- 7.51. All marrette connectors are to be crimp style only. Twist style not permitted.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 14 of 45

CHAPTER 8 – RESISTANCE WELDING

- 8.1. Each station must be equipped with a water saver solenoid valve, which is activated at cycle start switch and deactivated 2 minutes after last weld cycle. Solenoid operated water saver valve must not shut off cooling water to weld controls or other equipment that requires full time cooling.
- 8.2. All machines must have:
- 8.2.1. Manual shut off valves installed at each flow sensor location, on both the water supply and return lines.
 - 8.2.2. Electrical water flow sensor flow/no-flow mounted at the end of the return circuit. This flow is to prevent machine cycle within 2-3 sec. of no-flow detector. Sensor must be capable to detect any blockages in the flow path.
 - 8.2.3. A flipper or probe to check valve after the flow switch.
 - 8.2.4. Visible flow indicators for each parallel path supplied to a device (i.e. transformers, weld gun casings, weld controllers).
- 8.3. All shunts must be sized to protect against premature failure and must not make contact with components in the welder.
- 8.4. Use of equalizing or "Push-Pull" cylinders/welding system will be allowed with prior approval from Flex N Gate.
- 8.5. RVMA standard welding tips are to be incorporated into the design wherever possible. Female caps are to be used wherever possible. Male caps allowed only with written approval from Flex N Gate Engineering.
- 8.6. Projection welding, when using AC welding, must be programmed using AVC.
- 8.7. Programming of weld controls:
- 8.7.1. Welding sequence parameters must not exceed:
 - 75% weld current.
 - 60 cycles of passing current time.
 - Hold times no more than 10 cycles unless approved by Flex N Gate.
- 8.8. All weld controls must have programmed in the weld set-up the following fault conditions which will stop the machine cycle and indicate alarm (either externally or to a PLC).
- Hi-Lo current. These must be qualified with samples attaining appropriate weld nugget sizes.
 - Power Factor Hi-Lo.
 - End of Stepper.
- 8.9. Weld cylinders/guns shall have a full open or returned detection where the index of a cylinder/gun or tooling can cause damage if they remain in a closed position.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 15 of 45

- 8.10. All Welding cylinders must have a gun close pressure switch with programmable min / max pressure range for each unique tip pressure used.

- 8.11. Each machine must be supplied with a weld activity report including:

- A welding road map per station identifying customer weld number, gun number, station number, and weld sequence number
- Weld tip force setting both line pressure and resultant high pressure per weld.
- Weld schedule programs for each weld.
- Identify all components that are assembled in the welder pertaining to weld spots and specifications of nugget size requirements relating to a specification that appears on the assembly print.

- 8.12. Return water lines from the weld gun must be min 1/4" larger diameter than the incoming waterline. (Large applications to be determined with Flex N Gate Engineering.)

- 8.13. Weld caps must be accessible and free from obstruction with fixtures or any other part of the machine.

- 8.14. Tip Change" function to press fit weld caps must be programmed into equipment. The function must separate the geometry stations with the re-spot stations. Once the function is enabled, the robot must move to a service position, the water valves shut-off and the machine will stop. The manual gun pressure switches on each gun must remain active. As the tips are being changed, the temperature will close the weld gun. The tip change can only be initiated if the gun is active with pressure. Once the tip change is complete, the water will turn back on, the robots will return to their setup position and the associated steppers will be reset. The tip change screen on the panel view must show each weld gun and distinguish between guns which have been closed and which have not.

- 8.15. All weld gun safety measures must be installed and operational. (i.e. over-temp switches for transformer).

- 8.16. Ground Reactors and Insulation shall be incorporated under the following guidelines:

8.16.1 Geometry Stations:

1. Do not insulate
2. Ground Strap installed on Transgun

8.16.2 Pedestal Guns:

1. Do not insulate
2. Install ground reactor
3. Remove ground strap from Transgun

8.16.3 Gun Mounted To Robot:

1. Insulate gun from robot or Use ground reactor

8.16.4 Projection Welders with Locating Tooling:

1. To be determined and agreed upon for each case.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 16 of 45



CHAPTER 9 – PNEUMATIC & COOLANT DESIGN

- 9.1. No tape style sealant shall be used on threaded joints.
- 9.2. All air and water lines shall be identically labeled at both ends.
- 9.3. Cylinders and main movers must have adjustable flow controls on entry and exit of each device.
- 9.4. Filter regular (FR) units are to be supplied on main airline as required. Lubricators are to be supplied as necessary (i.e. air motors).
- 9.5. A quick dump air valve to be supplied upstream of the FR unit, this must be of the locking type.
- 9.6. No more than 5 actuators are allowed on one valve. If the actuators are clamps which are locating parts in the geometry stations, only clamps in a common part direction can be grouped on the valve. (Must be approved by Flex N Gate).
- 9.7. A regenerative desiccant air dryer is to be provided with all cells that require more than 100 CFM. The regenerative dryer must be controlled by dew point rather than time.
- 9.8. Piping should separate devices that require lubrication from devices that do not require lubrication, (i.e. Permanently lubricated cylinders).
- 9.9. All solenoid valves must be double solenoid except on drain valves or when used as a safety feature.
- 9.10. Piping shall have provision for installation of quick disconnect air couplings at each station.
- 9.11. All air and water lines shall have swivel fittings at both ends and shall be physically protected from abrasion, explosion, and spatter.
- 9.12. Flex N Gate will supply cooling water at 75 F +/- 5 where applicable.
- 9.13. All stations shall have a water strainer located before the return of all fluid tanks.
- 9.14. Quick disconnects must be provided for all fluid tanks for cleaning. Disconnects must be located no higher than eye level and must be readily accessible.
- 9.15. Coolant flow rates through weld guns should be those recommended by the gun manufacturer with an average supply differential of 30 psig provided at the drops. Guns should not be piped in series when there is a high duty cycle (i.e. Robots or fast cycle times). Each component must be vented for flow at both the integrator and after the connection to installation at the manufacturing or assembly plant. The integrator must supply a report showing the required flow for each circuit and the actual flow.
- 9.16. All stations must have a water strainer and a shut-off valve on the cold water supply side and at a minimum, a check valve on the hot return.
- 9.17. Machines with water-cooled arc welding torches should have a water filter for arc welding torches.
- 9.18. All hoses from the AIR / OIL cylinder to be a minimum of 1/2". Air and water lines to be a minimum of 3/8".
- 9.19. All individual weld guns are to have a visual flow indicator on the return side of the manifold. This is to be plumbed in series with the guns - not in parallel and be visible to the operator.
- 9.20. All weld controllers must have a visual flow indicator on the water return line.
- 9.21. Pressure gauges are required on inlet and outlet of major hydraulic lines.
- 9.22. Drip line (min 24" long) at main air hook up is required to capture condensed air. Drip leg must come complete with automatic dump valve.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 17 of 45

- 9.23. Check valve on water return must be lower than the lowest weld gun and mounted at each end.
- 9.24. If cutting fluids are used, fluid must be recycled from a catch tray back into system.
- 9.25. All water lines to be galvanized pipe and all air to be black pipe. Overhead and fence mounted water headers can be PVC with Flex N Gate written approval.
- 9.26. For the design of the pneumatic equipment the vendor shall use 70 psig as the maximum available operating pressure.
- 9.27. Supply lines to the main manifold shall be equipped with the necessary shut-off valves and filter. These devices shall be installed in an accessible location on the machine, not to exceed five feet above floor level.
- 9.28. Main pneumatic and water piping shall be run overhead of the line (header) on a slight angle to allow drainage at a single point. All take off points are to be from the top of the manifold. Water return header must be larger than the water supply.
- 9.29. All piping shall be to be a minimum of 3/4" I.D. unless otherwise specified.
- 9.30. All vertical motion tooling upon power down (e.g. E-Stop Station) must maintain position without drifting due to effects of gravity. This includes, but not limited to inverters, presses, and vertical shuttles. Methods of control to be decided during design review.
- 9.31. Any station with an Air Over Oil cylinder must be plumbed such that it only proceeds into high pressure after making an intermediate advance sensor. The sensor shall be positioned such that high pressure is only achieved if the parts are correctly mated.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 18 of 45

CHAPTER 10 – HYDRAULIC DESIGN

- 10.1. Vendor will supply all fluid necessary to fill system.
- 10.2. Maximum hydraulic pressure on any flexible line shall be 1500 psi. Maximum hydraulic pressure on rigid lines shall be 1800 psi.
- 10.3. Hydraulic pressure shall be dumped from accumulators upon shutdown.
- 10.4. Suction side of pump should be gravity feed and should have a valve installed in the suction line of the pump with a sensor to ensure valve is open when pump is running.
- 10.5. Systems should have a hydraulic fluid temperature sensor to detect overheating of the fluid.
- 10.6. Manual shut off valves should be installed at ground level on both pressure and return lines when the hydraulic reservoir is on a mezzanine. Proximity switches should be installed to ensure all valves are open when pump is running.
- 10.7. System should have filters on both pressure and return lines.
- 10.8. Hydraulic power racks shall be located as close as possible to cylinders and valves in order to eliminate long lines.
- 10.9. Power packs must be mounted on a drip tray, with valve drain.
- 10.10. Power packs must be designed with 50% excess capacity.
- 10.11. Power units may be water or air-cooled. To be specified during design stage.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 19 of 45

CHAPTER 11 – ROBOT & SUPPORT EQUIPMENT DESIGN

- 11.1. If any function of the robot control is necessary for the daily operation of the equipment, then those controls must be remote if the robot controller is mounted on a mezzanine or otherwise out of reach.
- 11.2. All controls for the robots will be placed in a position to allow service personnel to have access to the controls from the outside of the cell. The teach pendant will be accessible from outside the cell and able to be carried into the cell to the required robot.
- 11.3. Robot must be integrated according to manufacturers specifications. It is the integrators responsibility to ensure the robot is certified and approves of the application and integration of the robot in writing prior to machine acceptance at the integrator's shop floor.
- 11.4. Any motion errors during normal operation are unacceptable and must be corrected immediately. (i.e. torque errors, motion errors, etc.)
- 11.5. An Emergency Stop push button shall be located inside the cell and wired to robot safety circuits.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 20 of 45

CHAPTER 12 – OPERATOR & GENERAL SAFETY GUIDELINES

- 12.1. All machines with transfers, index tables or other moving equipment must have adequate protection to prevent injury to operator from moving parts, arc flash or sparks during normal operation. All safety protection provided must meet the approval of the Ministry of Labor. (i.e., The Health and Safety Act) and IOSHA. Robotic Applications must comply with the most current Industrial Robots and Robot Systems General Safety Requirements. Acceptable means of operator protection to include the use of light curtains, palm button and emergency stop.
- 12.2. Light curtains to be used to ensure operator safety on open style machine accesses, loading stations, indexing conveyors, rotary tables, etc. Light curtain installation must adhere to the current government standards for distance and size. All light curtains should be appropriately guarded from physical damage especially in cases where machine operators are loading and unloading parts.
- 12.3. Electrical safety door locks must be installed on all gate entry areas of the equipment. These devices must be energized to lock the door and unlock when power is removed.
- 12.4. Each safety door must have a device to allow for a personal lock-out lock or lock hasp. This device must prevent the closure of the door when the lock is installed.
- 12.5. Each safety door is to be equipped with a push button panel that includes the maintenance key switch (keyed D020), a fault reset, and a piloted Request to Enter button. If the button is depressed, the pilot light will begin to blink at each door. Once all motions are stopped and it is safe to do so, the door will open. If the Request to Enter button is opened without the Maintenance Mode key switch in the ON position, all 24v power is removed from the station. If the Maintenance mode key switch is selected before the Request to Enter button is depressed, it will stop all motions immediately (except for welds which are in process) and unlock the safety gates. If the Maintenance Mode key switch is ON, the 24v power is to remain on within the cell for manual motions only.
- 12.6. If the machine is equipped with a transfer mechanism, a warning buzzer should sound prior to the start of motion. The duration of the sound is to sound for five seconds before the motion begins and be at least 92db in volume.
- 12.7. Weld spark curtains should be provided for the perimeter of the machine to protect operator and other people working in the area. In arc welding applications, curtains should be dark enough to prevent arc flash and eye fatigue.
- 12.8. Machines with guns/tooling held up by electrical, pneumatic or hydraulic means should have an automatic method of locking tooling in position so that service can be completed with all power and air shut off while no substantial machine movement occurs.
- 12.9. A safety switch to be present at all weld stations for opening and closing of weld guns within arms reach of point of operation for tip pressure set up
- 12.10. All emergency stop buttons on machines should be the maintain type so that an E-stop can only be released from the location where it is initiated. All remote manual stations should have an E-stop button on the panel.
- 12.11. Power on and automatic operation will be initiated from all operator stations. All remote manual stations should be able to turn the machine into auto or manual mode.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 21 of 45

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 22 of 45

CHAPTER 13 – PROGRAMMING, DIAGNOSTICS, & TROUBLESHOOTING

- 13.1. Software generated diagnostics to have, as a minimum, indication of cycle status and input status programmed at the time of start up with provision for full diagnostics before completion of the machine.
- 13.2. Part counter for lot control is required on all machines. The part counter must be displayed on every screen on the panel view and when the reset is selected, a confirmation screen must be displayed.
- 13.3. All transfer or index style machines should have cycle run out capabilities either through the use of a selector switch, Panel View button, or part presence detector.
- 13.4. Vendor/Builder to quote an optional line-side Computer and all related software (i.e. PLC, safety PLC, HMI, DeviceNet, ETC) of the latest version, licensed to Flex N Gate.
- 13.5. On each station each station must have a PLC to let the operator start button and unlatch should the live curtain be violated. This will allow operator to start next cycle before present cycle is completed giving operator ability to line up next set of parts etc.
- 13.6. If the machine has more than one operator Panel View, the error message will be displayed in detail at its station. All other stations will reference the faulted station.
- 13.7. A Marquis display must be quoted as an option. This display should indicate the production count, and if a fault occurs – it will display the station identification where the fault has occurred. The display character size must be at a minimum of 4" characters and large enough to display all the necessary information.
- 13.8. If the machine stops, if the machine will not begin an automatic cycle, or a request manual motion does not proceed, the diagnostics should indicate why.
- 13.9. All machine motions must have a manual push button or function key through panel view, to confirm each motion. Manual mode must be highlighted on the panel view.
- 13.10. The overrides must be electrically interlocked to prevent mechanical damage to the machine in the event a wrong button is depressed.
- 13.11. All motions must be identified by an indicating light or reverse field on panel views when motion is complete.
- 13.12. Index tables must default to "slow speed" if indexed in manual modes unless written application is otherwise stated in the index table in question.
- 13.13. All machine motions must be monitored by limit switches or sensors in order to sense positioning of moving components at all times.
- 13.14. All machine motions must be safeguarded to protect components from mechanical damage due to malfunction of controls, cylinders, valves, etc. For example, a limit switch must sense that a slide motion has returned to a (safe) home position before a slide mechanism will be permitted to retract.
- 13.15. An auto cycle ready message must be displayed via Panel View. If a Panel View is not included in the machine, an auto cycle ready light must be provided at the operator station.
- 13.16. Part presence sensing must be used to ensure parts are correct, present and properly oriented in fixtures prior to any cycling of machines. These sensors must be protected from physical contact with components to prevent damage. The sensors must be indicated on control panel by lights or Panel Views. All off-line details presented to main line must be verified for part presence on final assembly. This includes all details on each sub-assembly. All sensors must look for both an ON & OFF condition. The machine should fault if the sensor is stuck on or off.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 23 of 45

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 24 of 45



CHAPTER 14 – DRAWINGS, DIAGRAMS AND MANUFACTURERS MANUALS

- 14.1. As built drawings are to be supplied within two weeks of machine approval. The following documentation shall be provided to Flex N Gate Engineering for the complete system:
 1. Electrical Drawings – ACAD format
 2. Mechanical Drawings – ACAD format for 2D & Native format for 3D
 3. Pneumatic Drawings – ACAD format
 4. Cooling System Drawings – ACAD format
 5. Hydraulic Drawings – ACAD format
 6. As-built / built in machine layout – ACAD format
 7. Complete and accurate bill of materials including part number, manufacturer, distributor (including distributor contact information), price, and lead time.
 8. List of recommended spare parts.
 9. Consumable component drawings (i.e.: special adapters, filters, valves, etc.)
 10. Maintenance assist drawings (transfers, lifts, shuttles, etc.)
 11. All original equipment manufacturer's literature (manuals and data sheets).
 12. Complete maintenance manuals including Preventative Maintenance procedures
 13. Set-up / Change over manuals complete with step by step instructions, settings, photos, and diagrams.
- 14.2. Three copies of all items listed above on CD's
- 14.3. Three hard copies of all drawings and manuals (as listed above) in reproducible format. (i.e. 3 ring binders)
- 14.4. Three copies of CD's containing back-up programs for all PLCs, HMIs, Robots, etc.
- 14.5. Vendor shall at least 6 weeks prior to delivery, provide Flex N Gate with a floor plan layout displaying all electrical panels and main feed locations (electrical, pneumatic, & water) of the particular Flex N Gate plant services. Also to be included: power, water, pneumatic, and CFM requirements.
- 14.6. Witness book complete with all signed off forms and documents developed throughout the machine construction and installation.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 25 of 45

FLEX N GATE

CHAPTER 15 – PROJECT MANAGEMENT

- 15.1. Vendor is responsible to coordinate and utilize all subcontractors or suppliers to ensure project is on schedule and problems are resolved as quickly as possible.
- 15.2. At a minimum Bi-weekly progress reports will be supplied to Flex N Gate.
- 15.3. An engineering process FMEA analysis is to be conducted by both parties to eliminate all possible problems.
- 15.4. Vendor must receive written approval from Flex N Gate to begin the various stages of the project. These stages are design, major component purchases, build of line, part development, disassembly and ship.
- 15.5. Flex N Gate must be notified in writing of any changes in delivery. If the change of delivery is unanticipated by Flex N Gate, corrective action plan must be developed and implemented to be able to meet scheduled delivery.
- 15.6. Any changes to the designs after they have been approved must be submitted in writing to Flex N Gate and approved.
- 15.7. Any changes to the timeline will not be allowed unless mutually approved in writing.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 26 of 45

CHAPTER 16 (a) – MACHINE ACCEPTANCE – Vendor's Shop Floor

The following conditions must be satisfied prior to machine acceptance by Flex N Gate for each product to be produced.

- 16.1. Vendor to provide 12 hour dry-cycle at 100% of quoted cycle time on vendor shop floor. e.g. If the machine is quoted at 60 second cycle time, at the end of the 12 hours, the number of

FLEX N GATE

CHAPTER 16 (a) – MACHINE ACCEPTANCE – Vendor's Shop Floor

The following conditions must be satisfied prior to machine acceptance by Flex N Gate for each product to be produced.

- 16.1. Vendor to provide 12 hour dry-cycle at 100% of quoted cycle time on vendor shop floor. e.g. If the machine is quoted at 60 second cycle time, at the end of the 12 hours, the number of pieces must be a minimum of 720 pieces. If the machine stops for any reason, the process must be re-run. Appendix J must be completed for each dry cycle attempt whether successful or not.
- 16.2. Vendor is responsible to perform a 10 piece Tool Repeatability studies (static and dynamic) on geo stations, and provide reports. Maximum range of each target must be less than 0.25mm. If it does not meet the tolerance, the vendor must do a full corrective action, and the study re-run. This process must be repeated until it is successful.
- 16.3. Vendor to provide 1 hour of machine cycle of each part number at quoted rate (pcshr at 95% of quoted cycle time) e.g. Machine quoted at 60 second cycle time must meet an hourly rate of 57 pcshr. Any interruption that occurs more than once will constitute a failure and the run-off must be restarted. The quantity can be reduced or waived on the vendors shop floor based on availability of sub-jig plates. IN THIS EVENT, THIS DOES NOT CONSTITUTE MACHINE ACCEPTANCE AT VENDOR'S FLOOR. Flex N Gate's MACHINING ACCEPTANCE WILL ONLY BE UPON SUCCESSFUL RUN-OFF OF EQUIPMENT AT FLEX N GATE'S SHOP FLOOR.
- 16.4. In the event that vendor cannot supply adequate utilities to satisfy machine acceptance on their shop floor, Flex N Gate will accept equipment to be shipped to Flex N Gate plant where these capabilities are available. The vendor will be responsible for all shipping and handling costs to Flex N Gate. Flex N Gate will allow equipment to be shipped to Flex N Gate facility.
- 16.5. The vendor is responsible to keep a log of the interruption(s), the duration of the interruption(s) and the corrective action taken.
- 16.6. 10 consecutive pieces weld destruct capability must be completed for all welds. Welds must meet the customer's requirements. If a defective weld is found during the 10 pieces, corrections must be made and the study restarted.
- 16.7. A complete diagnostics review must be conducted. Every sensor must be tested for on/off conditions, identified on the operator interfaces and a fault message displayed.
- 16.8. All error-proof tooling and sensors must be verified station by station.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 27 of 45



FLEX|N|GATE

CHAPTER 18 – PAYMENT TERMS & INVOICING

18.1 The following is Flex N Gate's standard payment terms that, at a minimum, must be followed:

RECEIPT OF ALL MAJOR PURCHASES:	35%
MACHINE BUILD COMPLETE:	25%
APPROVAL TO SHIP:	20%
FINAL ACCEPTANCE:	20%

All payment milestones are net 30 days from milestone sign-off and receipt of invoice.

18.2 All impacts (i.e. engineering changes) to the initial order are payable 100% at Final Acceptance, net 30.

18.3 The corresponding Milestone Sign-off forms (Appendix D-I) must accompany the invoice. An invoice must not be sent without the appropriate sign-off approval.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
Page 30 of 45

FLEX|N|GATE

APPENDIX 'A'
Machinery Standards Agreement

(MUST BE COMPLETED AND HANDED IN WITH EVERY RFQ)

RFQ DATE: _____ RFQ NUMBER: _____

I, the authorized representative for the Production Machinery supplier listed below hereby agree that I have read the Production Machinery Standards provided by Flex N Gate and will fully comply to all requirements listed in the Standards with all exceptions noted below.

Standard Revision Level: 017 Revision Date: Feb 23, 2011

Production Equipment Supplier: _____

Production Equipment Representative: _____
(Please print name)

Production Equipment Representative: _____
(Please sign name & date)

Flex N Gate Representative: _____
(Please print name)

Flex N Gate Representative: _____
(Please print name & date)

Exceptions:

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
Page 31 of 45

FLEX|N|GATE

APPENDIX 'B'
Flex N Gate Machinery Standards Deviation Approval

(MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR EACH DEVIATION)

Standard Revision Level: 017 Revision Date: Feb 23, 2011

Machine Name: _____ Part Number: _____

DEVIATION: _____

CHAPTER #: _____ SECTION #: _____

Explanation of deviation:

Production Equipment Supplier: _____

Production Equipment Representative: _____
(Please print name)

Production Equipment Representative: _____
(Please sign name & date)

Flex N Gate Representative: _____
(Please print name)

Flex N Gate Representative: _____
(Please sign name & date)

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
Page 32 of 45

FLEX|N|GATE

APPENDIX 'C'
Component Specifications

Unless otherwise advised, quote using the following specifications:

MECHANICAL COMPONENTS

EQUIPMENT	MANUFACTURER
Air Cylinders	SMC / FESTO
Hydraulic Cylinders	Parker
180 Deg. Rotary Cylinders	DESTACO / Parker / FESTO
Tie Rod Style Cylinders (Pneumatic)	SMC / FESTO
Tie Rod Style Cylinders (Hydraulic)	SMC / FESTO
Hydraulic Shock Absorbers (Adjustable)	Ace , SMC
Toggle Clamps	ISI, SMC, DESTACO
Silices (Lube for Life & Scrapers)	THK, NSK, Thompson, STAR
Bowl Feeders	Owosso / Dangenbach / Crown
End of Arm Components (Plastics)	Automated Industries / Quantum
Sealant / Adhesive Equipment	AT'S
Grippers	Nordson
Nippers	SMC / AT'S
Date Stamp	ATS
Indexing Tables	Columbia / Ohma
Oscillating Index Tables	Motion or SoPap
Circle Indexers	High Point / Ose-Itstor
Air / Oil Systems	Comair
Linear Transfer Systems	Pneutechnick
Hydraulic Valves / Power Units	Bosch T32 or LANCO
Screwdriver Systems	Reworth
Hand Held Air - Degreig / Alita Copco	DC Electric - Cleco
Automatic marking systems	Technifor or Telesis
Grease Systems	Lincoln
Strut / Guarding Material	NAAMS Standard High Fence 6ft

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
Page 33 of 45

FLEX N GATE ELECTRICAL COMPONENTS	
EQUIPMENT	MANUFACTURER
Programmable Logic Controller	Allen Bradley SLC 5/05 OR Logix Processor (Compact or Control)
Operator Interfaces	Panel View Plus or Versa View minimum
DC Motors and Controllers	Submit Specifications for Approval
V.F. Motors and Controllers	Submit Specifications for Approval
Stepper Motors	Submit Specifications for Approval
Safety PLC	Allen Bradley
Safety Relays	Allen Bradley
DC Power Supplies	Omron / SOLA / Phoenix / Hammond / Omron
Reversing Contactors	Allen Bradley
Contactors	Allen Bradley / Omron
Push Buttons and Selector Switches	Allen Bradley 800T series
Master Control Relays	Allen Bradley / Omron
Control Relays	Allen Bradley / Omron
Light Switches	Allen Bradley - 802T
Proximity Switches	AB, Omron or equivalent PNP 2/3 wire 24VDC, 8, 12, or 16mm
Proximity Sensor Cables	Flex Rater Brad Harrison
Multi-Ports (Dual Inputs per Channel) with M23 Style Connector	Turck / Phoenix
M23 Connector Home Run Flex Rated Cables	Turck
Photo Switches	Omron E3X-NH11 / Sick / Banner
Through beam light source	Omron / Sick / Banner
Horsehoe style photo switch	Omron
Safety Light Curtain	Allen Bradley / Omron F3SN-A0907P25
Operator Palm Button	Banner Opto-Touch / Allen Bradley Palm Style
Vision Systems	Omron (complete with IR lighting) / Cognex
Water Flow Switch	Rocon

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 34 of 45

FLEX N GATE ELECTRICAL COMPONENTS	
EQUIPMENT	MANUFACTURER
Area Scanner	Sick
Device Net Modules	Allen Bradley
Two Hand Control	Triad UL - 30V - 2P - 24VDC Allen Bradley 802T-FX0DA
Gate Switches	Guardmaster / Omron D4BS - (3AFS)
Load Cells	A-Tech Transducer Techniques
Encoders	Omron
LVDT	Omron
Vision System Components	Cognex 5100 Camera Breakout Boxes
Industrial Ethernet Switch	N-Tron

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 35 of 45

FLEX N GATE	
SPOT WELDING & MIG WELDING EQUIPMENT	
EQUIPMENT	MANUFACTURER
Spot-welding guns (AC or DC)	Centerline, ARO, or Milco
Oil Reservoirs	OHMA (with SMC Valves)
Spot Welding Controller (AC or DC)	Medar
Arc Welding Power Supply	Miller AutoAxeess
Arc Welding Wire Feeders and Control	Miller
Water-cooled arc welding torch	Tregaskiss
Air-cooled arc welding torch	Tregaskiss
Torch cleaner	Tregaskiss
Protective Gloves	SMC DIGITAL
Driven Arc Welding	Emhart
Robot Dress-out Package	Leoni or Robot Manufacturer
Water/Hydraulic Lines on Robots	Leoni

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 36 of 45

FLEX N GATE	
Hydraulic, Pneumatic and Cooling Water Specifications	
EQUIPMENT	MANUFACTURER
Air Cylinders	SMC Festo - HGD, HGPL, HGR, HGW, HGWL
Pneumatic Slides / Grippers	Festo - SLT, DFM SMC
Rodless Cylinders	Festo - DGP SMC
Exhaust Silencer	Festo - 10494 LFU - ½ or 10497 LFPU - 1
Fittings	Parker or Festo - QS
Solenoid Valves	SMC Festo - Festo Bus 03 CPX Mueller 03 MP4
Lubricators - Low Volume	SMC SMC
Regulators - Low Volume	Festo MS12-LFM-G-CUV (5 micron) Or MS12-LFM-G-AUV (.01 Micron)
Filters	SMC Festo
Flow Controls	SMC or Festo DGA-LA_ -QS _D
Suction Cups	SMC
Vacuum Generators	SMC / PIAB
Air Disconnects	SMC
Desicant Dryers	SMC
Water Flow Switch	ROCON
Pipe Color Coding: Cold water supply-Blue; Warm return water-Red; Compressed Air-Green. To be visibly marked using OSHA standard markers	None
Flexible Hose	Parker Braided FR or Leoni
Swivel Fittings	Parker

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc

Page 37 of 45



FLEX|N|GATE
APPENDIX 'D'

Mechanical Design Approval Form

Meeting Date: _____ Part Name: _____
 Part Number: _____ Vendor's Name: _____
 Machine Name: _____ Flex N Gate Engineer: _____
 Station Number: _____

Check List: YES NO COMMENT: (Attach additional sheets if required)

Designs Meets Current FNG Standards	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Part GD&T Followed in Design	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Correct Components Used in Design	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Shim Locations Easily Accessible	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Tool Access Provided For Maintenance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Safety Requirements Met	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Machine Ventilation Discussed	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Mechanical Design Approved	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

Comments: _____

Signatures:
 Assembly Engineer _____ Tooling Engineer _____
 Plant Quality Representative _____ Program Manager _____
 Vendor _____ Plant Manager _____

FOR THE EQUIPMENT BUILDER TO PROCEED, THIS FORM MUST BE SIGNED BY ASSEMBLY ENGINEER, PROGRAM MANAGER, TOOLING ENGINEER, PLANT QUALITY REPRESENTATIVE, AND PLANT MANAGER. THIS FORM MUST BE COMPLETED AND SENT WITH INVOICE IN ORDER TO PROCESS MILESTONE PAYMENT.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
 Page 38 of 45

FLEX|N|GATE
APPENDIX 'E'

Electrical Design Approval Form

Meeting Date: _____ Part Name: _____
 Part Number: _____ Vendor's Name: _____
 Machine Name: _____ Flex N Gate Engineer: _____
 Station Number: _____

Check List: YES NO COMMENT: (Attach additional sheets if required)

Designs Meets Current FNG Standards	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Main Voltage Defined with F.L.A.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Correct Components Used in Design	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Main Breaker Included on Machine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
One Main Drop per Machine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Safety Requirements Met	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Electrical Design Approved	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

Comments: _____

Signatures:
 Assembly Engineer _____ Program Manager _____
 Vendor _____ Plant Manager _____

FOR THE EQUIPMENT BUILDER TO PROCEED, THIS FORM MUST BE SIGNED BY ASSEMBLY ENGINEER, PROGRAM MANAGER, AND PLANT MANAGER. THIS FORM MUST BE COMPLETED AND SENT WITH INVOICE IN ORDER TO PROCESS MILESTONE PAYMENT.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
 Page 39 of 45

FLEX|N|GATE
APPENDIX 'F'

Receipt of Long Lead Items

Meeting Date: _____ Part Name: _____
 Part Number: _____ Vendor's Name: _____
 Machine Name: _____ Flex N Gate Engineer: _____
 Station Number: _____

Check List: YES NO COMMENT: (Attach additional sheets if required)

Components meet current FNG standards	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
100% of all Major Purchases Received	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

Comments: _____

Signatures:
 Assembly Engineer _____ Program Manager _____
 Vendor _____ Plant Manager _____

FOR THE EQUIPMENT BUILDER TO PROCEED, THIS FORM MUST BE SIGNED BY ASSEMBLY ENGINEER, PROGRAM MANAGER, AND PLANT MANAGER. THIS FORM AND DESIGN SIGN-OFF FORMS MUST BE COMPLETED AND SENT WITH INVOICE IN ORDER TO PROCESS MILESTONE PAYMENT.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
 Page 40 of 45

FLEX|N|GATE
APPENDIX 'G'

Build Complete Approval Form

Meeting Date: _____ Part Name: _____
 Part Number: _____ Vendor's Name: _____
 Machine Name: _____ Flex N Gate Engineer: _____
 Station Number: _____

Check List: YES NO COMMENT: (Attach additional sheets if required)

Build Meets Current FNG Standards	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Machine Built as Per Design	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Mechanical Build Complete	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Electrical Build Complete	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Pneumatic Build Complete	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Cable and Hose Routing Acceptable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Safety Requirements Met	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Build Complete Approved	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

Comments: _____

Signatures:
 Assembly Engineer _____ Program Manager _____
 FNG Plant Representative _____ Vendor _____
 Plant Manager _____


FOR THE EQUIPMENT BUILDER TO PROCEED, THIS FORM MUST BE SIGNED BY ASSEMBLY ENGINEER, PROGRAM MANAGER, AND PLANT MANAGER. THIS FORM MUST BE COMPLETED AND SENT WITH INVOICE IN ORDER TO PROCESS MILESTONE PAYMENT.

Flex N Gate MACHINERY STANDARDS - Rev 17 .doc
 Page 41 of 45


Anexo B. Planos de Subensambles y piezas que conforman al Fixture PM7RH.

En este anexo se presentan los planos elaborados que sirvieron como guía para la fabricación de cada una de las piezas del fixture. La unión de estas piezas forma uno de los 7 Subensamble totales que conforman al Fixture PM7RH.


Plano del Subensamble Plato.

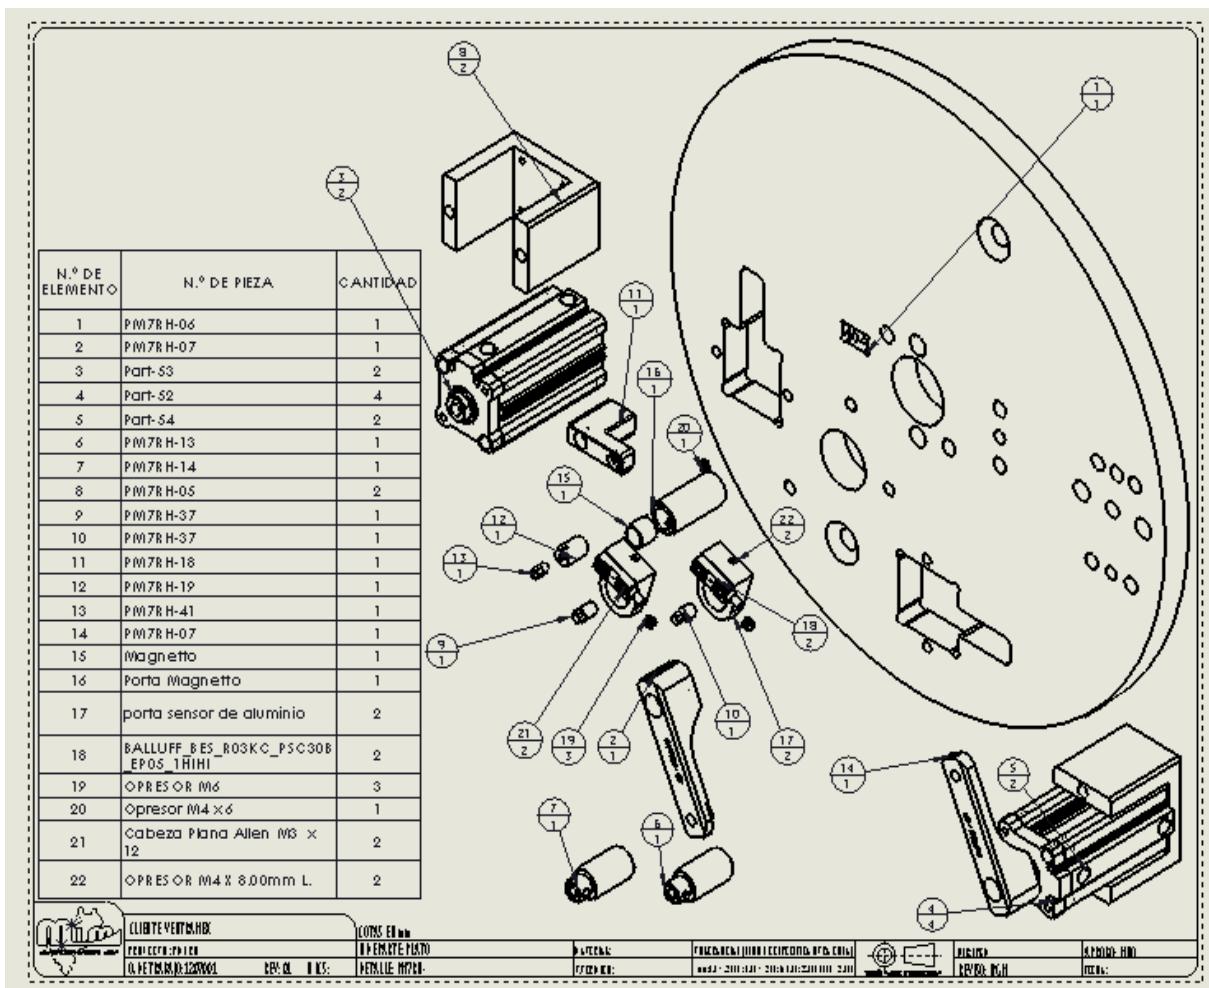


Plano dimensional de la pieza PM7RH-07.

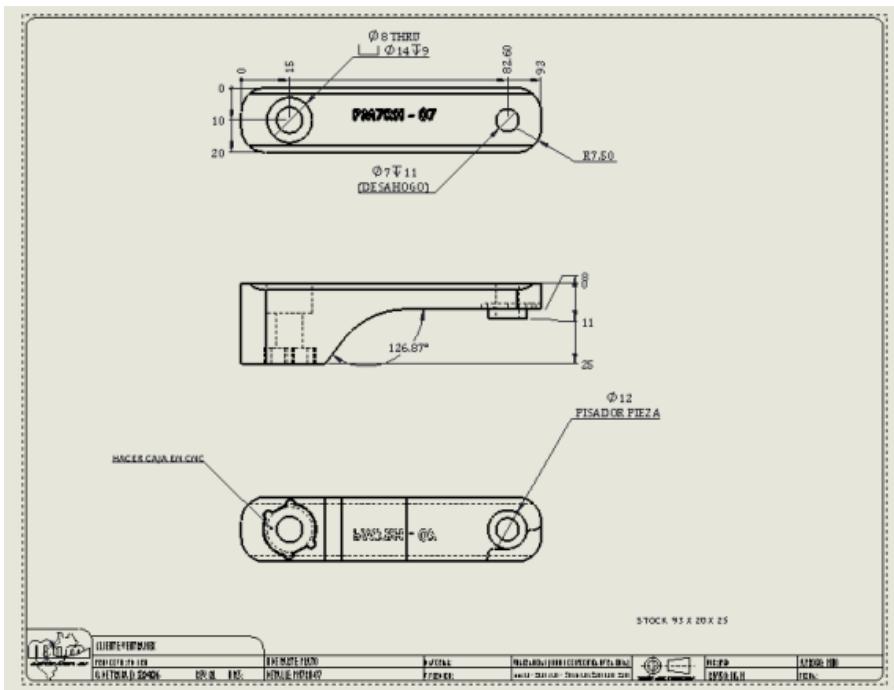


Plano dimensional de la pieza PM7RH-19.

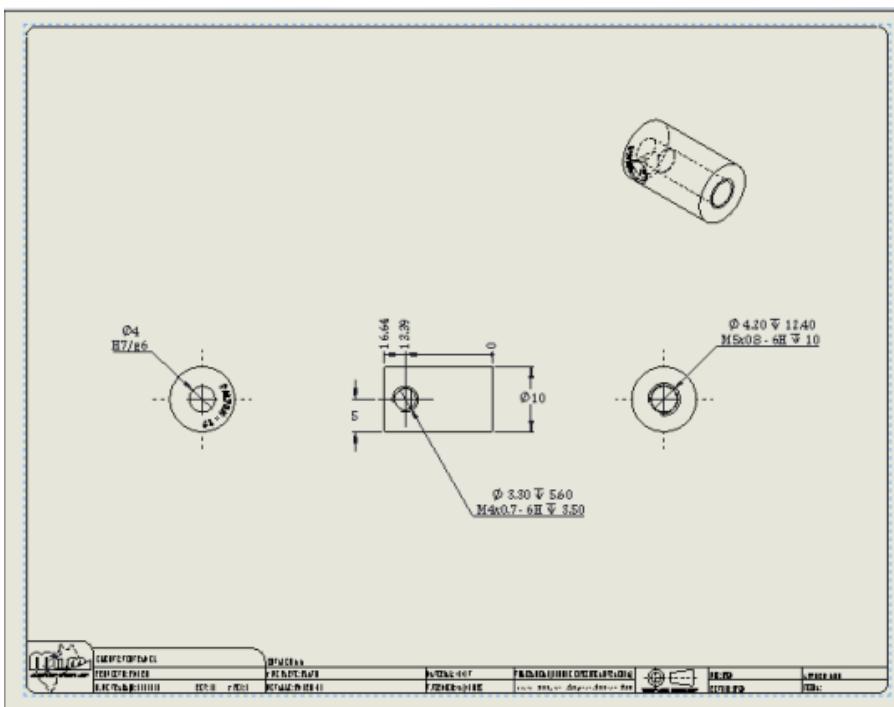


Plano dimensional de la pieza PM7RH-13.

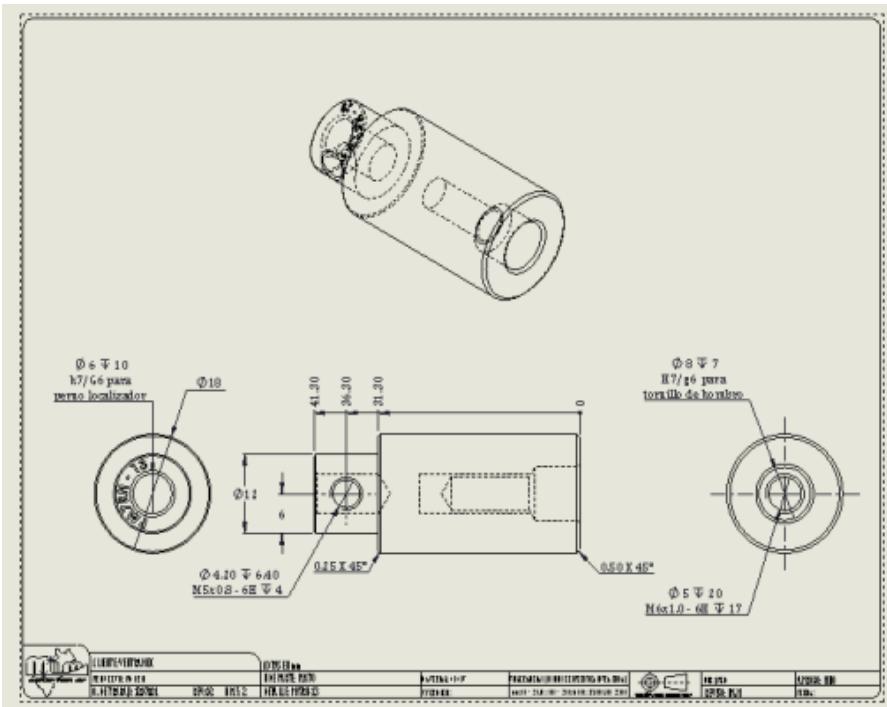


Plano dimensional de la pieza PM7RH-14.

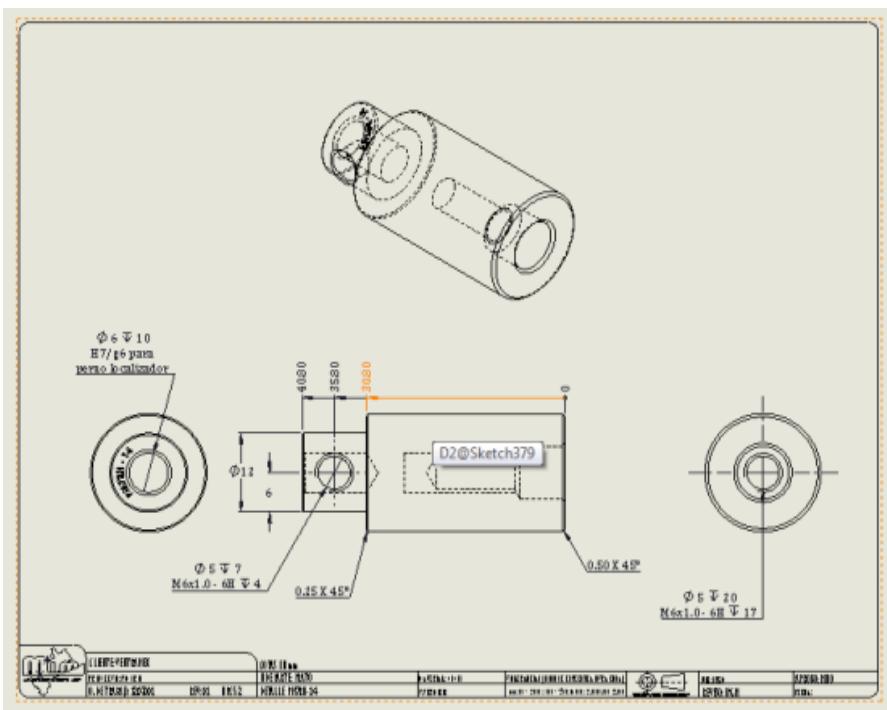


Plano dimensional de la pieza PM7RH-06.

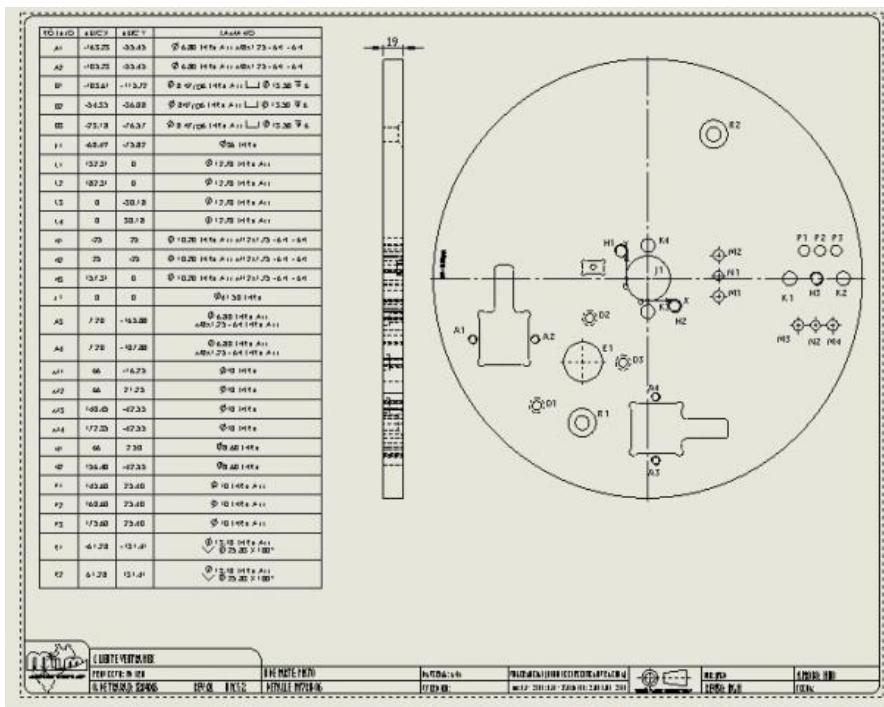


Plano dimensional de la pieza PM7RH-05.

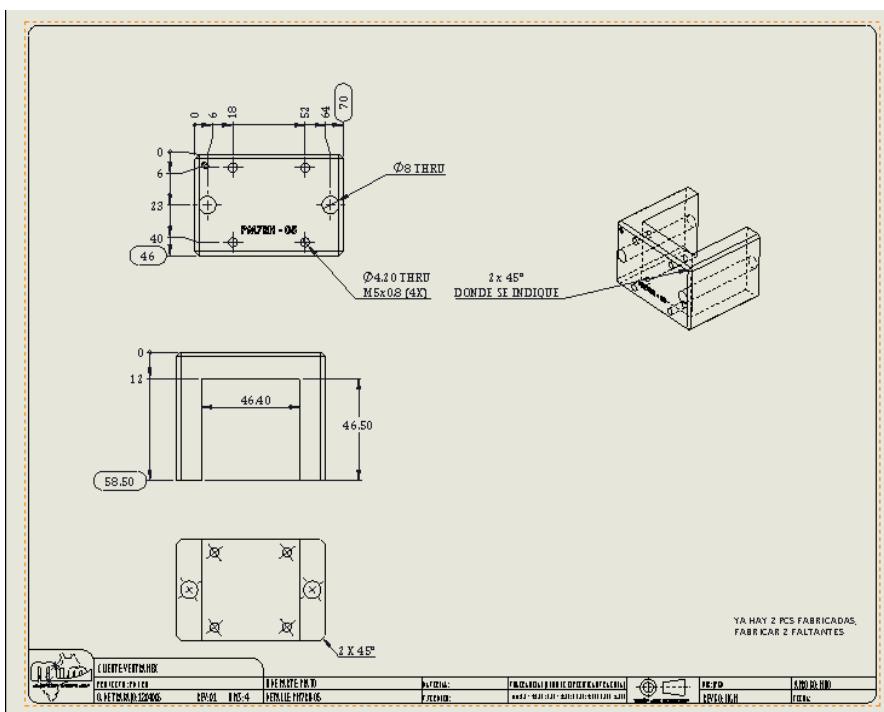


Plano dimensional de la pieza PM7RH-37 (4 VÍAS)

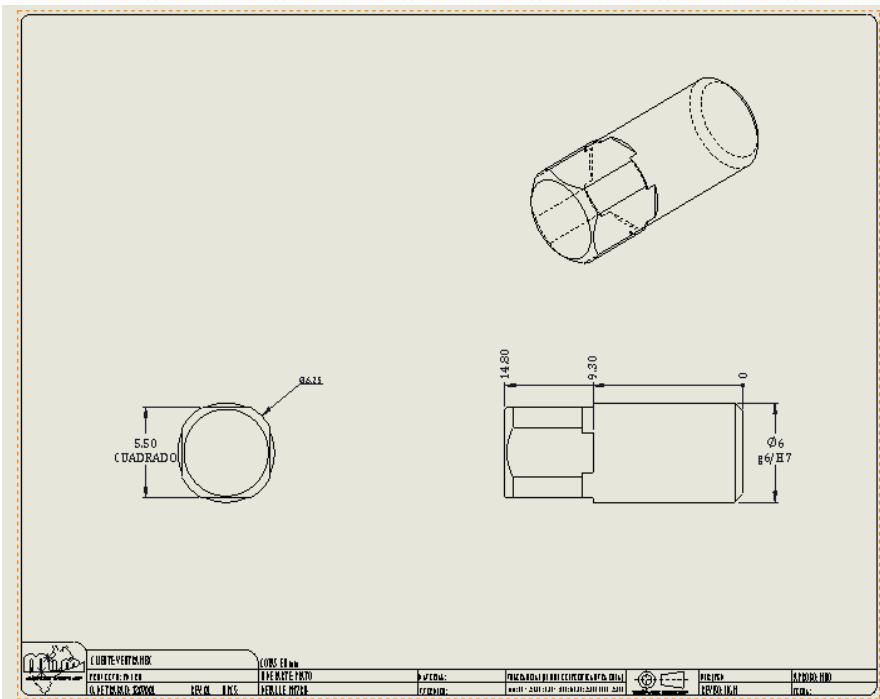


Plano dimensional de la pieza PM7RH-37. (2 VÍAS).

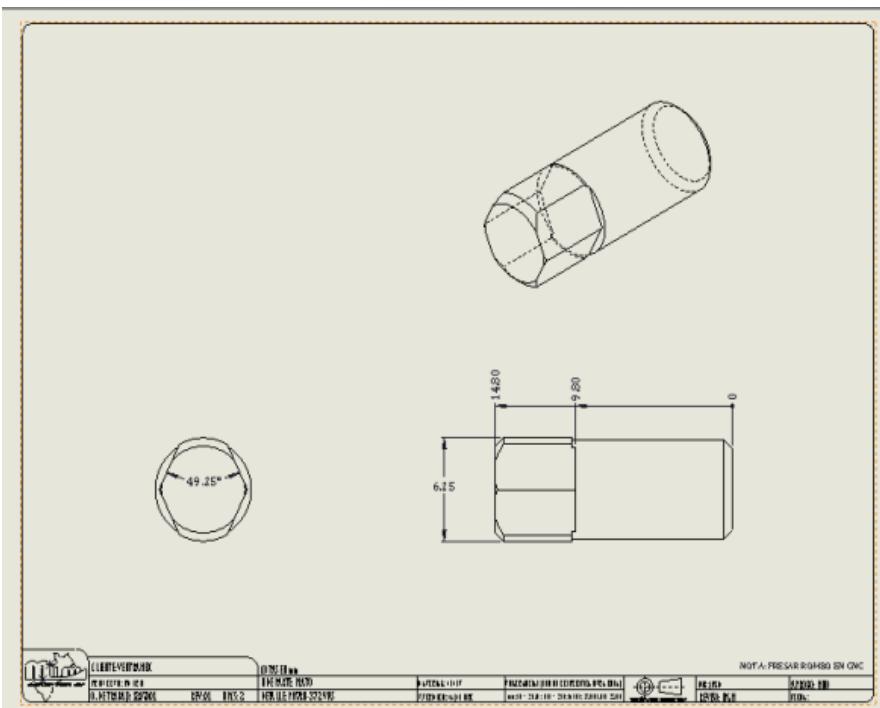


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 41.

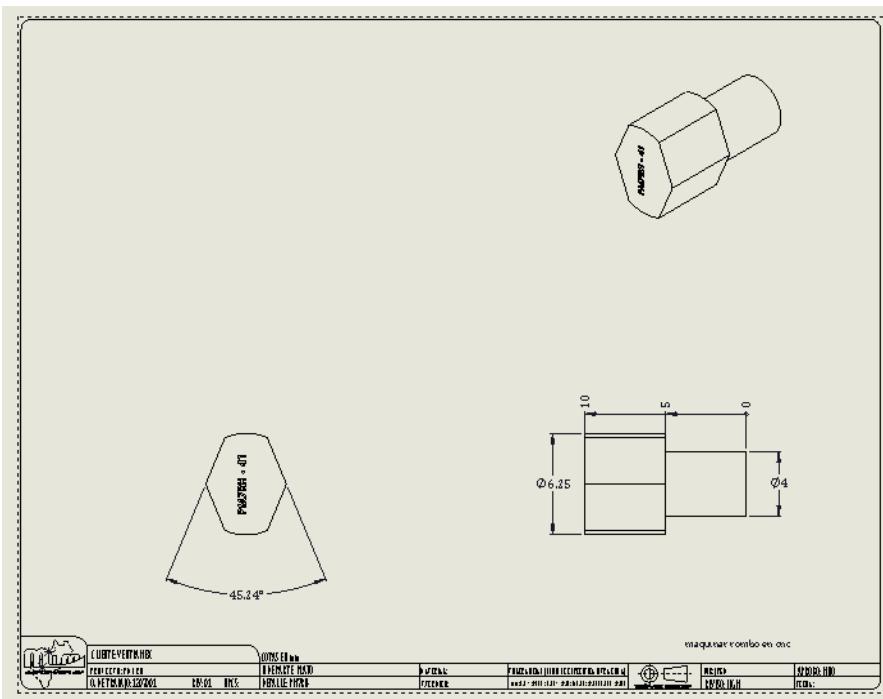


Plano dimensional de la pieza PM7RH-18.

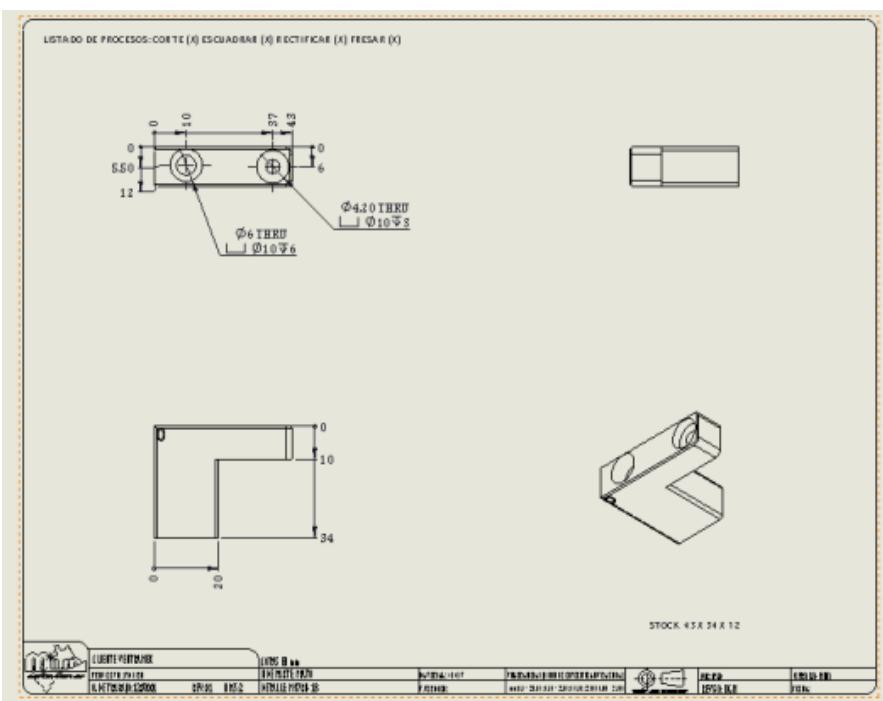

Plano dimensional de la pieza PORTA MAGNETO.

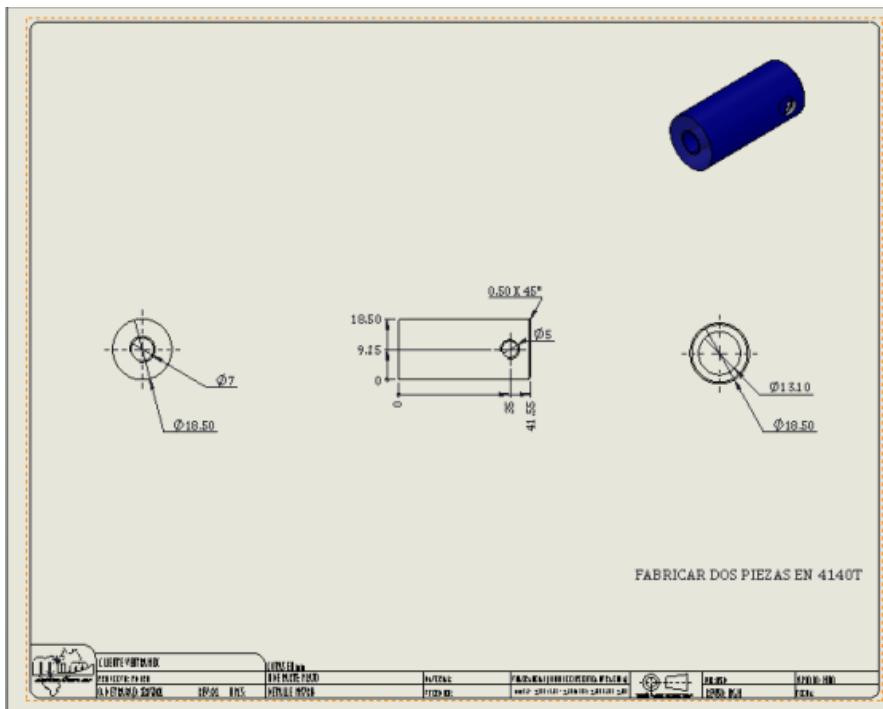

Plano dimensional de la pieza PORTA SENSOR.

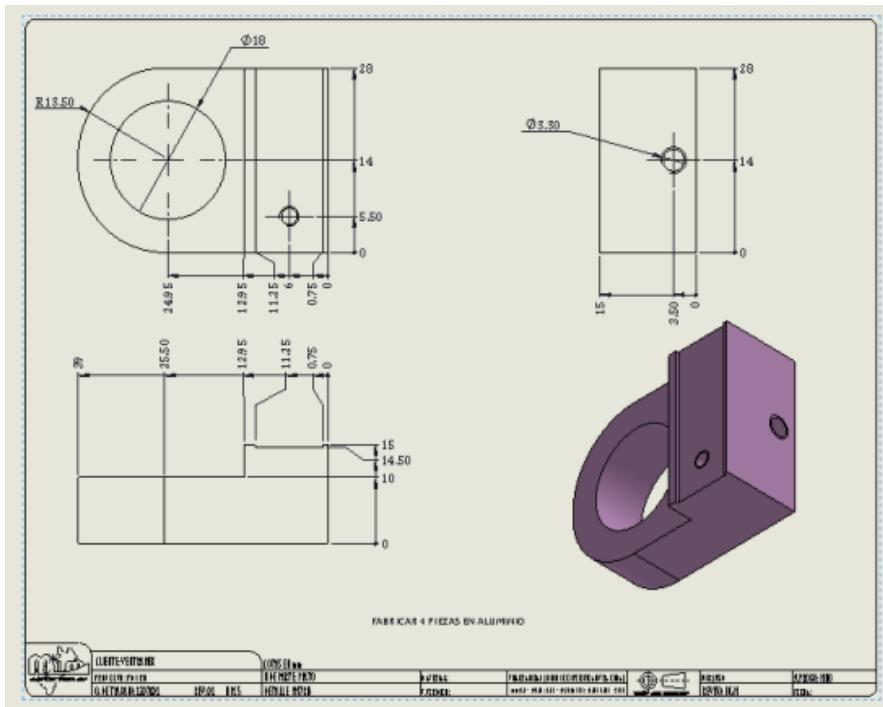


Plano dimensional del Subensamble Brazo-Tubo con tornillería.

Nº	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MATERIAL
1	Part-55	Lana	1	
2	PM7RH-20	Dimensiones: 75 x 50 x 31 mm	1	4140T
3	M10 x 65	Socket Head Cap Screw	1	
4	M10 x 45	Socket Head Cap Screw	1	
5	Part-66	Lana	1	
6	PM7RH-21	Dimensiones: 30 x 133 x 31 mm	1	4140T
7	M10 x 40	Socket Head Cap Screw	1	
8	DOWEL Ø10x45	DOWEL PIN Ø10mm X 45mm Length	2	AISI 1018
9	DOWEL Ø10x50	DOWEL PIN Ø10mm X 50mm Length	4	AISI 1018
10	PM7RH-17	Dimensiones: Ø 4 / x 18.11 mm	1	4140T
11	PM7RH - 60		1	
12	SOCKET HEAD SHOULDER SCREW ø6 x M5 x 40 Long		1	1049 Grade 8
13	SOCKET HEAD SHOULDER SCREW ø6 x M5 x 20 Long		2	1049 Grade 8
14	PM7RH-16	Dimensiones: 81 x 71 x 53 mm	1	4140T
15	PM7RH-15	Dimensiones: Ø 20 x 5 mm	1	4140T
16	PM7RH-40	Dimensiones: Ø 20 x 50 mm	1	4140T


Nota: Fabricar dos juegos de cada pieza

	CUERPO VERTICAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ESTÁNDAR:	PROCESAMIENTO DE LA PIEZA DE REFERENCIA:	REF.:	REF.:	ANOTACIONES:
DETALLE: PM7RH-16	DETALLE: PM7RH-15	DETALLE: PM7RH-40	DETALLE: PM7RH-20	DETALLE: PM7RH-21	DETALLE: PM7RH-17	DETALLE: PM7RH-60	
DETALLE: PM7RH-16	DETALLE: PM7RH-15	DETALLE: PM7RH-40	DETALLE: PM7RH-20	DETALLE: PM7RH-21	DETALLE: PM7RH-17	DETALLE: PM7RH-60	


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 15.

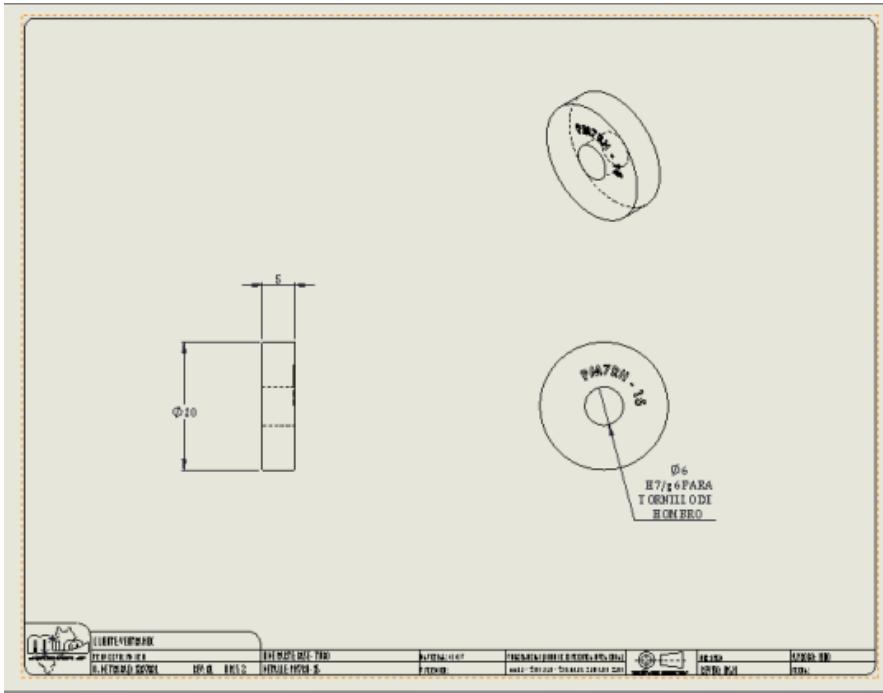


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 20.

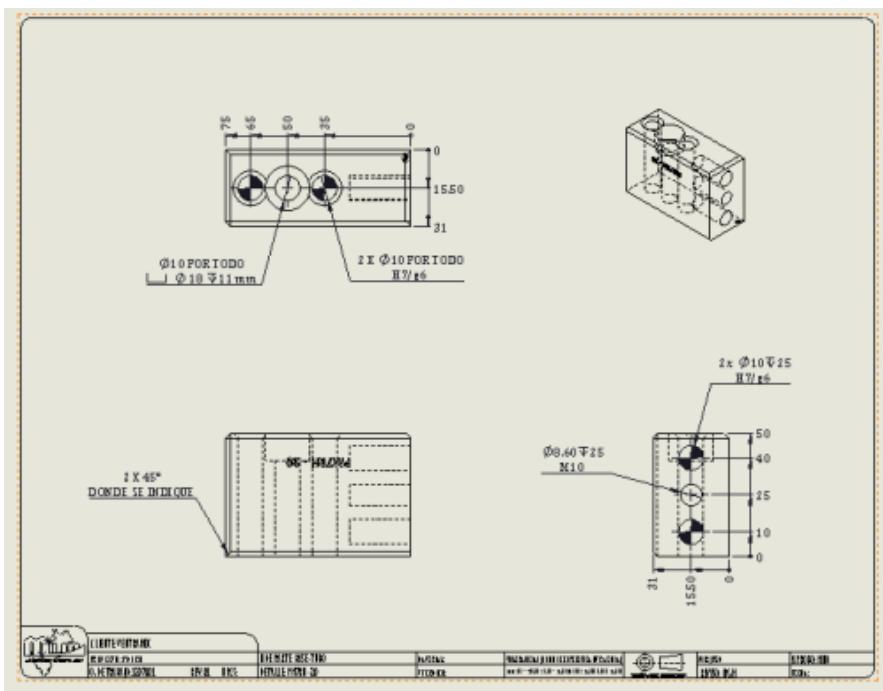


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 21.

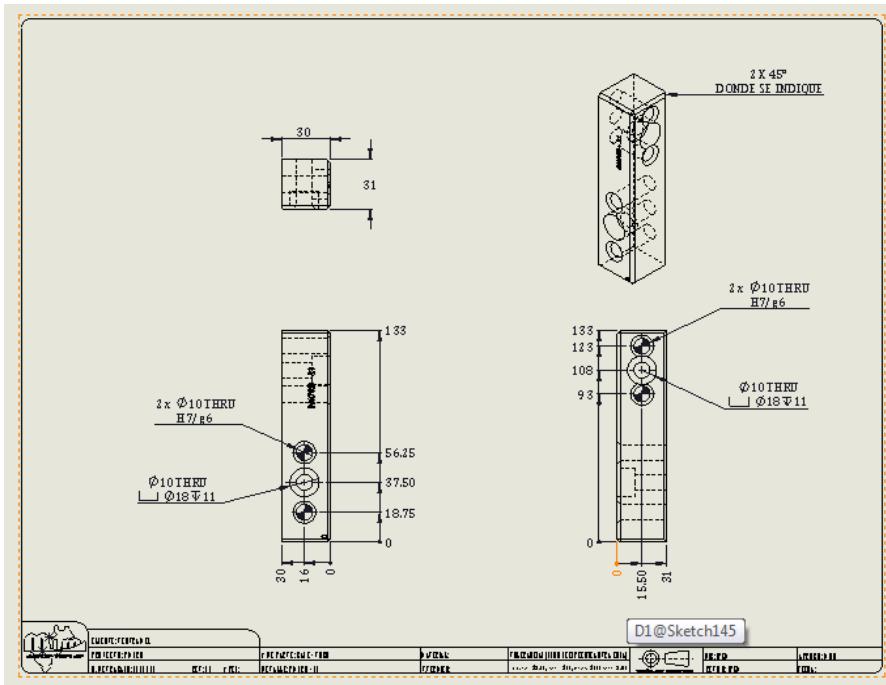


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 16.

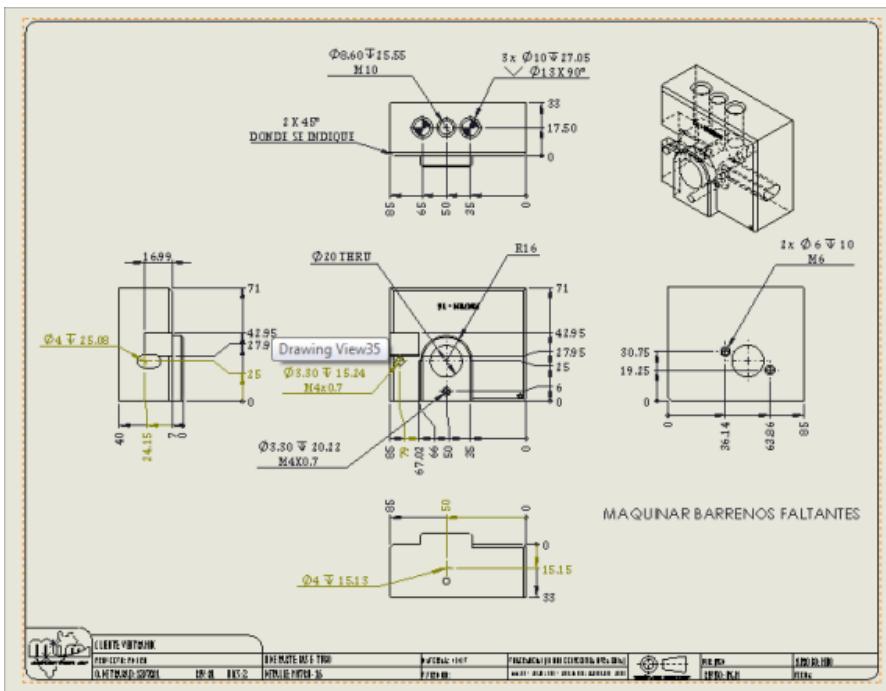


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 18.

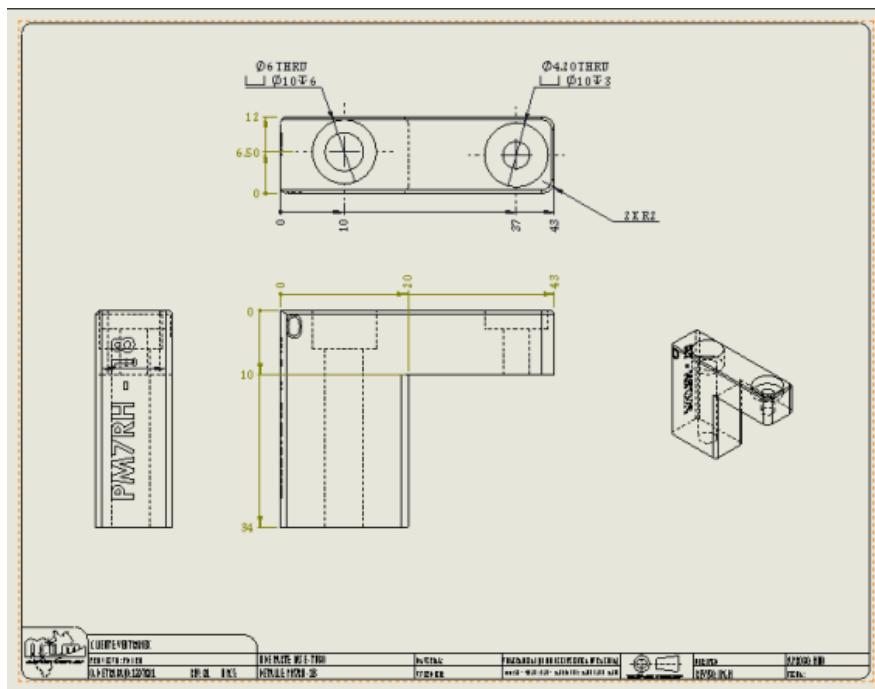


Plano dimensional de la pieza PM7RH-40.

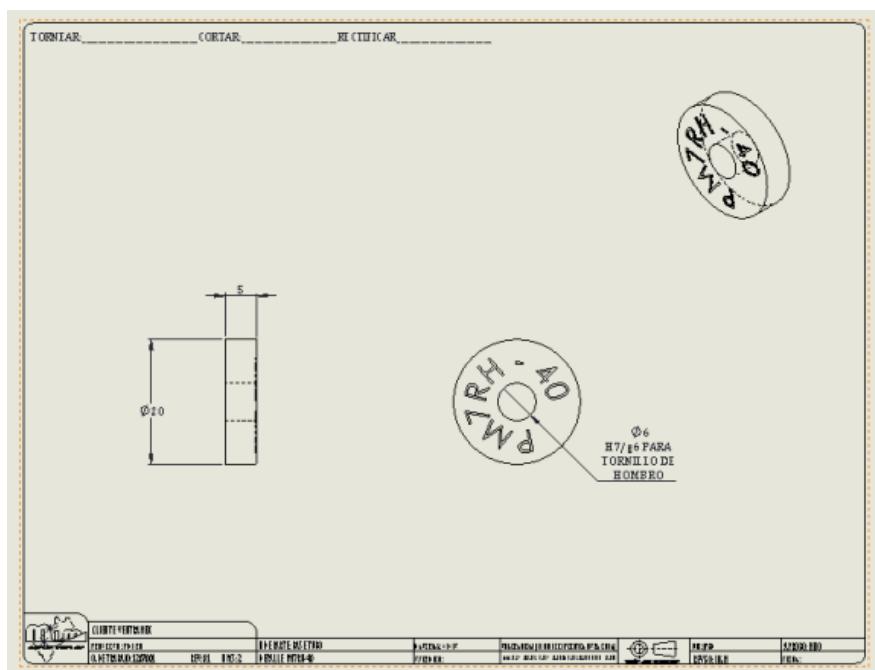


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 17.

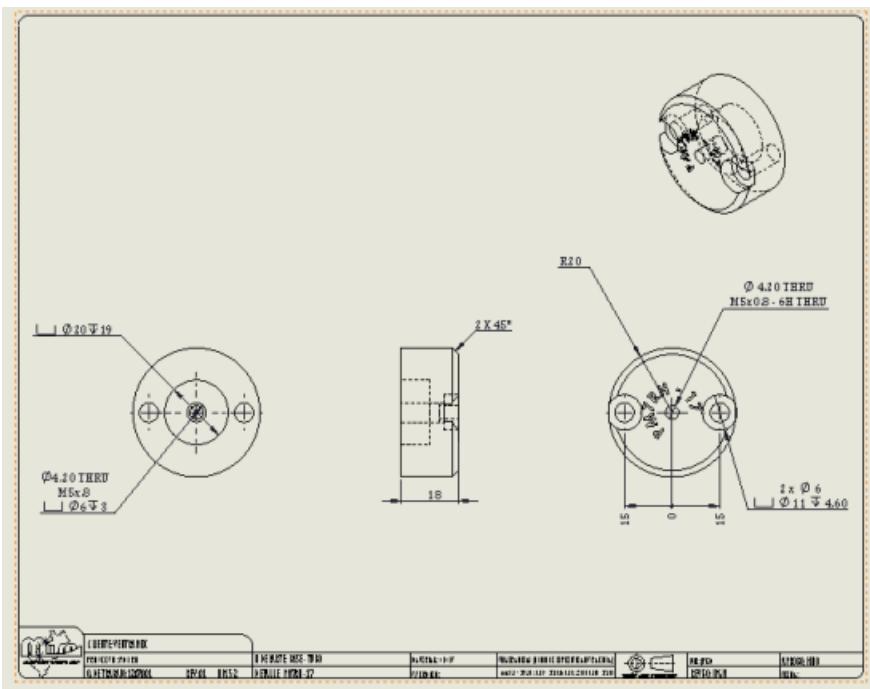


Plano dimensional de la pieza TOLCHITO.

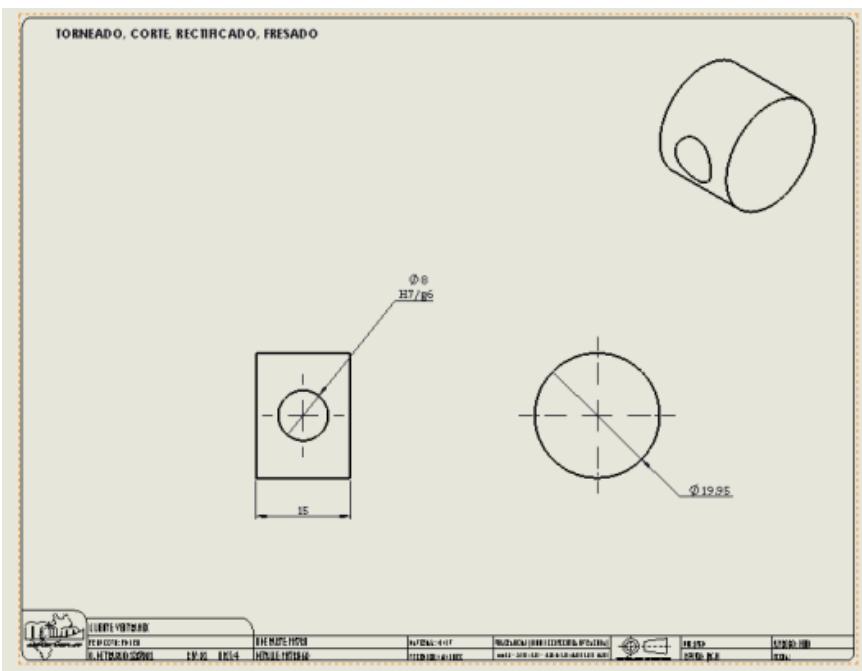


Plano dimensional del Subensamble Brazo-Pistón-Tubo con tornillería.

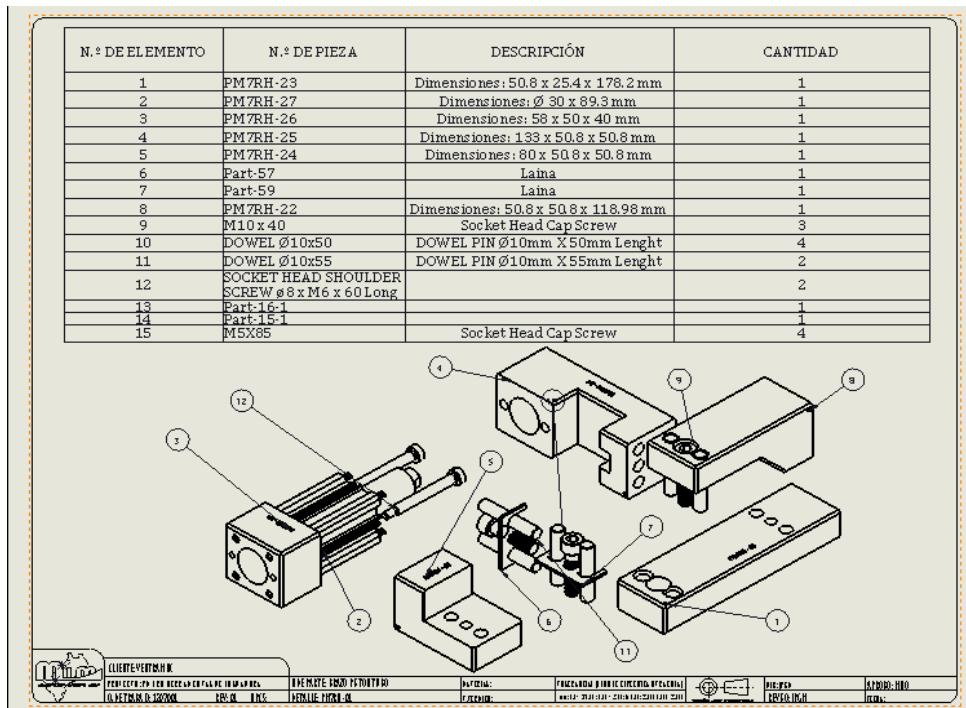


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 23.

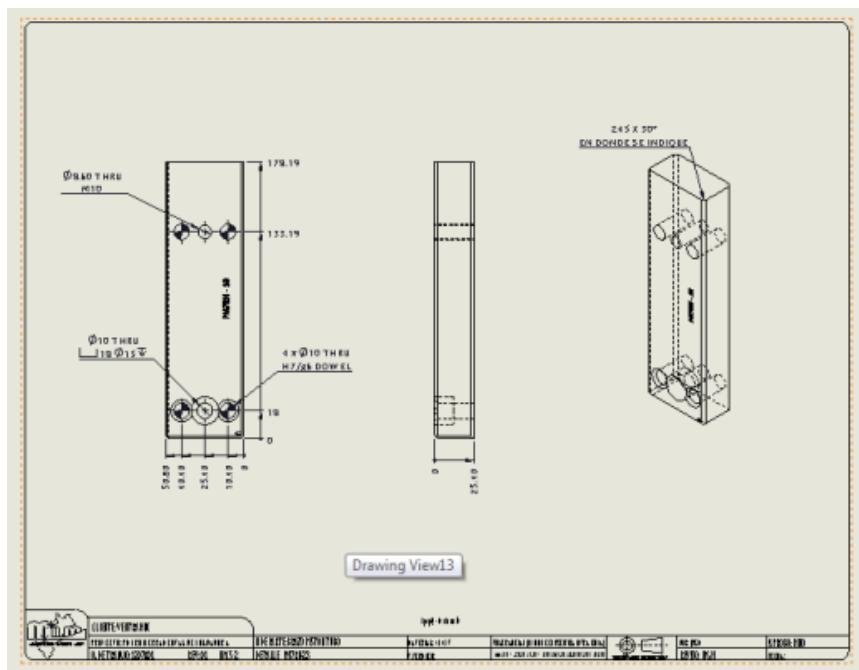


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 27.

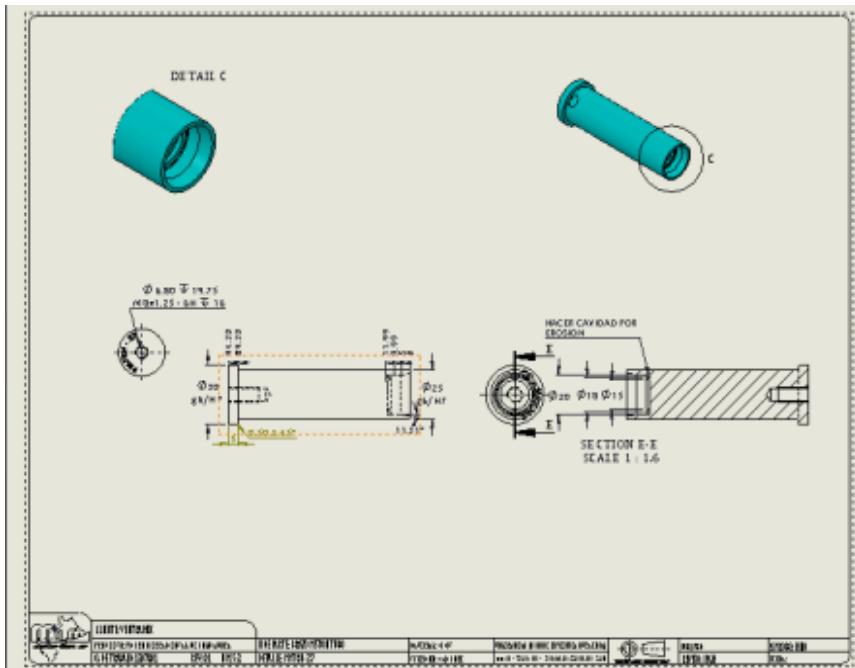


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 26.

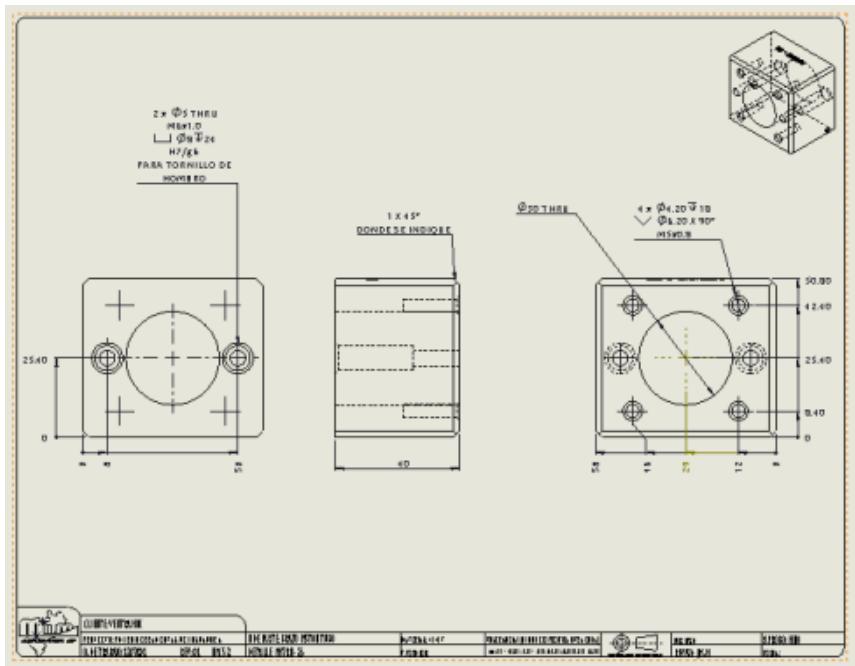


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 25.

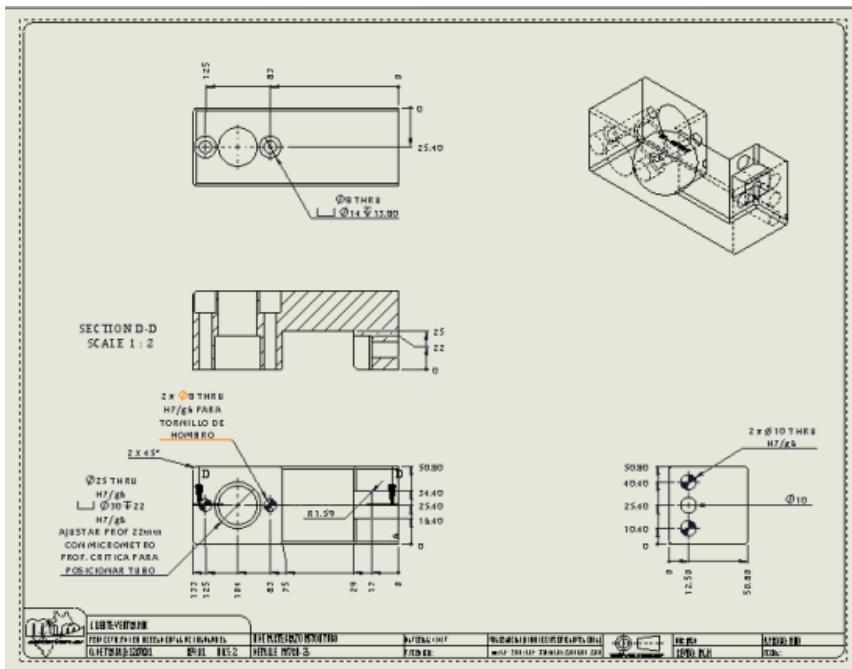


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 24.

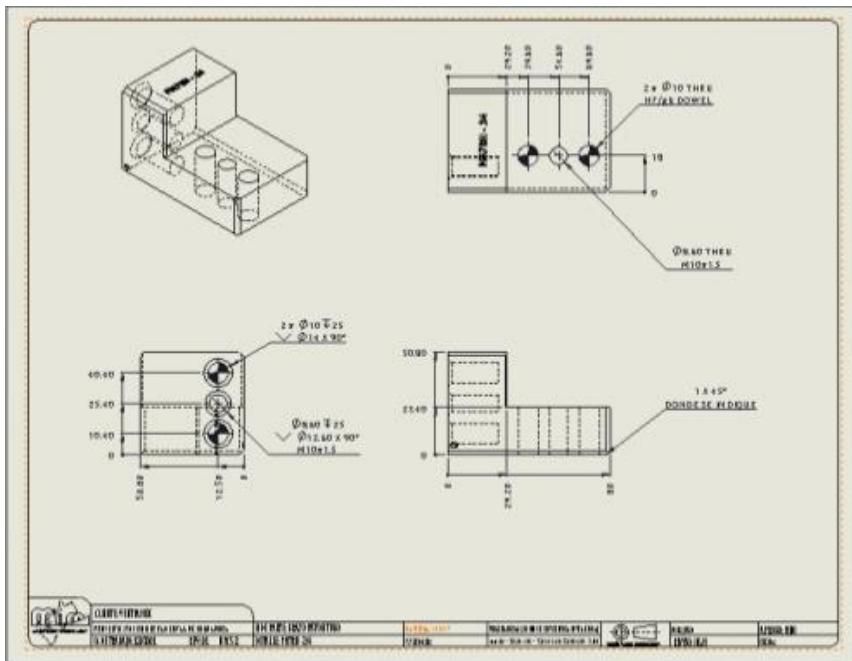


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 22.

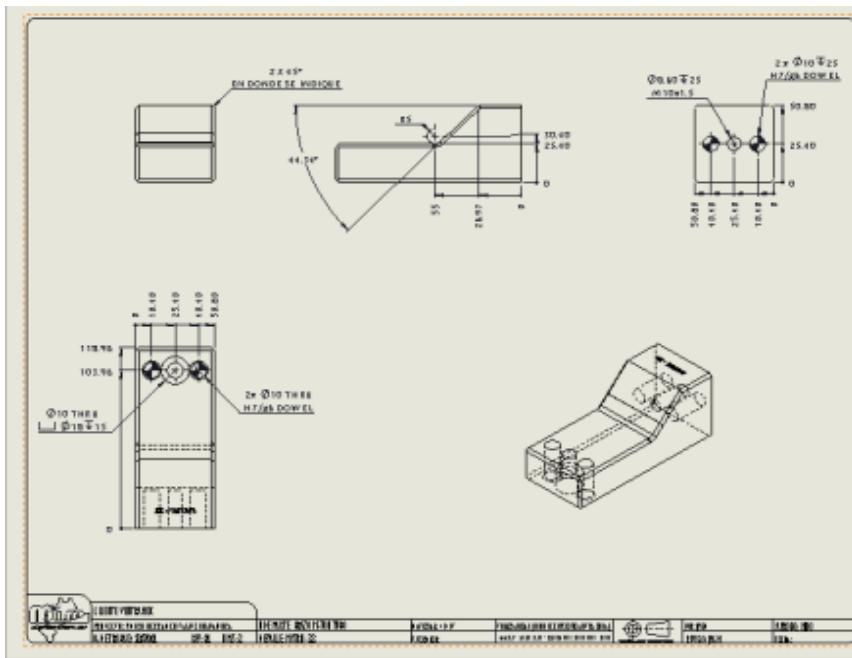


Plano dimensional del Subensamble Brazo-Cam.

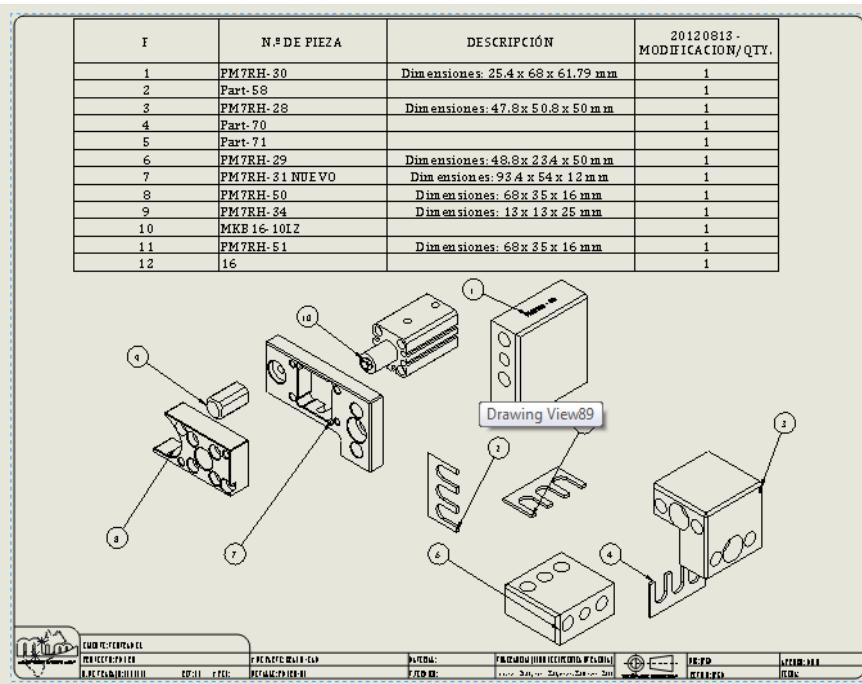


Plano dimensional del Subensamble Brazo-Cam con tornillería.

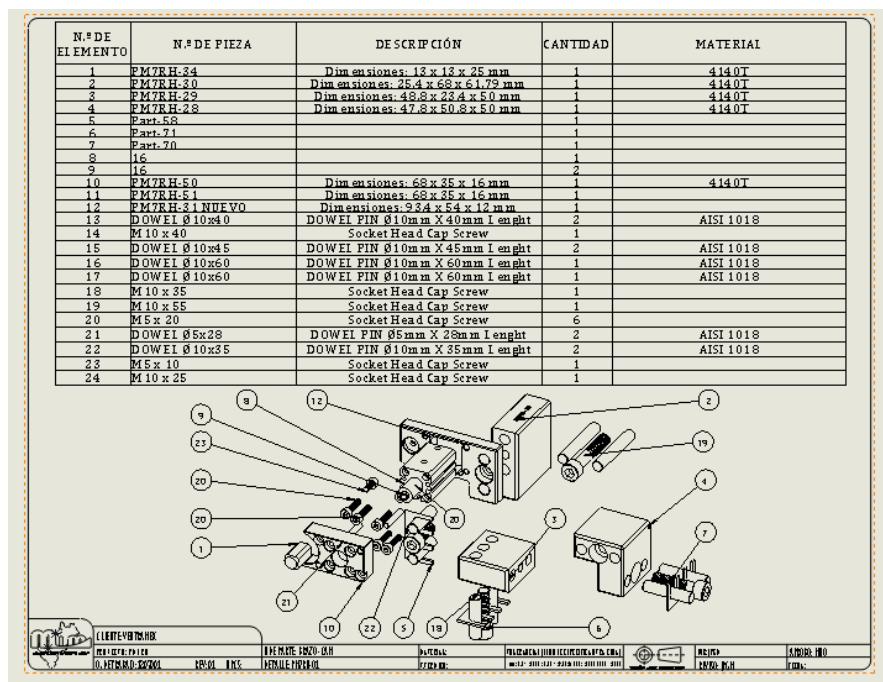


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 34.

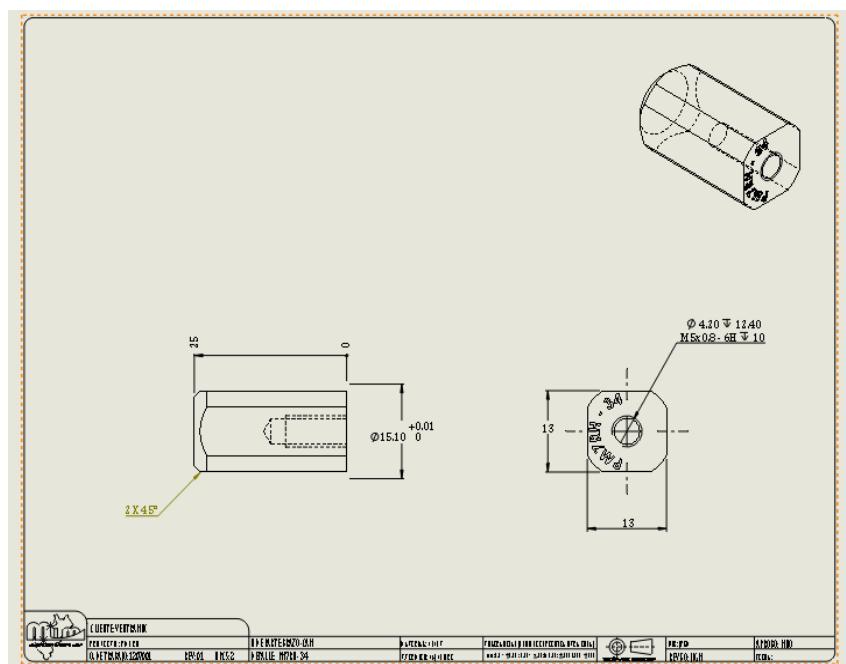


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 30.

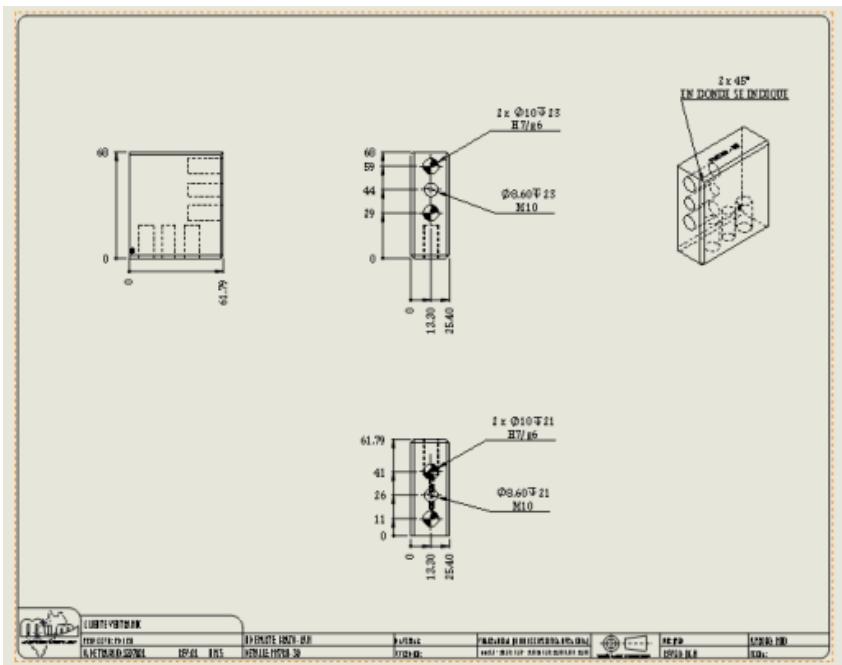


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 29.

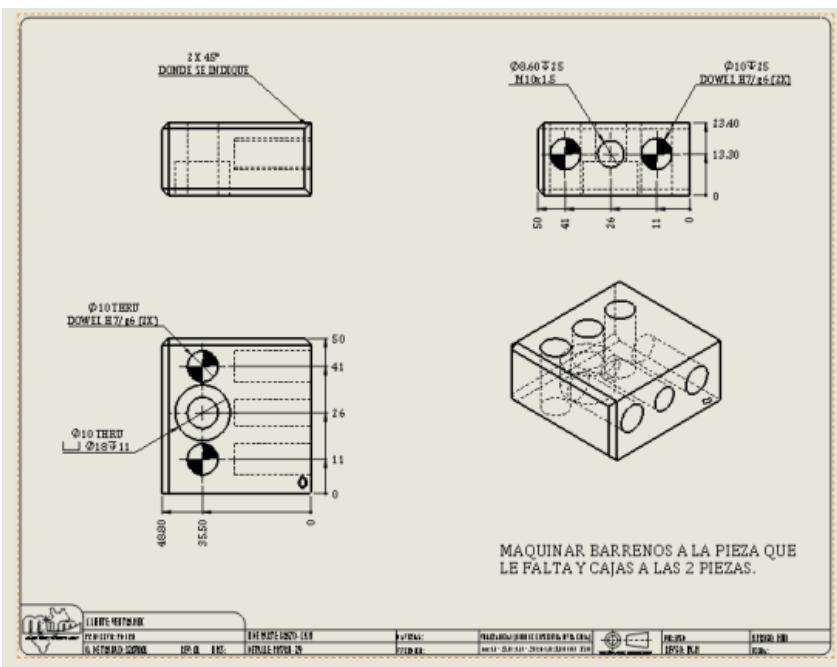


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 28.

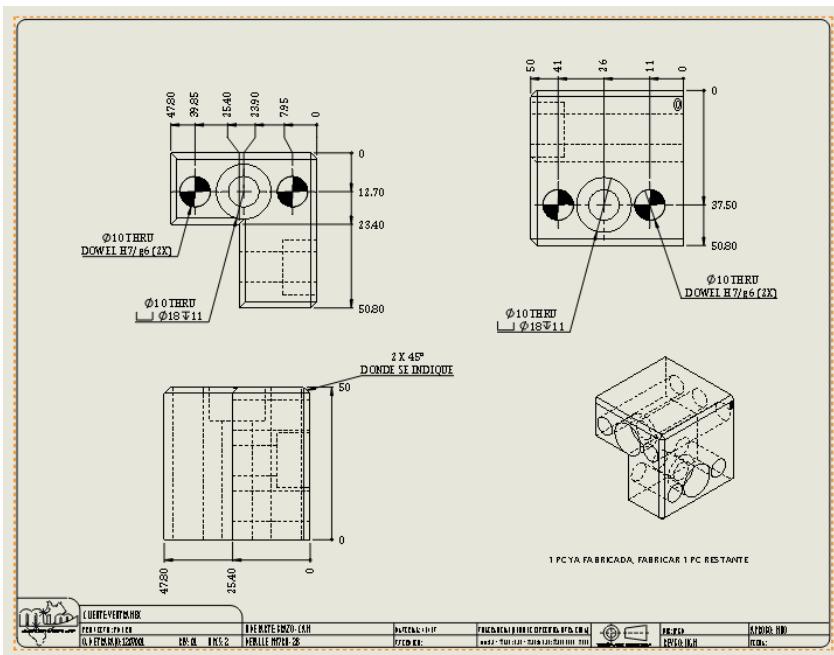


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 50.

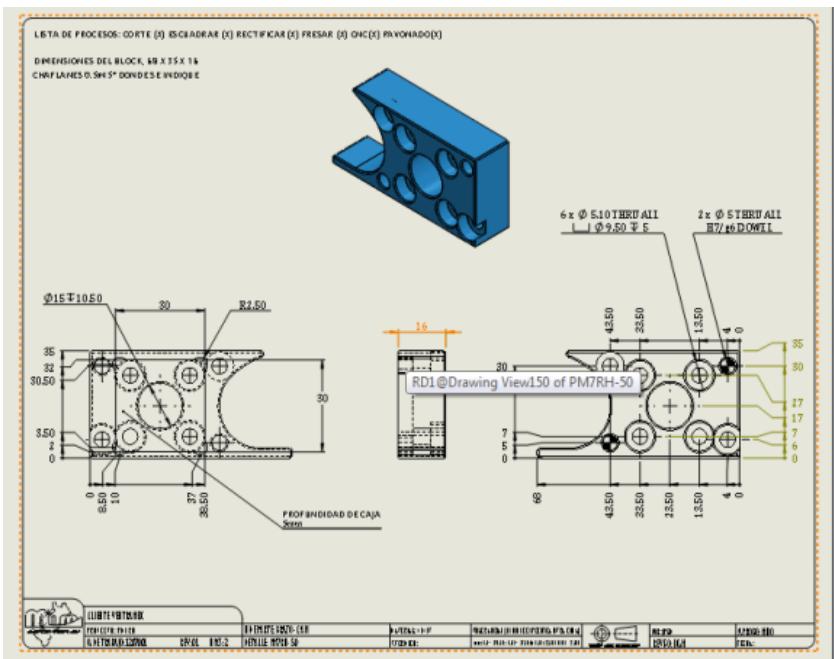


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 31 1-2.

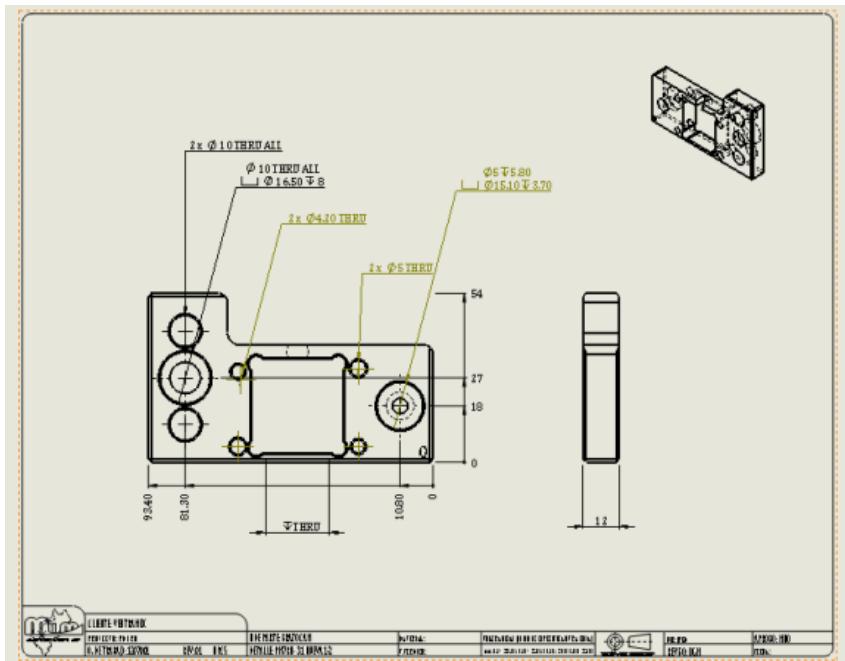


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 31 2-2.

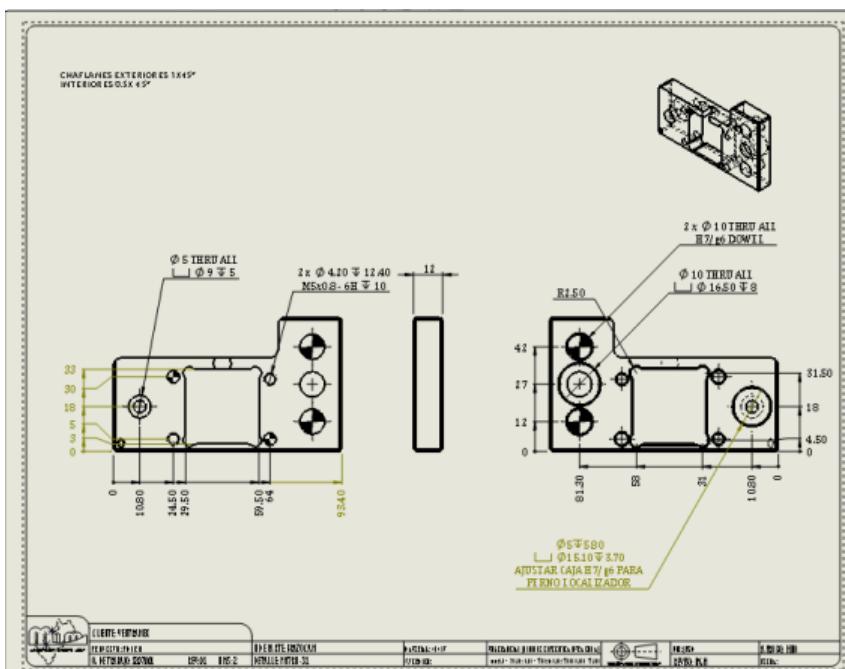


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 32.

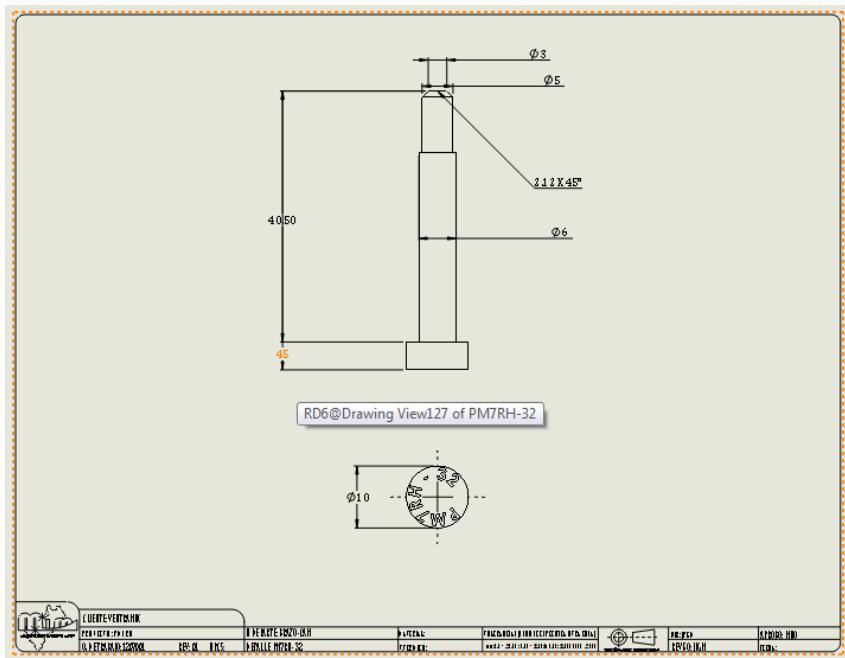


Plano dimensional de la PART – 44.

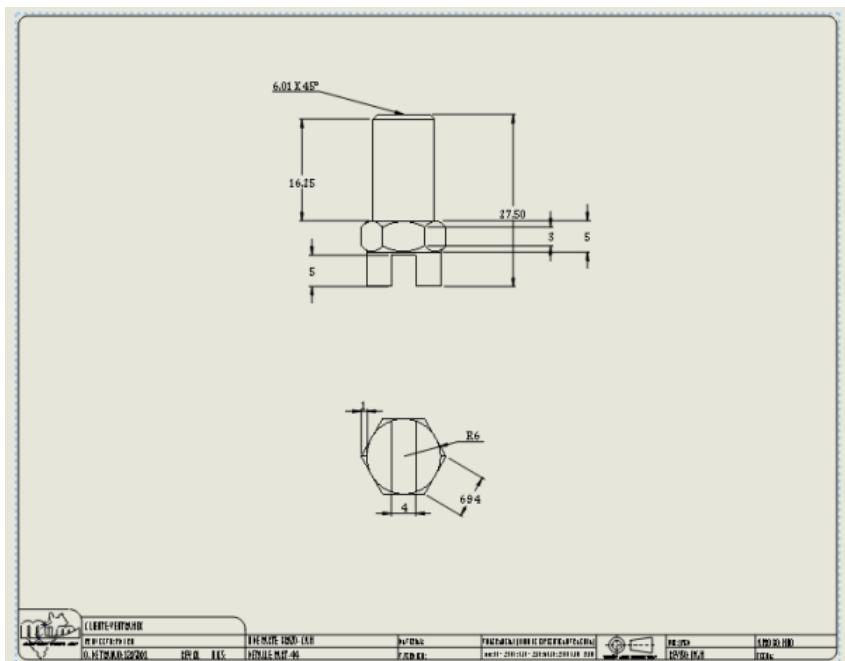


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 51 CNC.

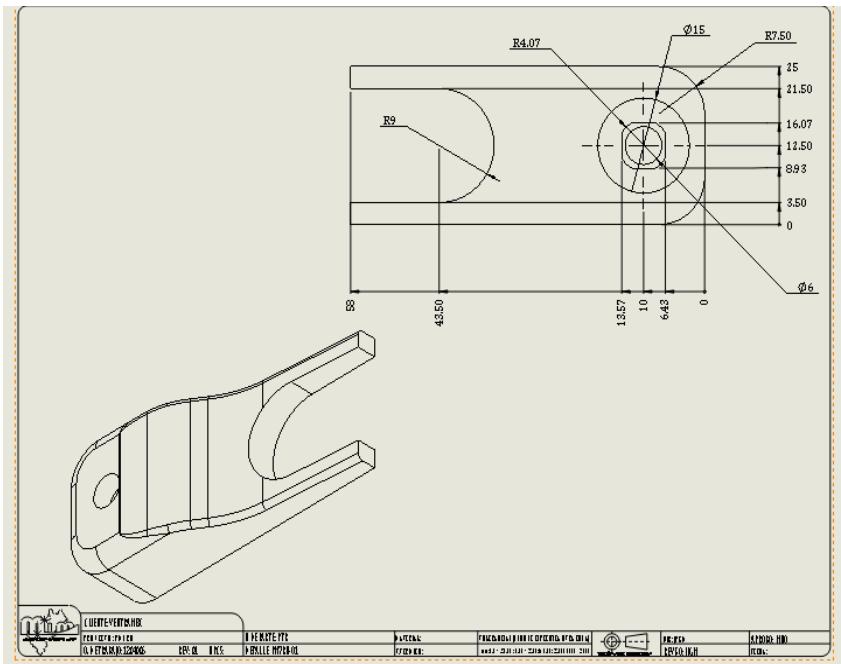


Plano dimensional del Subensamble PTR.

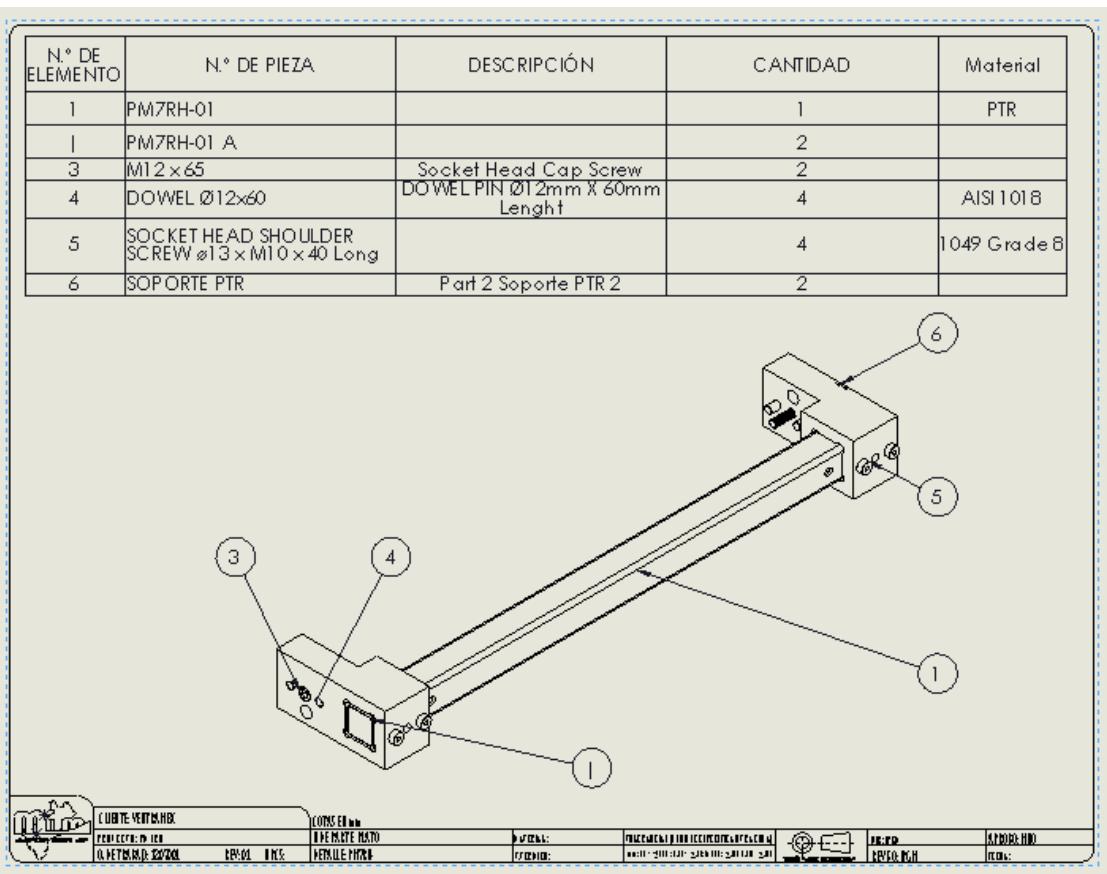


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 01.

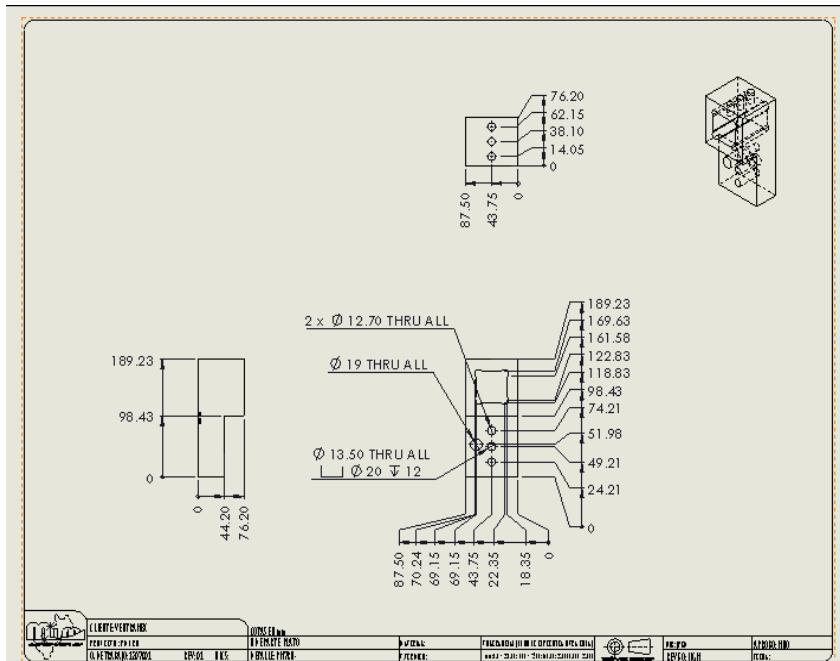


Plano dimensional del PTR.

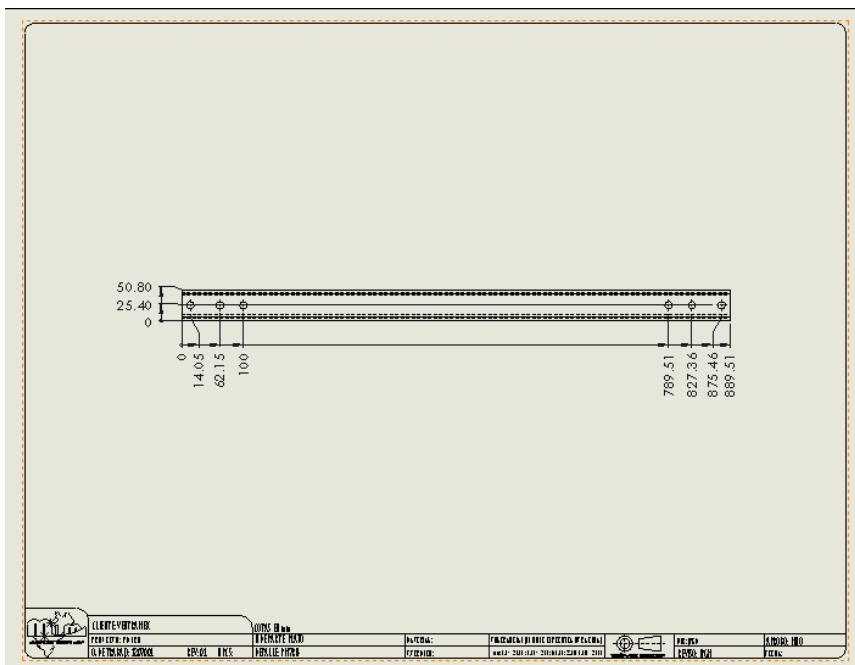


Plano dimensional de la pieza INSERTO ALMA.

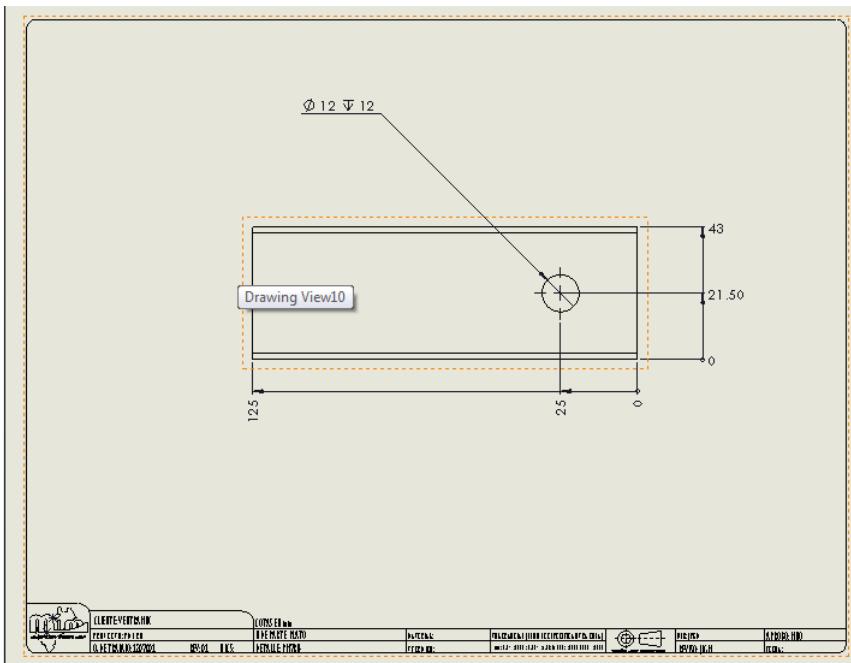


Plano dimensional del Subensamble Link – Alpha.

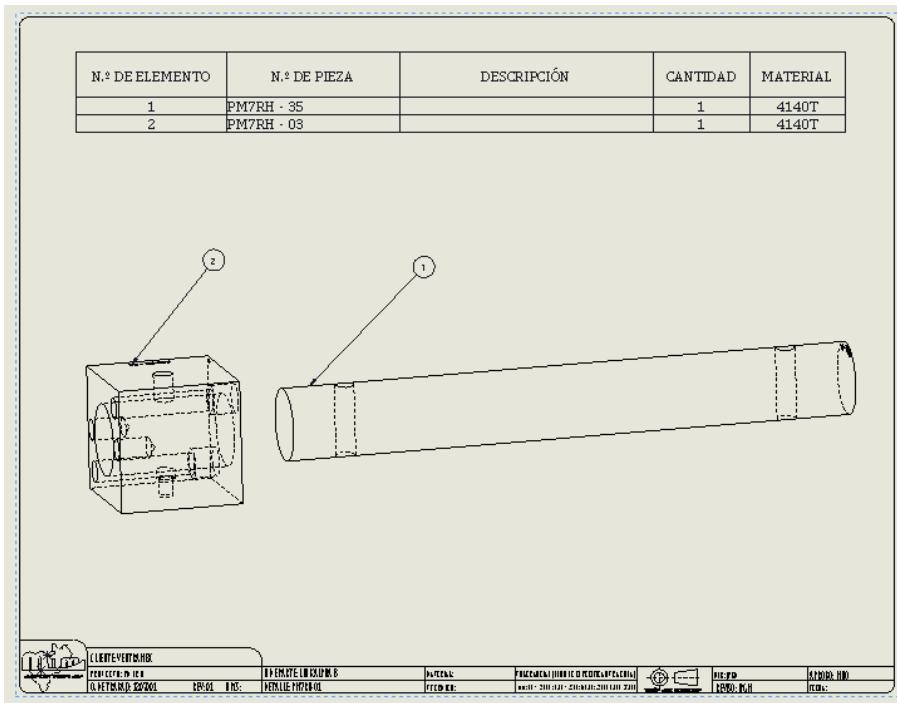


Plano dimensional del Subensamble Link - Alpha con tornillería.

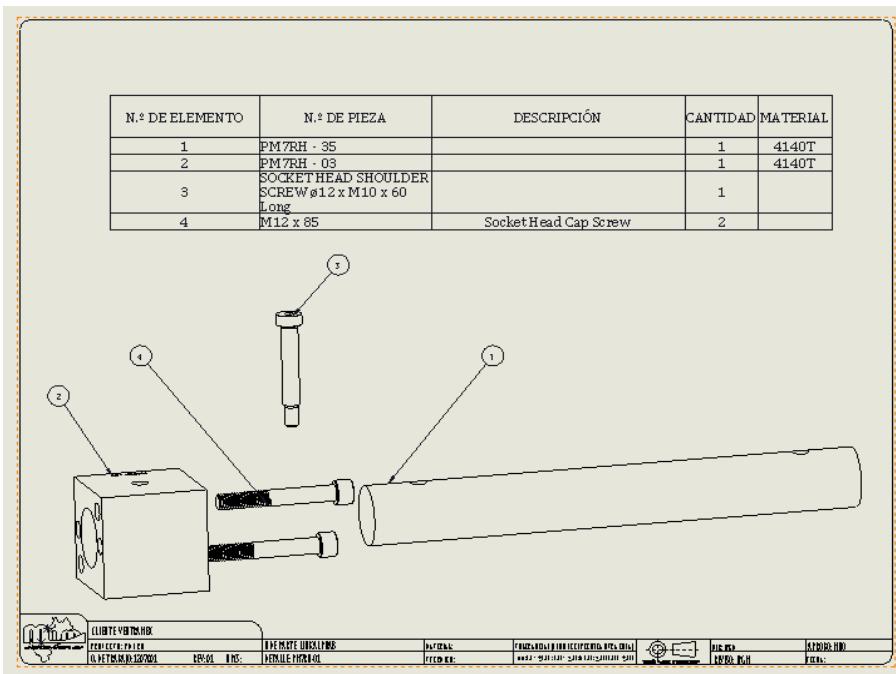


Plano dimensional de la pieza PM7RH – 03.

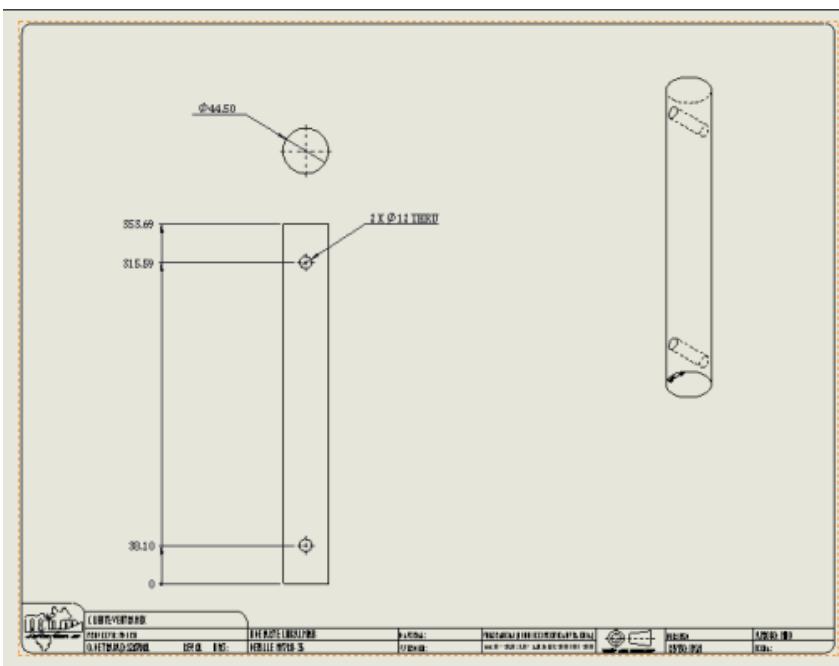


Plano dimensional de la PM7RH – 35.

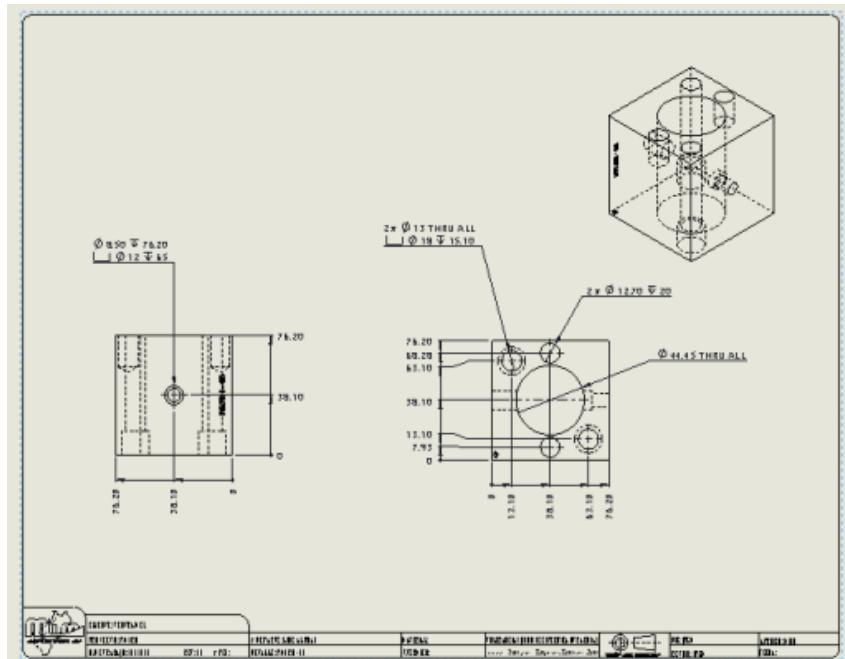


Plano dimensional del Subensamble Link – Chumacera.

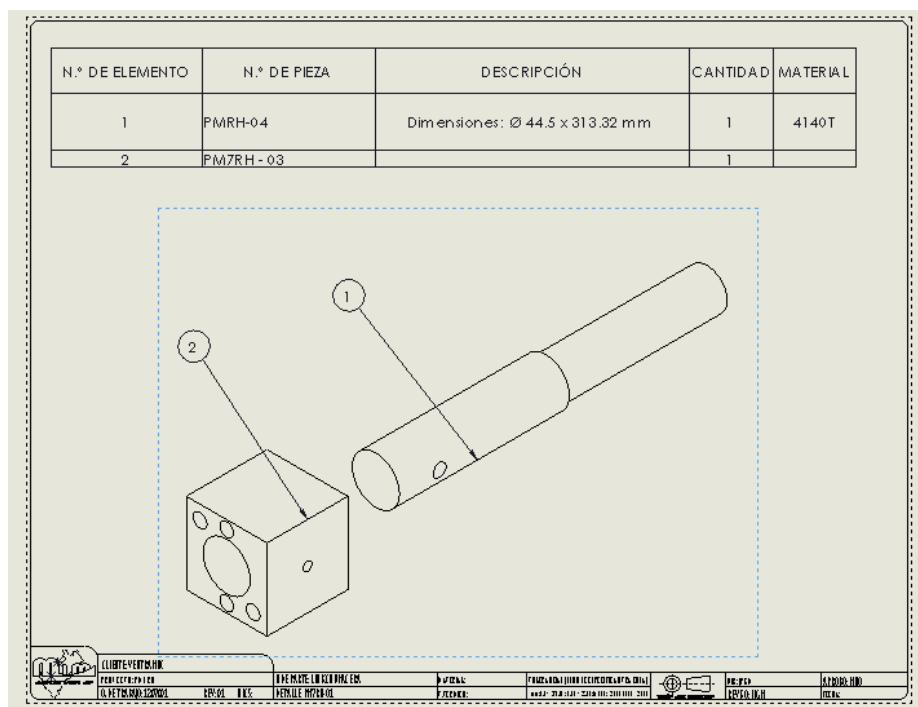


Plano dimensional del Subensamble Link – Chumacera con tornillería.

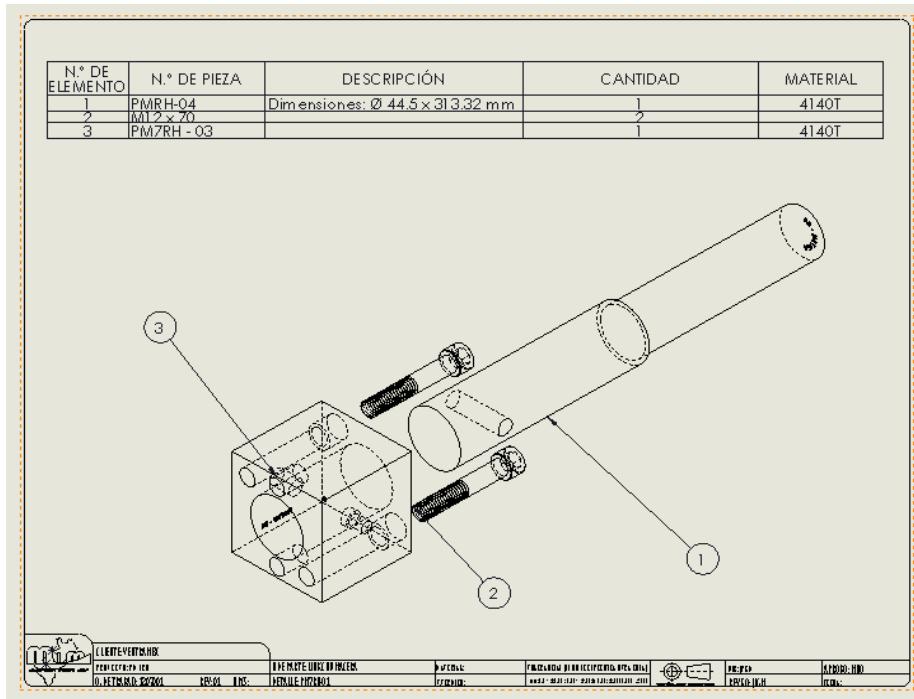

Plano dimensional de la pieza PM7RH – 04.

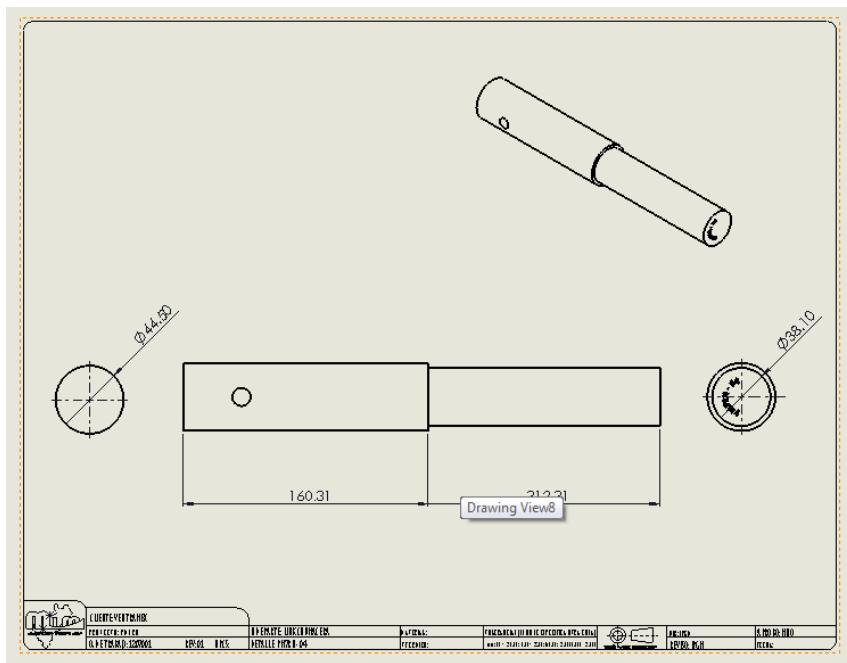

Plano dimensional de la pieza PM7RH – 03.

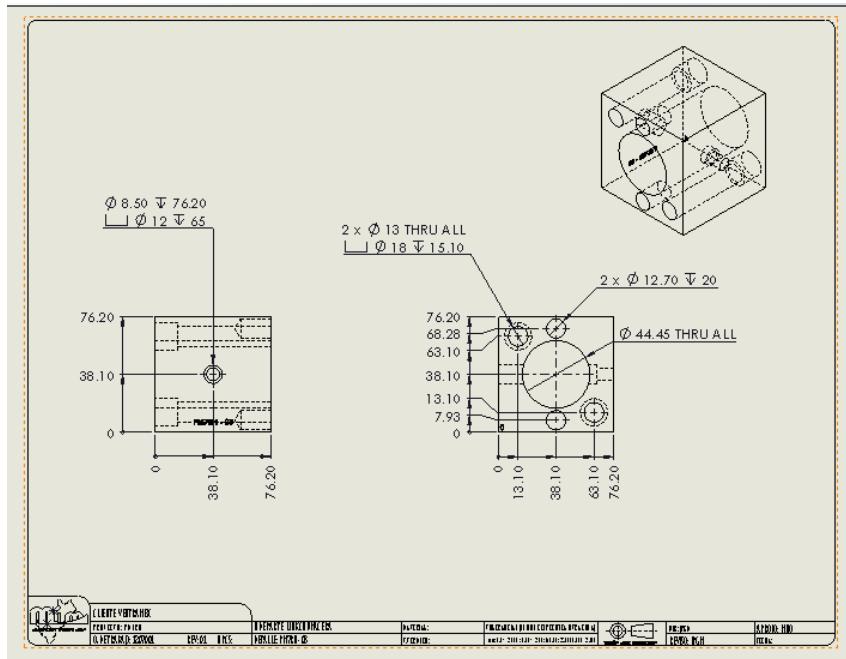

ANEXO C. Requisición de compra de materiales para cada Subensamble del Fixture PM7RH.

Requisición de compra de materiales de Subensambles Brazo-Cam y Brazo-Pistón-Tubo.



REQUISICIÓN DE COMPRA

REQ. DE COMPRA # 1208002
 FECHA DE SOLICITUD 9 / AGOSTO / 2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO

HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

SUB TOTAL M/REP:

ITEM #	DESCRIPCION	CANTIDAD	X	Y	Z	Ø Diam	UNIDADES DE MEDIDA	MATERIAL	PROVEEDOR
13	BRAZO CAM								
14	PM7RH-31	1	7 3/4"	2 3/4"	2"		IN	4140T	PIBASA
15									
16	BRAZO PISTON TUBO								
17	PM7RH-23	1	2 1/4"	1 1/4"	14 3/8"		IN	4140T	PIBASA
18	PM7RH-26	1	4 7/8"	2 1/4"	1 3/4"		IN	4140T	PIBASA
19	PM7RH-25	1	10 7/8"	2 1/4"	2 1/4"		IN	4140T	PIBASA
20	PM7RH-24	1	6 5/8"	3 1/4"	2 1/4"		IN	4140T	PIBASA
21	PM7RH-22	1	2 1/4"	2 1/4"	9 5/8"		IN	4140T	PIBASA
22									
23									
24									
25									
26									

ITEM #	COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
13	LAS MEDIDAS YA CUENTAN CON SOBREMATERIAL	10/AGOSTO/2012		IMPORTANTE
A	FAVOR DE IDENTIFICAR CADA PIEZA CON EL NUMERO FINAL			
21	DE CADA DETALLE			

Requisición de compra de materiales de Subensambles Plato y Base Tubo.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA # 1208004
 FECHA DE SOLICITUD 21 / AGOSTO / 2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO

HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM #	DESCRIPCION	CANTID	U.MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

SUB TOTAL #REF!

ITEM #	DESCRIPCION	CANTID	X	Y	Z	Ø Diam	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL	PROVEEDOR
13	PLATO								
14	PM7RH - 05	1	5 7/8"	2 1/8"	2 1/2"		IN	A-36	PIBASA
15									
16	BASE TUBO								
17	PM7RH - 15 & PM7RH - 40	1				20"	7/8	IN	4140T
18	PM7RH - 20	1	5 7/8"	2 1/8"	1 1/2"		IN	4140T	
19	PM7RH - 21	1	10 3/4	1 3/8"	1 3/8"		IN	4140T	
20	PM7RH - 17					20"	1 3/4"		
21									
22									
23									
24									
25									
26									

ITEM #	COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
13	LAS MEDIDAS YA CUENTAN CON SOBREMATERIAL	22-agosto		IMPORTANTE
A	FAVOR DE IDENTIFICAR CADA PIEZA CON EL NUMERO FINAL			
21	DE CADA DETALLE			
17	SINO HAY REDONDO DE 7/8 CAMBIAR POR 1"			

Requisición de compra de materiales de Subensambles Base-Tubo.



COTIZACION

COTIZACION # 1209001
 FECHA DE SOLICITUD 3/SEPTIEMBRE/2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EL. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

ITEM #	DESCRIPCION	CANTIDAD	X	Y	Z	Ø Diam	UNIDAD DE MEDIDA	MATERIAL	PROVEEDOR	SUB TOTAL	#REF!
13	ENSAMBLE BASE TUBO:								PIBASA		
14											
15	PM7RH - 16	1	7"	3"	2 1/4"		IN	4140T			
16											
17	BRAZO PISTON TUBO										
18											
19	PM7RH-23	1	14 3/8"	2 1/4"	1 1/4"		IN	4140T	PIBASA		
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											

ITEM #	COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
13	LAS MEDIDAS YA CUENTAN CON SOBREMATERIAL	3-4 / SEPTIEMBRE		
A				
21				
17				

ANEXO D. Tornillería por Subensambles del fixture.

Requisición de compra de tornillería para Subensamble Plato.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA # 1209004
 FECHA DE SOLICITUD 10 de Septiembre de 2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
PLATO							
1	OPRESOR M4 x 8mm LONG	4	PZS		TORNILLEROS		
2	OPRESOR M6 x 5mm LONG	4					
3	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M6 x 40mm LONG	2					
4	TORNILLO CABEZA DE HOMBRO ø8 x M6 x 20 LONG	4					
5	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M8 x 75mm LONG	10					
6	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M5 x 80mm LONG	2					
7	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M4 x 16mm LONG	4					
8	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M5 x 95mm LONG	8					
9	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M8 x 25mm LONG	2					
10	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M10 x 40mm LONG	2					
11	PERNO DOWEL ø10 x 40mm LONG	4					

COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, conteniendo un Sub-Ensamble "Plato" c/u.	Finales de Septiembre	01 de Octubre de 2012	

Requisición de compra de tornillería para Subensamble Link – Alpha.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA # 1209004
 FECHA DE SOLICITUD 10 de Septiembre de 2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
LINK ALPHA8							
1	PERNO DOWEL ø12.7 x 40mm LONG	2	PZS		TORNILLEROS		
2	TORNILLO ALLEN CABEZA CLINDRICA M12 x 70mm LONG	2					
3	TORNILLO CABEZA DE HOMBRO ø12 x M10 x 70 LONG	1					

COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, conteniendo un Sub-Ensamble "Link Alpha8" c/u.	Finales de Septiembre	01 de Octubre de 2012	

Requisición de compra de tornillería para Subensamble Link - Chumacera.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA #	1209004
FECHA DE SOLICITUD	10 de Septiembre de 2012
O. DE TRABAJO	1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
ENSAMBLE PTR							
1	PERNO DOWEL ø12.7 x 15mm LONG	4	PZS		TORNILLEROS		
2	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M12 x 25mm LONG	2					
3	PERNO DOWEL ø12 x 60mm LONG	4					
4	TORNILLO CABEZA DE HOMBRO ø12 x M10 x 40mm LONG	4					

COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, conteniendo un Sub-Ensambel "PTR" c/u.	Finales de Septiembre	01 de Octubre de 2012	

Requisición de compra de tornillería para Subensamble PTR.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA #	1209004
FECHA DE SOLICITUD	10 de Septiembre de 2012
O. DE TRABAJO	1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
LINK CHUMACERA							
1	PERNO DOWEL ø12.7 x 40mm LONG	4	PZS		TORNILLEROS		
2	TORNILLOS ALLEN CABEZA CILINDRICA M12 x 70mm LONG	2					
3	TORNILLO CABEZA DE HOMBRO ø12 x M10 x 70 LONG	1					

COMENTARIOS	FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, conteniendo un Sub-Ensambel "Link Chumacera" c/u.	Finales de Septiembre	01 de Octubre de 2012	

Requisición de compra de tornillería para Subensamble Brazo – Pistón – Tubo.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA # 1209004
 FECHA DE SOLICITUD 10 de Septiembre de 2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
	BRAZO PISTON TUBO						
1	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 X 40mm LONG	6	PZS		TORNILLEROS		
2	PERNO DOWEL ø10 x 50mm LONG	8					
3	PERNO DOWEL ø10 x 55mm LONG	4					
4	TORNILLO CABEZA DE HOMBRO ø8 x M6 x 60mm LONG	4					

COMENTARIOS		FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, contenido un Sub-Ensamble "Brazo-Pistón-Tubo" c/u.		Finales de Septiembre	01 de Octubre	
		de 2012		

Requisición de compra de tornillería de Subensamble Base – Tubo.



REQUISICION DE COMPRA

REQ. DE COMPRA # 1209004
 FECHA DE SOLICITUD 10 de Septiembre de 2012
 O. DE TRABAJO 1207001

PROYECTO HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL
	BASE TUBO						
1	SOCKET HEAD CAP SCREW ø6 x 40 mm LONG	2	PZS		TORNILLEROS		
2	PERNO DOWEL ø10 mm x 50 mm LONG	8					
3	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 65 LONG	2					
4	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 40 LONG	2					
5	PERNO DOWEL ø10 mm x 45 mm LONG	4					
6	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 45 LONG	2					
7	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M6 x 25 LONG	4					

COMENTARIOS		FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD
Tornillería contemplada para dos montaduras, contenido 1 Sub-Ensamble "Base Tubo".		Finales de Septiembre	01 de Octubre	Importante
		de 2012		

Requisición de compra de tornillería de Subensamble Brazo-Cam.

		REQUISICIÓN DE COMPRA							
		REQ. DE COMPRA #	1209004 <th>FECHA DE SOLICITUD</th> <td colspan="2">10 de Septiembre de 2012 <th>O. DE TRABAJO</th> <td colspan="2">1207001</td> </td>		FECHA DE SOLICITUD	10 de Septiembre de 2012 <th>O. DE TRABAJO</th> <td colspan="2">1207001</td>		O. DE TRABAJO	1207001
		PROYECTO	HERRAMENTAL DE SOLDADURA PM7-RH						
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U. MEDIDA	# DE CATALOGO	PROVEEDOR	\$UNIT	\$TOTAL		
	BRAZO CAM								
1	PERNO DOWEL ø10 mm x 50mm LONG	4	PZS		TORNILLEROS				
2	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 35 LONG	2							
3	PERNO DOWEL ø10 mm x 45mm LONG	4							
4	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M10 x 40 LONG	2							
5	PERNO DOWEL ø10mm x 35 mm LONG	4							
6	PERNO DOWEL ø10mm x 65 mm LONG	4							
7	PERNO DOWEL M10 x 55 LONG	2							
8	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M5x 20 LONG	4							
9	PERNO DOWEL ø5mm x 28mm LONG	4							
10	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M8x20mm LONG	2							
11	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M5 x 10mm LONG	2							
12	TORNILLO ALLEN CABEZA CILINDRICA M5 x 45mm LONG	6							
COMENTARIOS					FECHA REQUERIDA	FECHA DE RECIBO	PRIORIDAD		
Tornillería contemplada para dos montaduras, conteniendo un Sub-Ensamble "Brazo-Cam" c/u.					Finales de Septiembre	01 de Octubre de 2012			



BIBLIOGRAFÍA

- [1] Balcells, Josep; Rumeral, José L.; (1997); “Autómatas Programables”; Editorial MARCOMBO, S.A.; España; P. 117.
- [2] Carlos Sáenz de Magarola; “Herramientas, máquinas, trabajo”; editorial REVERTÉ, S.A.; España. p. 36; (1973).
- [3] Comesaña, Pablo; Ideas propias Editorial;(2004); “Mecanización De Piezas Con Maquinas Y Herramientas Convencionales”; Editorial VIGO; Primera edición; P.16.
- [4] DeGARMO, E.P; BLACK, J.T.; KOHSER, R.A. ;(2002); “Materiales y procesos de fabricación”; Editorial REVERTE, S.A.; Segunda Edición; España; P.159, 164 y 797.
- [5] Domínguez, Esteban J.; Ferrer, Julián;(2009) “Mecanizado básico”; Editorial Editex; Madrid, España; p.251 y 252.
- [6] Dygdon, John Thomas; Spencer, Henry Cecil; Alva Mitchell Ivan;”Dibujo y comunicación gráfica”; Tercera edición; Editorial Pearson; Mexico.p.339 (2006).
- [7] †Espeso Santiago, José Avelino; Fernandez Zapico Florentino; Espeso Expósito Minerva; Fernández Muñiz Beatriz; “Seguridad en el trabajo. Manual para la formacion del especialista”; Editorial Lex Nova, 8^a. Edicion; Madrid, España. p.350 y 378; Abril 2007.
- [8] Gilardi, Jaime; “Reparación de motores de tractores agrícolas”; primera edición; editorial IICA; San José, Costa Rica. pp. 14-16; (1977).
- [9] Ginjaume, Albert; Torre, Felipe; “Realización de proyectos y piezas en las máquinas Herramienta”; Editorial: THOMSON PARANINFO; España. pp. 54-55; (2005).
- [10] Kalpakjian, Sepore y Shmid, Steven R.; “Manufactura, ingeniería y tecnología”; Cuarta Edición; editorial Prentice Hall; México, D.F. pp: 105, 678 1071-1079; (2005).
- [11] Mandy Concepción; “Sensores Automotrices y Análisis de ondas de Osciloscopio” (2004); U.S.A., Edición 1.2, pp.17-19.



- [12] Manzano Orrego, José, J.; “Electricidad 1. Teoría básica y prácticas”; Editorial MARCOMBO, S.A.; España; P.15. ; (2008).
- [13] Morral, F.R.; Jimeno, E.; Morela, P. ;(2004); “Metalurgia General; tomo II”; Editorial REVERTÉ; España; p.1009.
- [14] Pires, J. Norberto; Loureiro, Altino; Bolmsjo, Gunnar: “Welding Robots Technology, System Issues and Applications” ;(2005); Editorial Springer; Alemania; pp. 2-14
- [15] Planchard, C. David; Planchard, P. Marie; (2012); [SolidWorks 2012 Tutorial con video instrucción]“Solidworks 2012 tutorial with video instruction” Publicaciones schroff development corporation”P.15.
- [16] Robert Bosch GmbH; “Manual de la técnica del automóvil”; Cuarta edición; Alemania. Pp: 119 y 120; (2003).
- [17] Simón Millán Gómez; “Procedimientos de mecanizado”, Editorial THOMSON PARANINFO; Madrid, España. pp.202 y 203; (2006).
- [18] Sule, Dileep, R.; (2001);”Instalaciones de Manufactura. Ubicación, planeación y diseño”; Editorial Thomson Learning; Segunda edición; México; P.59, 124.
- [19] Zabler, Erich; BOSCH: “Los sensores en el automóvil”; Ed. 2002; pp.43-45.
- [20] Escalante Vázquez, Edgardo J.; (2008); “Seis – Sigma: Metodología y técnicas”; Editorial Limusa; México; P.46
- [19] Everett, E., Ronald, J.; “ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES, Conceptos, modelos y funcionamiento”; Cuarta Edición; P.326.



BIBLIOGRAFÍA DE INTERNET

- [1] www.sumiteccr.com
- [2] <http://www.queretaroindustrial.com/busquedasector.php?ide=343>
- [3] <http://www.flex-n-gate.com/spanish/co/cl.html>
- [4] <http://www.acerospalmexico.com.mx/4140.htm>
- [5] http://www.cpe.cpgem.net/index_archivos/Page597.htm